

فصل اول

مقدمه

۱-۱) تاریخچه تولید آهن در ایران

سرآغاز زندگی اجتماعی و تمدن بشر، با شناخت و کاربرد فلزات همزمان بوده است. در تحقیق و تکوین توسعه حیرت‌انگیز صنعت و تکنولوژی امروزی، عناصر و مواد فلزی دخالت مستقیم داشته و دارند؛ در مورد آهن و اهمیت آن در زندگی روزمره بشر در مذاهب مختلف هم تأکید شده است، قرآن مجید نیز آیه‌ای به همین مضمون در سوره حديد، آیه (۲۵) دارد.

« ... و أَنْزَلَنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنَافِعٌ لِلنَّاسِ »

ما نازل کردیم آهن را، همان آهنه که استحکام شدید دارد و برای بشر سودمند است.


علامت Fe و کلماتی مثل Ferrous از کلمه لاتین فروم Ferrum گرفته شده است. واژه فارسی آهن احتمالاً دارای چند ریشه لغوی است؛ این واژه ممکن است از ریشه (ai) واژه سانسکریت آیاس (Ayas) آمده باشد که واژه‌ی لاتین (Aes) به معنای مس نیز از آن مشتق شده است. برخی نیز واژه آهن را مشتق از واژه‌های آیزین (Aisen) آلمانی و آیرون (Iron) انگلیسی می‌دانند. باستان‌شناسی تاریخ قدیم نشان می‌دهد که اولین نشانه‌های استفاده از آهن متعلق به حدود ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد یعنی زمان سومری‌ها و مصریان می‌باشد. در آن زمان ابزارهای کوچکی مانند سرنیزه و زیورآلات که از آهن شهاب‌سنگ‌ها به دست آمده بود، مورد استفاده قرار می‌گرفت. از آنجا که شهاب‌سنگ‌ها از آسمان بر روی زمین می‌افتدند، برخی زبان‌شناسان معتقدند که واژه‌ی انگلیسی Iron، از واژه‌ی Etruscan aisar به معنی خدایان گرفته شده است [۱].

با این که شناخت آهن در ایران باستان به هزاره چهارم پیش از میلاد می‌رسد، این فلز تا ۱۰۰۰ سال پیش از میلاد چندان مورد استفاده نبوده است. با روی آوردن آریائیان به ایران در اوایل هزاره اول پیش از میلاد کاربرد آهن افزایش یافت. در حفاری‌ها و کاوش‌های باستان‌شناسان، کوره‌هایی ویژه ذوب آهن در "قره‌داغ" و نزدیکی تبریز یافت شده است. در دوران قاجار، امیرکبیر به استخراج معادن، ایجاد کارخانه‌های مختلف، استخدام استادان فنی خارجی و فرستادن صنعت کاران به روسیه، خرید کارخانه از کشورهای غربی و حمایت از محصولات داخلی توجه خاص داشت. او نخست به معادن پرداخت و در آن زمان اداره امور معادن را تاسیس کرد. ناپلئون به عنوان هدیه تاجگذاری ناصرالدین شاه، سه دستگاه کوره ذوب فلز به ایران فرستاد. این کوره‌ها نقش

مهمی در راه اندازی صنایع جدید داشت. نخستین کارخانه‌های ایران مانند چدن ریزی، فلزکاری و دیگر صنایع کوچک برای اولین بار در تاریخ کشور ایران در دوران صدارت امیرکبیر گشایش یافت [۲].

۲-۱) صنعت تولید آهن و فولاد

صنعت فولاد یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین صنعت در رشد و توسعه صنعتی هر کشور محسوب می‌شود. اولین قدم در مسیر اسقراط صنعت ذوب آهن در ایران در سال ۱۸۸۶ میلادی توسط حاج محمد حسن امین الضرب صورت گرفت که به علت وضعیت سیاسی آن روزگار موفق نگردید. در سال‌های ۱۳۰۵ تا ۱۳۳۸ نیز اقداماتی برای تاسیس ذوب آهن در ایران شد که همگی با شکست مواجه شدند؛ تا این که در سال ۱۳۴۴ یک موافقت‌نامه همکاری فنی-اقتصادی بین ایران و شوروی سابق در مورد تاسیس کارخانه ذوب آهن اصفهان امضاء شد. اولین شمش چدن این کارخانه در دی ماه ۱۳۵۱ تولید شد [۳].

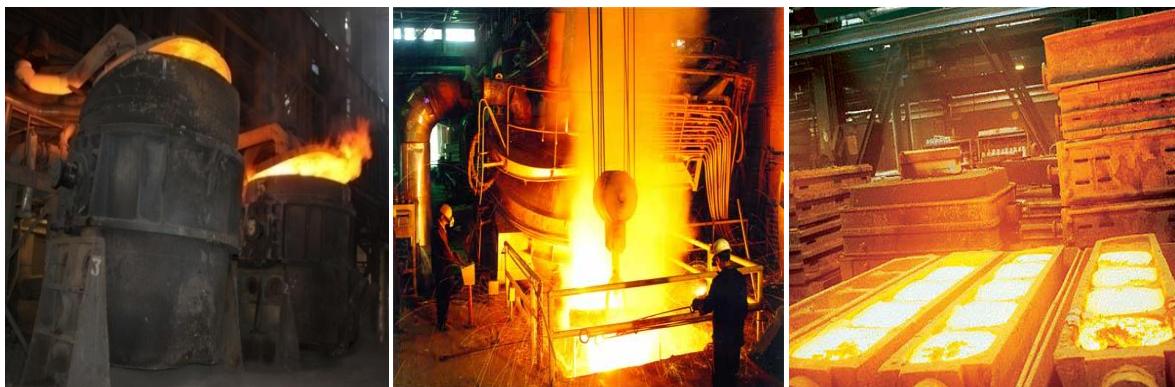

شکل ۱-۱. کارخانه ذوب آهن اصفهان (واحد چدن ریزی).

برای آنکه به اهمیت صنعت تولید فولاد در دنیای امروزی پی برد شود، می‌توان به این نکته اشاره کرد که در واقع یکی از معیارهای صنعتی شدن هر کشور، وابسته به پیشرفت و توسعه این صنعت است؛ در کشورهای در حال توسعه، میزان مصرف فولاد به ازای هر نفر بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم است که بر اساس برنامه پنجم توسعه کشور لازم است میزان تولید از ۲۲/۵ میلیون تن به ۴۳ میلیون تن در سال برسد. در سال ۲۰۱۱ یک هزار و ۵۰۰ میلیون تن فولاد در دنیا تولید شده است، که در این رابطه کشوها خاورمیانه به ویژه ایران همیشه با کسری تولید مواجه بوده‌اند. در ایران بین میزان تولید، مصرف و صادرات شکاف بزرگی وجود

دارد و باید جبران شود. ایران سالانه ۷/۵ میلیون تن فولاد در انواع شمش یا مواد خام وارد می‌کند که باید با افزایش تولید این میزان، واردات کاهش یابد [۴].

در روش سنتی تولید آهن (کوره بلند)، کک به عنوان عامل احیاکننده و گرمaza برای احیای اکسیدهای آهن و حذف قسمتی از ناخالصی‌های همراه آهن در سنگ آهن به کار می‌رود. یکی از عوامل پیشرفت و تکامل کوره بلند به این علت بوده است که زغال‌سنگ مرغوب کک ده در کشورهای پیشرفته صنعتی به وفور یافت می‌شده است و داشتماندان آن کشورها تولید آهن و فولاد را بر اساس این ماده اولیه بنا نهاده و آن را تکامل بخشیده‌اند. اما برخی معایب این روش نظیر نیاز به سرمایه گذاری اولیه بالا، سازگاری کم با محیط زیست، نیاز به کک، نیاز به فرایند گندله سازی و ذوب و ... منجر به گسترش فرایندهایی مانند کوره بلند کوچک^۱، فرایندهای احیای مستقیم^۲ و ... شده است که برخی از آنها صنعتی شده‌اند و برخی دیگر در مراحل مختلف صنعتی شدن قرار دارند.

در این میان روش‌های احیای مستقیم با توجه به مقرنون به صرفه‌تر بودن (به لحاظ مواد اولیه و منبع انرژی ارزان‌تر، مصرف انرژی کمتر) و استفاده از معادن و ذخایر طبیعی و نیز کاهش آلودگی هوا (رفع چالش‌های زیست محیطی) بیش از بقیه کاربرد صنعتی یافته‌اند.



شکل ۲-۱. تصاویر راه‌اندازی نخستین کارخانه احیای مستقیم ۱/۵ میلیون تنی آهن اسفنجی در مجتمع فولاد مبارکه کشور (تیرماه سال جاری).

^۱. Mini - Blast Furnace

^۲. Direct Reduction Processes

روش‌های احیای مستقیم به دو دسته پایه گازی و پایه زغالی تقسیم‌بندی می‌شوند . در سه دهه اخیر تولید آهن اسفنجی که محصول احیای مستقیم می‌باشد، در جهان روندی روبه رشد داشته است؛ اما در سال‌های اخیر معایبی چون افزایش قیمت گاز طبیعی ، محدودیت‌های دسترسی به منابع آن و ...، منجر به کاهش سرعت تولید آهن اسفنجی توسط روش پایه گازی نسبت به روش پایه زغالی شده است . غالب آهن اسفنجی تولیدی در ایران به روش احیای پایه گازی می‌باشد و از این جهت رتبه اول در جهان را دارد. اما با توجه به اینکه منابع زغال‌سنگ ایران غالباً از نوع کک نشو بوده و دارای منابع فراوان سنگ آهن است؛ توجه به فرایندهای احیای مستقیم بر پایه زغال‌سنگ با نگاهی علمی و در عین حال مرتبط با صنعت موجود، بدون شک نیاز کشور است که می‌تواند سرآغاز بومی‌سازی صنعت تولید آهن در کشور شود .

در تحقیقات دانشمندان در زمینه احیای اکسیدهای آهن توسط انواع زغال‌سنگ‌ها، تأثیر عوامل مختلفی مانند نوع اکسید آهن، نوع زغال‌سنگ، اندازه ذرات، نحوه و نسبت اختلاط مواد، دما، زمان و فشار و ... بر فرایندهای احیا مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد فرار یکی از اجزای زغال‌سنگ است که به طور کلی سهم آن در فرایندهای احیای مستقیم ناچیز درنظر گرفته می‌شود و تاکنون تحقیقات جدی بر روی قابلیت‌های کاربردی آن در احیا صورت نگرفته است. اما مواد فرار زغال‌سنگ منبع قابل توجهی از گازهای احیاکننده هیدروژن و مونو اکسید کربن می‌باشند؛ که با به کارگیری مؤثر آن‌ها در فرایند احیا، می‌توان شرایط استفاده از زغال‌سنگ‌های ارزان‌تر (حاوی مواد فرار بیشتر) و افزایش سرعت این فرایند را فراهم کرد. بدین ترتیب در این پژوهش، به بررسی فرایندهای احیای مستقیم اکسید آهن همایتی توسط مواد فرار زغال‌سنگ کک نشو و بهبود سنتیک احیا توسط افزودن مواد کمکی پرداخته شده است.

با توجه به گزارش انجمن فولاد جهانی (World steel Association)، در حال حاضر ذخایر بسیاری از معادن سنگ آهن همایتی و زغال‌سنگ کک نشو موجود بوده و استفاده از آنها در تولید آهن اسفنجی در حال حاضر انجام نمی‌گیرد. شرکت‌هایی با تحقیقات گسترده در حال انجام مراحل تحقیقاتی تولید آهن اسفنجی از مواد مذکور می‌باشند که در این زمینه، در مقایسه آزمایشگاهی به نتایج خوبی رسیده‌اند؛ که این مهم توجه ویژه به نتایج و دستاوردهای پژوهش فوق را نشان می‌دهد.

فصل دوم

مژواری بر منابع

مروري بر منابع

هدف از احیای سنگ‌های آهن، حذف اکسیژن و ناخالصی‌های سنگ آهن در فرایند تولید آهن و فولاد است. در روش سنتی، احیای اکسیدهای آهن، ذوب آهن و تا اندازه‌ای حذف عناصر نامطلوب همراه آهن در کوره‌ی بلند و پالایش آهن خام (چدن) برای تولید فولاد، در کنوتور انجام می‌شود. اما در روش‌های احیای مستقیم نحوه‌ی تولید آهن خام یا آهن اسفنجی و نیز پالایش و موارد کاربرد آن متعدد است.

در روش سنتی تولید آهن خام در کوره‌ی بلند، احیای اکسیدهای آهن و عناصر همراه آهن را بوسیله‌ی کربن، احیای مستقیم می‌نامند. اما بطور کلی، احیای مستقیم سنگ‌های آهن به روش‌هایی اطلاق می‌شود که اکسیژن سنگ آهن در درجه حرارتی مناسب توسط گازهای حاصل از تجزیه حرارتی زغال یا گازهای تولیدی در اثر اکسایش جزئی گاز طبیعی حذف شده، اما تغییر شکلی در ظاهر سنگ آهن خرد شده یا گندله‌ها در روند احیا بوجود نمی‌آید. اغلب به علت حذف اکسیژن اکسیدها در حالت جامد و ثابت ماندن شکل ظاهری بار جامد، آهن تولیدی به صورت اسفنجی در می‌آید و به این علت به آن آهن اسفنجی گویند.

ویژگی‌های آهن اسفنجی که در برخی از روش‌های احیای مستقیم تولید می‌شود، عبارتست از [۵]:

۱. تخلخل زیاد به علت حذف قسمت اعظم اکسیژن سنگ آهن
 ۲. ثابت ماندن شکل ظاهری گندله یا سنگ آهن خرد شده
 ۳. وزن مخصوص ظاهری کم و سطح ویژه زیاد
 ۴. عدم احیای اکسیدهای غیر آهنی و همچنین ناخالصی‌های سنگ و باقی ماندن آن‌ها در آهن اسفنجی
- امروزه روش‌های احیای مستقیم، معنای گسترده‌تری پیدا کرده است. اگر احیا، ذوب یا پالایش آهن خام در حالت پلاسما توسط کربن یا گازهای حاصل از زغال و یا گازهای طبیعی انجام شود نیز جزو روش‌های احیای مستقیم به شمار می‌آیند.

^۱. Pellets

در بعضی از روش‌های احیای مستقیم مقداری کربن بین ۰/۵ تا ۵ درصد بصورت دوده یا سماتیت^۱ در سطح آهن اسفنجی تشکیل می‌شود.

در آهن اسفنجی عواملی همچون درجه‌ی فلزی و درجه‌ی احیا و درصد کربن موجود، تعیین‌کننده مرغوبیت آن می‌باشد. در روش‌های احیای مستقیم (DRI)، اکسید آهن در حالت جامد و زیر نقطه‌ی ذوب آهن خالص، با استفاده از عامل احیای گازی و یا کربن جامد احیا می‌گردد. روش‌های احیای مستقیم در مقایسه با کوره‌ی بلند از مزایای زیر برخوردار هستند [۶]:

۱. سازگاری بیشتر با محیط زیست

۲. عدم نیاز به سرمایه‌گذاری بالا

۳. ارزان‌تر بودن منع انرژی

۴. عدم نیاز به کک و تأسیسات کک‌سازی

با توجه به توسعه کوره‌های قوس الکتریکی در مقایسه با کوره‌های بلند و تقاضای روز افزون ماده اولیه DRI^۲ در آن واحدها، توجه به روش‌های احیای مستقیم افزایش یافته است. البته باید به خاطر داشت که به دلیل محدودیت‌های سنتیکی فرایند احیای مستقیم، ظرفیت تولید کارخانه‌های احیای مستقیم در حال حاضر بسیار پایین‌تر از روش کوره بلند است.

روش‌های احیای مستقیم به دو دسته‌ی کلی احیای پایه گازی^۳ و پایه زغالی^۴ تقسیم‌بندی می‌شوند. در روش‌های احیای پایه گازی از گاز متان و گازهای حاصل از شکست آن به عنوان عامل احیا‌کننده استفاده می‌گردد و مهم‌ترین روش‌های صنعتی آن عبارتند از میدرکس و اج . و آی . ال که سهم روش میدرکس در تولید آهن اسفنجی پایه گازی در دنیا در سال ۲۰۰۹ میلادی تقریباً ۸۳ درصد بوده است [۷]. این روش‌ها کم‌ترین میزان آلایندگی زیست محیطی را دارند، اما نسبت به روش‌های پایه زغالی به سرمایه‌گذاری اولیه بالاتری نیاز دارند .

^۱. Cementite


^۲. Direct Reduction of Iron

^۳. Gas-based Direct Reduction

^۴. Coal-based Direct Reduction

در روش‌های احیای پایه زغالی می‌توان از زغال‌سنگ به عنوان عامل احیاکننده استفاده کرد. روش‌های ابداع شده بر اساس کاربرد زغال‌سنگ‌های نامرغوب در سطح جهان چندان مورد بهره‌برداری صنعتی قرار نگرفته اند؛ اما مزیت‌های ویژه‌ی این روش‌ها از جمله تنوع ماده اولیه قابل استفاده در آن‌ها، هزینه‌ی سرمایه‌گذاری کم، مصرف انرژی پایین و ... منجر به توسعه روز افرون این روش‌ها شده است.

در میان کشورهای دنیا، در سال ۲۰۰۹ هندوستان با تولید ۲۲ میلیون تن آهن اسفنجی مقام نخست تولید DRI را به خود اختصاص داده، که به طور کامل به روش پایه زغال تولید شده است؛ و ایران نیز با تولید ۸/۲ میلیون تن آهن اسفنجی در رتبه‌ی دوم قرار گرفت [۷]. مقایسه روند تولید آهن اسفنجی توسط روش‌های پایه گازی و پایه زغالی طی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ میلادی در شکل ۲-۱ نشان داده شده است. این آمار نشان می‌دهد که فرایند احیا بر پایه زغال نسبت به فرایند تولید آهن اسفنجی بر پایه گاز افزایش تولید داشته و روز شناخت اهمیت این فرایند در دنیا بیشتر شده است. براساس بررسی‌های صورت گرفته، هندوستان بزرگ‌ترین تولیدکننده آهن اسفنجی در دنیا، در سال ۲۰۱۰ از مجموع تولید ۷۰/۴ میلیون تن آهن اسفنجی دنیا، حدود ۲۳/۴ میلیون تن (در حدود ۳۳ درصد از کل تولیدات آهن اسفنجی دنیا) را به خود اختصاص داده است؛ و ایران با تولید حدود ۹/۵ میلیون تن در سال و مکزیک با ۷ درصد کل تولید آهن اسفنجی دنیا در جایگاه‌های بعدی قرار دارد [۸].

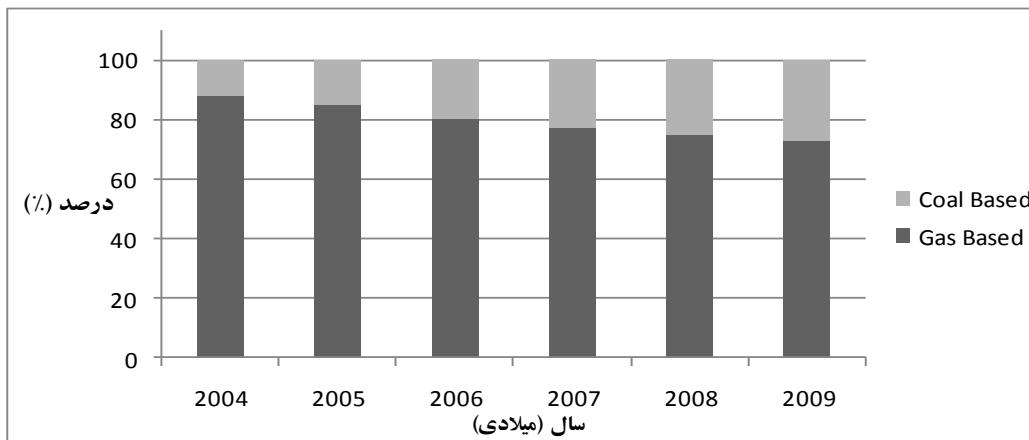

شکل ۲-۱. مقایسه روند تولید آهن اسفنجی توسط روش‌های پایه گازی و پایه زغال طی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ میلادی [۸].

وجود منابع غنی گاز طبیعی، معادن نسبتاً مناسب سنگ‌آهن و زغال‌سنگ در ایران، دلایل اصلی استقبال از فرایندهای احیای مستقیم در ایران می‌باشد، با روند رو به رشد تولید و مصرف فولاد در جهان و نیاز بیشتر به قراضه و افزایش قیمت آن و از

طرفی گرایش به تولید فولادهای مرغوب‌تر و محدودیت‌های موجود در شارژ چدن خام در کوره‌های فولاد سازی تقاضا برای محصولات احیای مستقیم با توجه به ویژگی‌های برجسته آهن اسفنجی رو به افزایش است.

۱-۲) تحلیل کلی روش‌های احیای مستقیم اکسیدهای آهن

برای شروع، فرایندهای اصلی احیای مستقیم را به دو دسته‌ی کلی زیر تقسیم‌بندی می‌کنیم:

۱. فرایندهای احیای مستقیم به وسیله‌ی گاز مانند روش‌های میدرکس و پوروفر و قائم و اج . وای . ال و ...
۲. فرایندهای احیای مستقیم به وسیله‌ی کربن جامد مانند روش‌های احیا با کربن در کوره‌های موافل و ...

فرایند احیای اکسید آهن ، توسط هر دو احیاکننده جامد و گازی (کربن جامد و گازهای H_2 و CO) اتفاق می‌افتد [۹].

همواره واکنش جامد - جامد به دو دلیل از واکنش گاز - جامد کندر است:


۱. سطح تماس جامد - جامد محدود است، در حالی که وقتی جامد با گاز واکنش می‌دهد، گاز به طور کامل ذرات جامد را احاطه می‌کند.

۲. نفوذ از حالت جامد خیلی کندر از انتقال جرم و نفوذ در گازها می‌باشد.

واکنش‌های احیا بسیار پیچیده‌اند، چون سه نوع متفاوت از اکسیدهای آهن وجود دارد، احیای همه این اکسیدها طی واکنش‌هایی از نوع جامد - گاز اتفاق می‌افتد. باید توجه داشت که فرایندهای احیای مستقیم (DR)^۱ حالت جامد، برای جلوگیری از تشکیل هرگونه فاز نیمه جامد در یک بازه دما بیکار چک بین ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد انجام می‌شود [۶]. احیای اکسیدهای آهن به طور کلی در دو مرحله اتفاق می‌افتد:



^۱. Direct Reduction

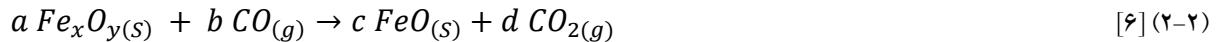

تخلخل اکسیدهای آهن یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر قابلیت احیا است، احیای کانسنگ‌های چگال نشان می‌دهد که همایت در هسته و لایه‌های بعدی به ترتیب مگنتیت و وستیت را تشکیل می‌دهند، و لایه‌ی آخر آهن فنزی می‌باشد. واکنش‌های ممکن در یک سیستم احیا مستقیم به طور کلی مجموعه پیچیده‌ای از واکنش‌های صورت گرفته به طور همزمان است؛ این بدین معناست که بسته به ایجاد شرایط مناسب برای انجام واکنش‌های متفاوت در سیستم احیا، گاهی چندین واکنش به طور همزمان سیستم احیا را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. در جدول (۲-۱) این واکنش‌ها به همراه گرمای واکنش و انرژی آزاد گیبس آن‌ها در دماهای $1000^{\circ}K$ و $1400^{\circ}K$ آورده شده است [۱۰]. برای احیا از طریق این سیستم تحلیلی به گازهای احیا کننده هیدروژن و مونوکسید کربن نیازمند هستیم، که این گازها از طریق فصل مشترک اکسیدها به لایه‌های داخلی نفوذ کرده و محصولات گازی مانند H_2O و CO_2 نیز در جهت عکس نفوذ عوامل احیا کننده از سیستم خارج می‌شوند [۶].

جدول ۲-۱. واکنش‌های احیای اکسیدهای آهن [۱۰].

شماره	واکنش‌ها	ΔH^\ominus (kJ/mol) [C or H ₂]		ΔG^\ominus (kJ/mol) [C or H ₂]	
		1000k	1400 k	1000 k	1400 k
1	$C + CO_2 = 2CO$	+170/62	+166/31	-5/31	-75/02
2	$C + O_2 = CO_2$	-394/63	-395/43	-395/85	-
3	$C + 0.5O_2 = CO$	-112/01	-114/56	-200/58	-235/60
4	$C + H_2O = CO + H_2$	+135/73	+135/59	-7/99	-65/56
5	$3Fe_2O_3 + CO = 2Fe_3O_4 + CO_2$	-47/07	-48/66	-95/27	-113/72
6	$Fe_3O_4 + CO = 3FeO + CO_2$	+15/69	+17/87	-1/76	-9/54
7	$FeO + CO = Fe + CO_2$	-19/87	-17/70	+3/68	+12/64
8	$Fe_2O_3 + 3CO = 2Fe + 3CO_2$	-14/99	-13/22	-	-
9	$FeO + C = Fe + CO$	+150/75	+148/62	-1/63	-62/38
10	$3Fe_2O_3 + H_2 = 2Fe_3O_4 + H_2O$	-12/18	-17/74	-92/59	-123/18
11	$Fe_3O_4 + H_2 = 3FeO + H_2O$	+50/58	+48/79	+0/92	+19/00
12	$FeO + H_2 = Fe + H_2O$	+15/02	+13/22	+6/36	+3/18
13	$Fe_2O_3 + 3H_2 = Fe + 3H_2O$	+19/92	+17/69	-	-

۲-۱-۱) احیای مستقیم اکسیدهای آهن بر پایه گاز

احیای اکسیدهای آهن بر پایه‌ی گازی را در دو نوع بیان می‌کنیم که یکی مربوط به اکسیدهای آهن متراکم و دیگری مربوط به اکسیدهای آهن متخلخل است [۶].

با افزایش درصد تخلخل در کانسنسگ آهن، احیا در زمان کمتر و با سرعت بیشتری انجام می‌گیرد. خرد کردن، دانه‌بندی و حذف نرم‌ها از کانسنسگ، راه‌های مفیدی برای بهبود فرایند احیا می‌باشند.

در اکسیدهای آهن متراکم و چگال از لحاظ ترمودینامیکی، هیدروژن خیلی آسان‌تر از مونوکسید کربن اکسید آهن را احیا می‌کند. انرژی آزاد در دمای ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد برای احیای اکسید آهن (Fe_2O_3) هماتیت توسط گاز هیدروژن حذف نرم‌ها از کانسنسگ، راه‌های مفیدی برای بهبود فرایند احیا می‌باشند.

که نرخ احیا و واکنش کلی بستگی به سطح فعال اکسید و ضریب نفوذ گاز احیا کننده دارد [۱۱].



۲-۱-۲) احیای مستقیم اکسیدهای آهن بر پایه زغال

فرایندهای احیای مستقیم با گاز طبیعی به علت افزایش قیمت گاز لازم، نسبت به سال‌های گذشته با شکست مواجه شده‌اند. افزایش قیمت گاز طبیعی این فرصت را بوجود آورده تا فرایندهای نوینی ابداع گردد؛ و اکنون بیشترین تلاش‌ها برای توسعه روش‌های تولید آهن اسفنجی با استفاده از زغال‌سنگ بعنوان منبع تولید عوامل احیاکننده بجای روش‌های احیای مستقیم با گاز طبیعی متوجه شده است. مسائلی که باعث گرایش محققین و شرکت‌ها به این روش‌ها گردیده‌اند به ترتیب زیر می‌باشد [۵ و ۶] :

۱. کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری: هزینه‌های عمده تجهیزات روش سنتی تولید آهن خام بسیار بالا است. با استفاده مستقیم از زغال سنگ در فرایندهای نوین، امکان صرف‌جویی در هزینه‌های کوره‌های کک‌سازی فراهم می‌آید و در بعضی حالات با استفاده از سنگ آهن دانه‌بندی شده، بطور مستقیم هزینه‌های کلوخه‌سازی حذف می‌گردد.

۲. حجم کمتر عملیات: کاهش هزینه‌های عمدۀ، امکان اقتصادی بودن حجم عملیات را فراهم می‌سازد.

۳. افزایش قابلیت انعطاف واحدهای کوچکتر به دلیل توانایی استفاده از زغال سنگ کک نشو و ...

۴. برتری از نظر کاهش آلودگی محیط زیست

اگر از مواد کربنی زغال، زغال سنگ، زغال سنگ گازی شده و یا کک به عنوان سوت و عامل کربنی احیاکننده برای تولید

آهن اسفنجی استفاده شوند، نام آن فرایند احیای مستقیم بر پایه‌ی زغال نامیده می‌شود [۱۲].

در حین احیای مستقیم اکسیدهای آهن توسط زغال سنگ؛ به طور کلی واکنش‌های زیر به وقوع می‌پیوندد:

۱. شکسته شدن هیدروکربن‌های موجود در زغال سنگ و خروج مواد فرار.

۲. تبدیل هیدروکربن‌های سنگین‌تر به هیدروکربن‌های سبک‌تر و آزاد شدن گازهای احیاکننده CO و H_2 .

۳. احیای مستقیم اکسیدهای آهن توسط کربن زغال سنگ.



۴. احیا اکسیدهای آهن توسط فاز گازی واسطه



۵. تبدیل کربن به گاز احیاکننده به وسیله دی‌اکسید کربن و بخارآب تولید شده



بنابراین گازهای CO و H_2 دوباره تولید می‌شوند و به عنوان عوامل احیاکننده برای احیای اکسیدهای آهن به نقش خود عمل می‌کنند.

۲-۲) بررسی ترمودینامیکی فرایند احیای مستقیم

مبادلات حرارتی واکنشها در شرایط تعادل^۱ بر اساس اصول و توابع ترمودینامیکی استوار هستند و واکنش های متالورژیکی اکثرآ در دماهای بالا انجام می شوند. در این بخش به طور خلاصه به ترمودینامیک فرایند احیا اشاره خواهد شد.

۲-۲-۱) بررسی احیای اکسیدهای آهن از دید ترمودینامیکی

از میان ترکیبات آهن در طبیعت، سنگ های اکسیدی از مهم ترین آن ها هستند. سنگ های آهن در طبیعت به ندرت خالص می باشند. آن ها اغلب حاوی پسکانه های^۲ اسیدی و یا بازی هستند. وجود چنین ناخالصی هایی شرایط احیای سنگ های آهن را تغییر می دهد [۱۳]. مثلاً اگر احیای هماتیت به مagnetit طبق واکنش زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، و بر اساس آن تحلیل، امکان انجام این واکنش، میزان حرارت مبالغه شده اکسید کربن لازم و دیگر موارد محاسبه شوند؛ نتایج حاصل از دید ترمودینامیکی در صورتی می تواند صحیح باشد که میزان فعالیت هماتیت و magnetit معلوم باشد [۵].



هرگاه قسمتی از هماتیت و یا magnetit با سیلیس یا آهک همراه و به صورت ترکیباتی نظیر ($CaO \cdot 3Fe_2O_3$) و ($SiO_2 \cdot Fe_2O_3$) باشد، وجود این مواد در فعالیت اکسیدها اثر گذاشته و سبب تغییر شرایط احیای آن ها نسبت به حالت خالص می شوند.

بررسی ترمودینامیکی واکنش ها در چنین حالتی، در صورتی امکان دارد که فعالیت سازنده ها و فراورده های واکنش در دمای مورد نظر معین باشد؛ زیرا با کوچکترین تغییری در خواص فیزیکی - شیمیابی کانه ها، فعالیت سازنده های سنگ آهن نیز تغییر می کند.

^۱. شرایط تعادلی در صورتی برقرار می شود که هیچگونه تغییر و تحول ماکروسکوپی در سیستم بوجود نیاید.

^۲. Gangue

با توجه به اینکه اکسیدهای آهن به صورت ترکیبات متفاوت و در فازهای مختلف پایدار می‌باشند. عوامل احیا کننده در فرایندهای متالورژیکی از جمله کربن، مونوکسید کربن، هیدروژن و غیره می‌توانند در پایداری آهن و اکسیدهای آن اثر بگذارند و باعث اکسایش یا احیای آن‌ها و یا باعث تولید محصولات دیگر بشوند [۱۰].

۲-۲-۲) سیستم آهن - اکسیژن

تولید آهن از طریق احیای هماتیت، ماغنتیت و وستیت می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام شود. اما اساس کلیه این روش‌ها، حذف اکسیژن در تعادل با آهن و اکسیدهای آن است. فشار جزئی اکسیژن در تعادل با اکسیدهای مختلف آهن از طریق توابع ترمودینامیکی واکنش‌های (۹-۲) تا (۱۱-۲) تعیین می‌شود [۵].




وستیت در دمای کمتر از ۵۷۰ درجه سانتیگراد پایدار نیست و طبق واکنش (۱۲-۲) به آهن و ماغنتیت تجزیه می‌شود.



و ماغنتیت در دمای کمتر از ۵۷۰ درجه سانتیگراد می‌تواند مستقیماً احیا شود. در این حالت فشار جزئی اکسیژن تعادلی بر اساس واکنش (۱۳-۲) تعیین می‌شود.



وابستگی فشار جزئی اکسیژن واکنش‌های (۹-۲) تا (۱۳-۲) در شکل (۲-۲) نشان داده شده است. در این شکل، دمای تغییر فاز آهن و اکسیدهای آن به صورت خط چین مشخص شده است.

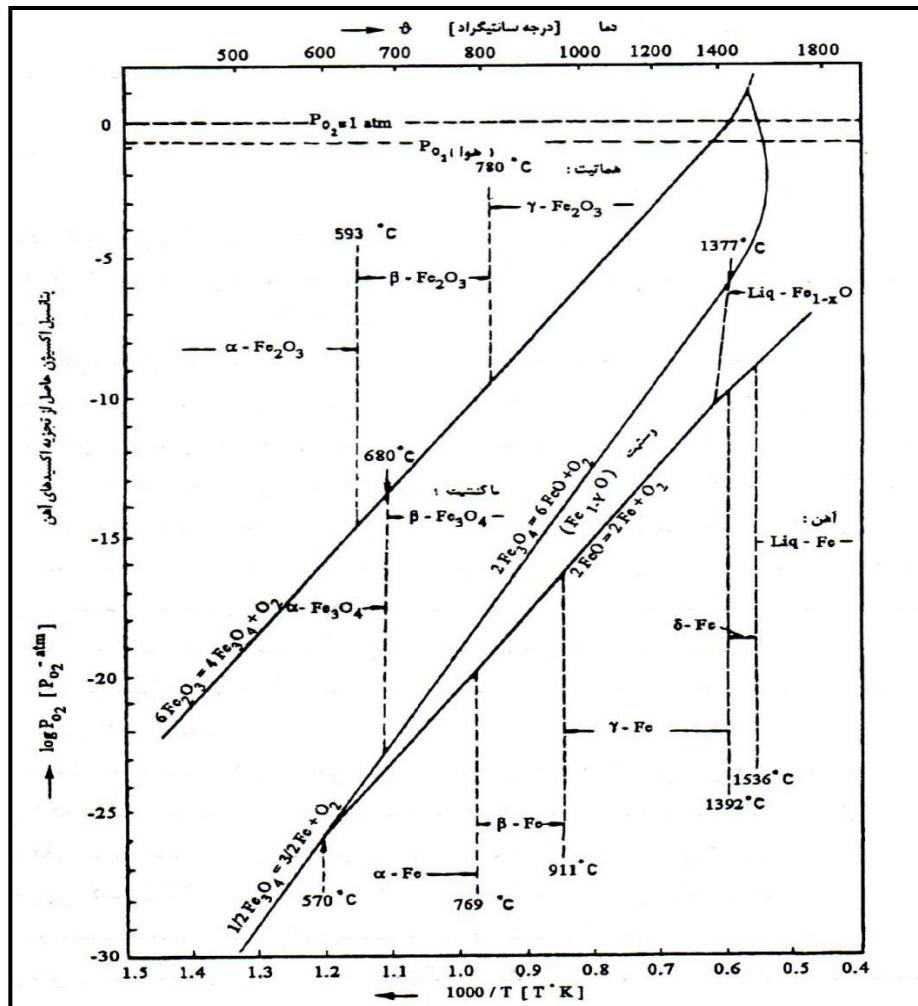


شکل ۲-۲. وابستگی فشار جزئی اکسیژن در تعادل با آهن و اکسیدهای آن به دما [۱۵].

۲-۲-۲-۱) دیاگرام فازی سیستم آهن - اکسیژن

دیاگرام سیستم آهن - اکسیژن در شکل (۳-۲) نشان داده شده است [۱۳].

- در دمای اتاق آهن به صورت آهن (α) با ساختار BCC وجود دارد.
- در دمای ۹۱۲ درجه سانتیگراد استحالة آهن (α) به آهن (γ) با ساختار FCC انجام می‌شود.
- در دمای ۱۳۹۴ درجه سانتیگراد آهن (δ) با ساختار BCC محصول استحالة است.
- و آهن خالص نیز در دمای ۱۵۳۸ درجه سانتیگراد ذوب می‌شود.

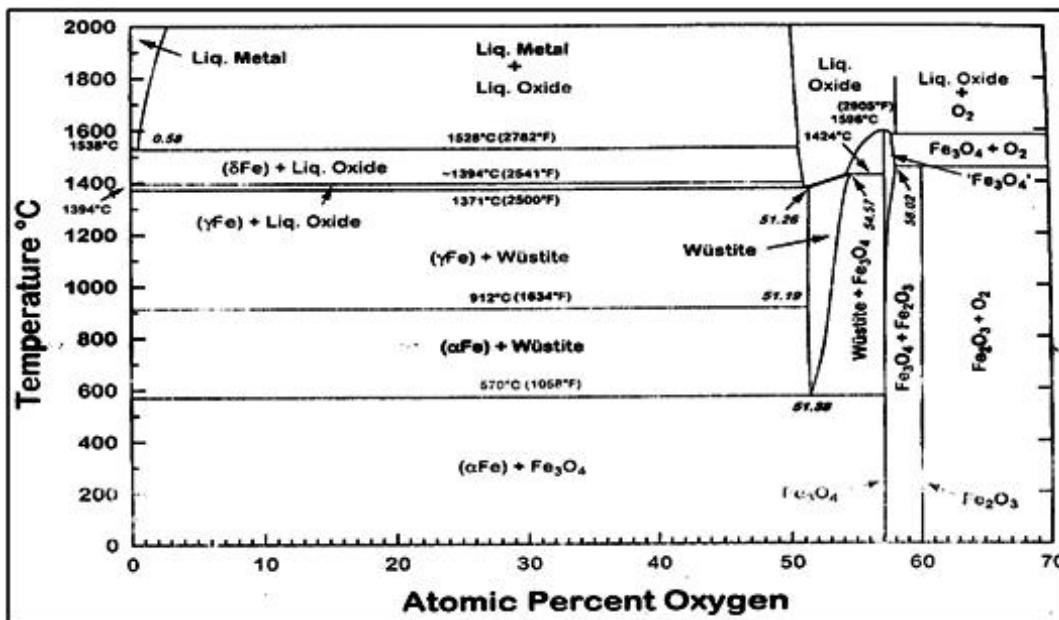

شکل ۲-۳. دیاگرام فازی سیستم آهن - اکسیژن [۱۳].

در دیاگرام فازی آهن - اکسیژن سه نوع اکسید آهن جامد وجود دارد. هماتیت که مهم‌ترین ترکیب معدنی از آهن است. وستیت (Fe_xO) که در فرایند احیای مستقیم به عنوان محصول احیای میانی اهمیت دارد، که x در فرمول وستیت متغیر است و برای سهولت محاسبات آن را برابر عدد یک قرار می‌دهند. نوع دیگر اکسید آهن، مگنتیت (Fe_3O_4) می‌باشد. کانسنگ مگنتیت نسبتاً به صورت خالص می‌باشد اما مجموعه‌ای از عناصر مانند : V , Ti , Mg , Al , Ni , Cr و یا Mn را به عنوان یک ساختار کریستالی شامل می‌شود [۶].

۲-۲-۳) حرارت و گاز احیاکننده لازم برای احیای اکسیدهای آهن

برای احیای اکسیدهای آهن باید نخست دمای مواد شرکت کننده در واکنش به نحوی به درجه حرارت انجام واکنش رسانده شوند؛ در نتیجه مقداری حرارت لازم است. در فرایندهای احیا، واکنش‌های متعددی به موازات یکدیگر یا پشت سر هم انجام می‌گیرند. برخی از این واکنش‌ها گرمگیر و برخی گرمaza هستند. ملاحظات حرارتی در عملکرد احیا به نوع عامل احیاکننده بستگی دارد. مثلاً احیای وستیت به آهن توسط مونوکسید کربن گرمaza، ولی با هیدروژن گرمگیر است.

برای احیای اکسیدهای آهن، جهت انجام عملکردهای زیر حرارت و انرژی لازم است:

- حذف رطوبت
- تجزیه‌ی کربنات‌ها و سولفات‌ها
- گرم کردن عوامل واکنش دهنده تا درجه حرارت احیا
- تأمین حرارت لازم برای تحولات فیزیکی گرم‌آگیر و واکنش‌های گرم‌آگیر
- جبران تلفات حرارتی بر اثر انتقال حرارت از کوره به خارج و ...


تأمین حرارت مورد نیاز برای انجام واکنش‌های احیای اکسیدهای آهن لازم است اما کافی نیست، زیرا روند احیا نیازمند مقداری عوامل احیا کننده نیز می‌باشد.

در برخی از روش‌های احیای مستقیم، برای حذف اکسیژن هماتیت و یا مگنتیت تا مرحله‌ی آهن یا تشکیل وستیت، از کربن استفاده می‌شود. در برخی دیگر هیدروژن، مونوکسید کربن و یا مخلوطی از این دو گاز برای احیا مصرف می‌شوند.

۱-۳-۲-۲) احیای اکسیدهای آهن توسط کربن و گاز مونوکسید کربن (واکنش بودوارد)

توسط تماس مستقیم ذرات کربن با ذرات اکسید آهن، به دلیل اینکه سرعت انجام واکنش‌های جامد - جامد کند هستند، فقط مقدار ناچیز از احیا اتفاق خواهد افتاد.

سه مرحله واکنش برای کربن جامد در فرایند احیای مستقیم وجود دارد [۱۳].

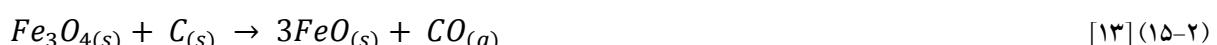

فرایند احیا در حقیقت از طریق گاز واسطه مونوکسیدکربن اتفاق می‌افتد. اکسیدهای آهن توسط مونوکسیدکربن بر طبق واکنش‌های (۱۷-۲) تا (۱۹-۲) احیا می‌شوند. سپس دی‌اکسیدکربن تولید شده با کربن واکنش داده و گاز احیاکننده مونوکسیدکربن تولید می‌شود، که واکنش (۲۰-۲) به واکنش بودوارد معروف است.



گاز مونوکسیدکربن دوباره بر طبق واکنش‌های (۱۷-۲) و (۱۹-۲) در فرایند احیا شرکت می‌کند و با توجه به اینکه این واکنش‌ها از نوع واکنش‌های جامد – گاز می‌باشند، سریع‌تر رخ می‌دهند.

در دمای بالای ۵۷۰ درجه سانتیگراد، اکسیدهای آهن توسط گاز مونوکسیدکربن با توجه به واکنش‌های (۱۷-۲) و (۱۹-۲) احیا می‌شوند که برای هر یک از این واکنش‌ها رابطه انرژی آزاد گیس (۲۱-۲) برقرار است [۶].



در رابطه (۲۱-۲)، ثابت تعادل $\left(\frac{P_{CO_2}}{P_{CO}} \right)_{eq}$ عبارت است از نسبت فشارهای جزئی گازهایی که در واکنش در حال تعادل هستند. با محاسبه ΔG° برای هر واکنش در دماهای مختلف، دیاگرام پایداری فازهای مختلف را می‌توان رسم کرد. شکل (۴-۲) دیاگرام پایداری فازهای آهن – اکسیژن براساس نسبت تعادلی $\left(\frac{P_{CO_2}}{P_{CO}} \right)$ بر حسب دما را نشان می‌دهد [۶]. در این نمودار نواحی که فازها در آن پایدار هستند، نشان داده شده است.


ثابت تعادل واکنش بودوارد عبارت است از:

$$K = \left[\frac{P_{CO_2}}{P_{CO}} \right] \quad [6] (22-2)$$

با توجه به شکل (۴-۲) در $P_{CO_2} + P_{CO} = 1 \text{ bar}$ ، مگنتیت به وستیت تنها در دماهای بالاتر از ۶۳۶ درجه سانتیگراد (نقطه C)

و وستیت به آهن فلزی در دماهای بالاتر از ۷۰۰ درجه سانتیگراد (نقطه D) احیا می شود. باید توجه داشت که در دماهای پایین تر

از ۷۰۰ درجه سانتیگراد نسبت $\frac{P_{CO_2}}{P_{CO}}$ به سرعت افزایش می یابد [۶].

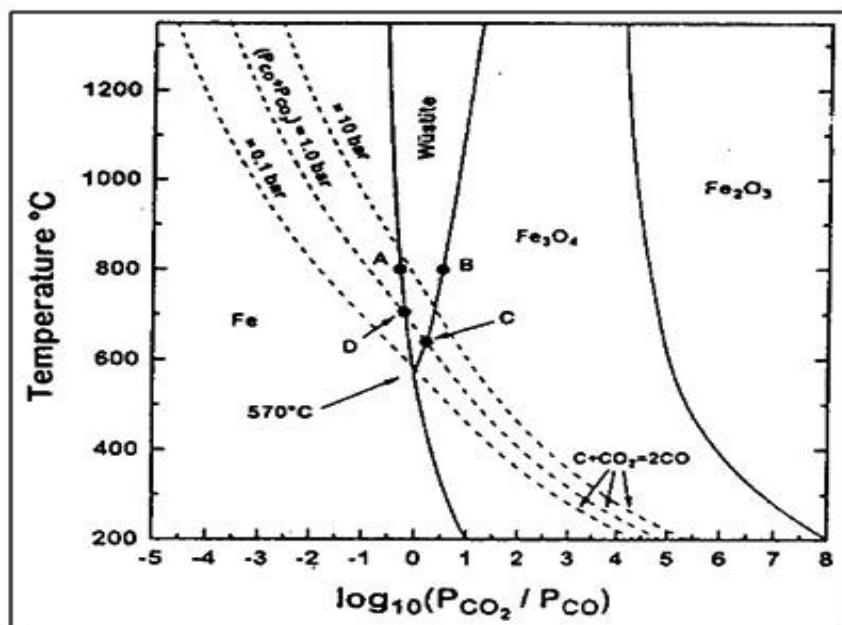

شکل ۲-۴. دیاگرام پایداری فازهای آهن-اکسیژن براساس نسبت تعادلی $(\frac{P_{CO_2}}{P_{CO}})$ بر حسب [۶].

۲-۳-۲) احیای اکسیدهای آهن توسط هیدروژن

احیا توسط هیدروژن نیز در سه مرحله اتفاق می افند [۱۳]:

