



دانشگاه رتجان

دانشکده فنی مهندسی

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت

عیب یابی سیم پیچ‌های استاتور
در ژنراتورهای سنکرون

*Stator Turn Fault Detection in the
Synchronous Generators*

نگارش: سید حمید رفیعی

استاد راهنما: دکتر منصور اوجاقی

استاد مشاور: پروفسور جواد فیض

زمستان ۹۱

تقدیر و تشکر

حمد و سپاس مخصوص ذات باری تعالی است که سرچشمه علوم است و علام الغیوب و درود و سلام بر وارثان این علوم و رهروان ای شان. در ابتدای امر لازم دانستم از زحمات فراوان و دلسوزانه استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اوجاقی کمال تشکر و قدردانی را به عمل آورده و برای ای شان آرزوی توفیق و بهروزی مسئلت نمایم. همچنان از زحمات جناب آقای پروفسور فیض در سمت مشاور و جناب آقایان دکتر نوروزیان و طاهری بعنوان اساتید متحن تقدیر و تشکر بجا آورم. امید است این مجموعه قدم کوچکی در جهت رشد و تعالی کشور عزیزمان ایران اسلامی باشد.

تقديم به

پدر و مادر عزيزم
زبادرین عمت های امی.

چکیده

ژراتورهای سنکرون قلب تپنده سیستم‌های قدرت می‌باشند ولی در زمینه پایش وضعیت این ماشین‌ها مطالعات کمی صورت گرفته است. سهم عمده خطاهای ماشین‌های الکتریکی مربوط به سیمپیچهای استاتور می‌باشد و خطای اتصال حلقه جزء حساس‌ترین و نامحسوس‌ترین این خطاهای می‌باشد. این خطا باستی در مراحل اولیه شناسایی گردد و از گسترش آن جلوگیری شود تا به حادثه فاجعه‌بار نی‌انجامد. با توجه به اهمیت شاخص‌ها در پایش وضعیت، در این پایان‌نامه مرور جامعی بر شاخص‌های ارائه شده در زمینه عیوبی‌ایی خطای دور در سیمپیچهای استاتور گردآوری شده است.

در این پایان‌نامه پایش وضعیت خطای اتصال کوتاه حلقه از سیمپیچ استاتور ژراتور سنکرون مدنظر می‌باشد. بدین منظور شبیه‌سازی ژراتور سنکرون در حالت سالم و معیوب با استفاده از روش تابع سیمپیچ انجام شده است. با استفاده از این روش اندوکتانس‌های خودی و متقابل سیمپیچ‌های استاتور و روتور محاسبه شده و با توجه به معادلات دینامیکی پارامترهای مختلف ژراتور سنکرون بدست می‌آیند و در حالت سالم و معیوب مورد مقایسه قرار می‌گیرند.

در مرحله دیگر با استفاده از روش‌های ابتکاری اثر شیارهای استاتور و اشباع دندانه‌های استاتور برای افزایش دقیق شبیه‌سازی‌ها اعمال شده‌اند. اثرات هر یک از عوامل فوق در محاسبه اندوکتانس‌ها و در پارامترهای مختلف ماشین مورد مطالعه قرار گرفته است.

در نهایت شاخص‌های غیرت‌های جمی براساس طیف‌های هارمونیکی پارامترهای مختلف ژراتور ارائه شده و تاثیر رنامتعادلی ولتاژ، نامتقارنی ساختار ماشین، شدت بار و شدت خطا در آن‌ها مطالعه شده است و آزمایشات عملی توانایی این شاخص‌ها را تایید نموده‌اند.

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

فصل اول : مقدمه

۱-۱- ضرورت پیش وضعیت ژنراتور های سنکرون

۲-۱- عوامل اصلی تخریب ماشین های الکتریکی

۳-۱- عوامل اصلی تخریب سیم پیچ استاتور

۱-۳-۱- تنش های حرارتی (Temperature Stress)

۲-۳-۱- تنش های الکتریکی (Electrical Stress)

۳-۳-۱- تنش های مکانیکی (Mechanical Stress)

۴-۳-۱- عوامل محیطی (Ambient Stress)

۱-۴-۱- انواع عیوب ها در ژنراتور های سنکرون ۱۵

۱-۵-۱- عیوب های رایج سیم پیچ استاتور ۱۸

۱-۶-۱- روش های تشخیص خطا در سیم پیچ استاتور ۲۱

۱-۶-۱-۱- روش های تهاجمی (invasive) ۲۲

۱-۶-۱-۱-۱- تحلیل حرارتی ۲۲

۱-۶-۱-۲- تحلیل نویز صوتی ۲۴

۱-۶-۱-۳- تحلیل ارتعاشات ۲۴

۱-۶-۱-۴- تحلیل تخلیه جزیی یا PDA ۲۶

۱-۶-۱-۵- تحلیل گاز خروجی ۲۶

		۱-۶-۱-۶-۱- آزمایش ضربه
27	(search coil	۷-۱-۶-۱- پیچک جستجو
28		۸-۱-۶-۱- شار نشستی محوری
29		۱-۶-۱- روش‌های غیرتهراجمی (non-invasive)
31	(Field Current Signature Analysis	۱-۲-۶-۱- تحلیل جریان میدان
32		۲-۲-۶-۱- جریان‌های سیمپیج استاتور
33		۳-۲-۶-۱- بردار پارک جریان
35		۴-۲-۶-۱- استفاده از جریان توالی منفی استاتور
37		۵-۲-۶-۱- جریان توالی منفی تزریق شده
39		۶-۲-۶-۱- بررسی مولفه دوم جریان در محور q
39		۷-۲-۶-۱- استفاده از توالی‌های ولتاژ
40		۸-۲-۶-۱- استفاده از امپدانس توالی
44		۹-۲-۶-۱- شاخص توان لحظه‌ای
46		۱۰-۲-۶-۱- تحلیل رفتاری گذاری ماشین سنکرون قطب بر جسته
47		۱۱-۲-۶-۱- گشتاور فاصله هوایی
48	$(K_{cu} \pm \frac{2K_{sa}}{P})f_s$	۱۲-۲-۶-۱- بررسی شاخص هارمونیکی
49		۷-۱- روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی
49		۱-۷-۱- روش‌های مبتنی بر سیستم‌های خبره
50		۲-۷-۱- روش‌های مبتنی بر منطق فازی FLS
50		۳-۷-۱- روش‌های مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN)
51		۱-۳-۷-۱- شبکه‌های عصبی تحت نظرارت (supervised)
52		۲-۳-۷-۱- شبکه‌های عصبی نظرارت نشده (unsupervised)
52		۴-۷-۱- روش‌های مبتنی بر شبکه‌های فازی- عصبی (neuro_fuzzy)
53		۵-۷-۱- روش‌های مبتنی بر تخمین پارامتر
53		۸-۱- هدف این پایان‌نامه و موضوع فصل‌های آتی

54	فصل دوم
	55 ۱-۲- مقدمه
	55 ۱-۱-۲- روش پارک یا مدل dq
	57 ۲-۱-۲- روش اجزاء محدود یا FE
58 (winding Function Approach-WFA)	۳-۱-۲- روش تابع سیمپیج
۶۰	۴-۱-۲- جمع‌بندی مقدمه
	۶۰ ۲-۲- شبیه‌سازی ژنراتور سنکرون با استفاده از روش تابع سیمپیج
	۶۱ ۱-۲-۲- استخراج روابط اندوکتانس‌ها در روش تابع سیمپیج
۶۵	۲-۲-۲- اطلاعات ژنراتور شبیه‌سازی شده
۶۷	۳-۲-۲- محاسبه اندوکتانس متقابل فازهای استاتور
۷۳	۴-۲-۲- محاسبه اندوکتانس‌های خودی فازهای استاتور
	۷۴ ۴-۲-۲- محاسبه اندوکتانس متقابل بین فازهای استاتور و روتور
	۷۵ ۶-۲-۲- محاسبه اندوکتانس خودی سیمپیج روتور
۷۶	۷-۲-۲- محاسبه مشتق اندوکتانس‌های ژنراتور
	۷۷ ۸-۲-۲- روابط دینامیکی حاکم بر ژنراتورهای سنکرون
۷۹	۹-۲-۲- شبیه‌سازی ژنراتور سنکرون سالم
۸۲	۳-۲- شبیه‌سازی ژنراتور سنکرون با خطای اتصال حلقه در استاتور توسط تابع سیمپیج
۸۶	۱-۳-۲- معادلات دینامیکی حاکم بر ژنراتور با عیوب خطای اتصال کوتاه حلقه استاتور
۹۱	فصل سوم
	۹۲ ۱-۳- مقدمه
۹۲	۲-۳- شبیه‌سازی ژنراتور سنکرون سالم با در نظر گرفتن اثر شیارهای استاتور

۱-۲-۳- محاسبه اندوکتانس متقابل فازهای استاتور با احتساب اثر شیارهای استاتور	۹۴
۲-۲-۳- محاسبه اندوکتانس خودی بین فازهای استاتور با احتساب اثر شیارهای استاتور	۹۹
۳-۲-۳- محاسبه اندوکتانس متقابل بین فازهای استاتور و روتور با در نظر گرفتن اثر شیارهای استاتور	100
۴-۲-۳- محاسبه اندوکتانس خودی سیمپیچ روتور	103
۵-۲-۳- محاسبه مشتق اندوکتانس‌های ژنراتور	103
۶-۲-۳- شبیه‌سازی ژنراتور سنکرون سالم با احتساب شیارهای استاتور	104
۳-۳- شبیه‌سازی ژنراتور سنکرون مغایب با خطای اتصال حلقه در استاتور با احتساب شیارهای استاتور توسط روش تابع سینی‌پیچ	107
۴-۴- شبیه‌سازی ژنراتور سنکرون سالم با در نظر گرفتن اثر شیارها و اشباع دندانه‌های استاتور	110
۱-۴-۳- محاسبه اندوکتانس متقابل بین فازهای استاتور با احتساب اثر شیارها و اشباع دندانه‌های استاتور در ژنراتور سالم	112
۲-۴-۳- محاسبه اندوکتانس خودی استاتور با احتساب اثر شیارها و اشباع دندانه‌های استاتور در ژنراتور سالم	115
۳-۴-۳- محاسبه اندوکتانس متقابل فازهای استاتور و روتور با احتساب اثر شیارها و اشباع دندانه‌های استاتور در ژنراتور سالم	115
۴-۴-۳- محاسبه اندوکتانس خودی سیمپیچ روتور با احتساب اثر اشباع دندانه‌های استاتور در ژنراتور	117
۵-۴-۳- محاسبه مشتق اندوکتانس‌های ژنراتور سالم با احتساب اثر اشباع دندانه‌های استاتور در ژنراتور	118
۶-۴-۳- شبیه‌سازی ژنراتور سنکرون سالم با احتساب شیارها و اشباع دندانه‌های استاتور	119
۵-۴-۳- شبیه‌سازی ژنراتور سنکرون مغایب با خطای دور استاتور با در نظر گرفتن اثر شیارها و اشباع دندانه‌های استاتور	121
فصل چهارم	125
۱-۴- مقدمه	126
۲-۴- آنالیز امضای جریان میدان (Field Current Signature Analysis)	126

۱۲۹.....	۱-۲-۴- بررسی اثر نامتعادلی ولتاژ و نامتقارنی ساختار ژنراتور در هارمونیکهای جریان می‌دان
۱۳۱.....	۲-۲-۴- بررسی اثر شدت خطای در هارمونیکهای جریان می‌دان
۱۳۳.....	۲-۳-۴- بررسی اثر شدت بار در هارمونیکهای جریان می‌دان
۱۳۳.....	۴-۲-۴- جمع‌بندی
۱۳۴.....	۳-۴- آنالیز جریان سیمپیج استاتور (Stator Current Signature Analysis)
۱۳۴.....	۱-۳-۴- آنالیز امضای جریان فاز معیوب استاتور
۱۳۶.....	۱-۱-۳-۴- بررسی اثر نامتعادلی ولتاژ در هارمونیکهای جریان فاز استاتور
۱۳۷.....	۲-۱-۳-۴- بررسی اثر شدت خطای در هارمونیکهای جریان فاز معیوب استاتور
۱۳۹.....	۳-۱-۳-۴- بررسی اثر شدت بار در هارمونیکهای جریان فاز معیوب استاتور
۱۳۹.....	۴-۱-۳-۴- جمع‌بندی
۱۴۰.....	۴-۲-۳-۴- آنالیز امضای جریان فاز سالم استاتور
۱۴۱.....	۱-۲-۳-۴- بررسی اثر شدت خطای در هارمونیکهای جریان فاز سالم استاتور
۱۴۳.....	۲-۲-۳-۴- بررسی اثر شدت بار در هارمونیکهای جریان فاز سالم استاتور
۱۴۴.....	۳-۲-۳-۴- جمع‌بندی
۱۴۴.....	۴- ترسیم بردار پارک جریان
۱۴۶.....	۱-۴-۴- بررسی اثر نامتعادلی ولتاژ در ترسیم بردار پارک جریان
۱۴۶.....	۲-۴-۴- بررسی اثر شدت خطای در ترسیم بردار پارک جریان
۱۴۷.....	۳-۴-۴- بررسی اثر شدت بار در ترسیم بردار پارک جریان
۱۴۸.....	۴-۴-۴- جمع‌بندی
۱۴۸.....	۵- بررسی مولفه جریان محور q
۱۵۰.....	۱-۵-۴- بررسی اثر نامتعادلی ولتاژ در مولفه جریان محور q
۱۵۱.....	۲-۵-۴- بررسی اثر شدت خطای در مولفه جریان محور q

۱۵۲.....	۳-۵-۴- بررسی اثر شدت بار در مولفه جریان محور ۹
۱۵۳.....	۴-۵-۴- جمع‌بندی
۱۵۳.....	۴- ۶- گشتاور الکترومغناطیسی
۱۵۵.....	۴- ۶- ۱- بررسی اثر نامتعادلی ولتاژ در هارمونیک‌های گشتاور
۱۵۵.....	۴- ۶- ۲- بررسی اثر شدت خطأ در هارمونیک‌های گشتاور
۱۵۷.....	۴- ۶- ۳- بررسی اثر شدت بار در هارمونیک‌های گشتاور
۱۵۸.....	۴- ۶- ۴- جمع‌بندی
۱۵۸.....	۴- ۷- ۱- تست‌های آزمایشگاهی
۱۵۸.....	۴- ۷- ۱-۱- معرفی مجموعه آزمایشگاهی
۱۶۰	۴- ۷- ۲- آنالیز امضای جریان سیمیچ استاتور در تست آزمایشگاهی
۱۶۱	۴- ۷- ۲-۱- بررسی اثر شدت خطأ و مقدار بار در افزایش هارمونیک‌های زوج جریان فاز معیوب
۱۶۲	۴- ۷- ۲-۲- بررسی اثر شدت خطأ و مقدار بار در افزایش هارمونیک‌های زوج جریان فاز سالم
۱۶۳.....	۴- ۷- ۳- بررسی مولفه جریان محور ۹ در تست آزمایشگاهی
۱۶۳.....	۴- ۷- ۳-۱- بررسی اثر شدت خطأ و مقدار بار در افزایش هارمونیک‌های زوج جریان فاز سالم
۱۶۳.....	۴- ۷- ۲-۳- بررسی اثر شدت بار در هارمونیک‌های جریان فاز سالم استاتور

مراجع ۱۶۵

واژگان کلیدی: ژنراتور سنکرون، پایش وضعیت، روش تابع سیمپیج، خطای اتصال حلقه، اثر شیار و اشباع دندانهای استاتور.

فصل اول : مقدمه

۱-۱- ضرورت پایش وضعیت ژنراتورهای سنکرون
پایش وضعیت در سیستم‌های مهندسی اهمیت پردازش خودکار را افزایش و هزینه‌های نگهداری و تعمیرات را کاهش می‌دهد. اما، در دیگاه سنتی ماشین‌های الکتریکی دارای عملکرد مطمئنی هستند و حساسیت زیاد در نحوه عملکرد آنها ضرورتی ندارد و بازدیدهای دوره‌ای گهگاه که با جدا کردن ماشین از سیستم قدرت اتفاق می‌افتد، کافی است. همچنان در دیگاه سنتی با تکیه بر عملکرد سریع رله‌های حفاظتی، نیاز به بررسی عملکرد آنها توسط اپراتور کمتر است. در حالی که ماشین‌های الکتریکی با حاشیه اطمینان کمتری طراحی شده‌اند و بررسی بیشتر و بهنگام در نحوه کار آنها یک امر ضروری است.

در این میان، ژنراتورهای سنکرون ستون فقرات شبکه‌های برق است و تولید برق در نیروگاهها و برخی مراکز صنعتی را بر عهده دارد^[۱]. آسیب و ایجاد وقفه در کارکرد آنها می‌تواند خدمات جبران‌ناپذیری را بهمراه داشته باشد. حفاظت از ژنراتورهای سنکرون در مدت خطا، مهم‌ترین بخش از قابلیت اطمینان یک سیستم قدرت است. معیوب شدن این ماشین‌ها باعث اتلاف بودجه، هزینه‌های تعمیر، کاهش ظرفیت تولید و قطع سرویس‌دهی به مشترکان خواهد شد^[۲]. با این وجود، سیستم‌های حفاظتی موجود وقتی دست به کار می‌شوند که خطا در سیستم رخداده باشد و تنها برای جلوگیری از افزایش خسارت وارد عمل می‌شوند و به تعییری همانند آمبولانسی هستند که در پایین پرتگاه جلوتر از نرده محافظ وجود دارند^[۳]. در واقع مهم‌ترین کار سیستم‌های حفاظتی قطع تغذیه برای جلوگیری از فاجعه بعد از وقوع خطا است. این موضوع نه تنها کافی نیست بلکه هزینه‌های مربوط به بازدید، عیوب‌ابی، تعمیرات لازم را به همراه دارد و از همه مهم‌تر این است که گهگاه هزینه قطع سرویس‌دهی بسیار بیشتر از سایر هزینه‌های است. در برخی از ماشین‌ها که جریمه قطع کارکردشان بسیار زیاد است پایش وضعیت دائمی امری ضروری به نظر می‌رسد.

به عنوان نمونه قطع تولی د ژنراتور بزرگ آن روزانه بیش از ۶۰۰ هزار دلار خسارت در پی دارد. بطور خلاصه در وضعیت پایی ش ماشین های الکتری کی لزوماً هدف مراقبت از خود دستگاه نیست، بلکه گسترش ایمنی در سیستمی است که ماشین جزیی از آن است.

این مهم توجه ویژه به پایی ش وضعیت ماشین ها به ویژه در ژنراتورهای سنکرون به مراتب افزایش می دهد. تحقیقات در زمینه

ماشین ها، بیشتر به موتورهای القایی معطوف گردیده و ژنراتورهای سنکرون بدلیل وجود پیچیدگی در نحوه ساختار و راه اندازی آنها کمتر مورد توجه واقع شده اند. هر چند این نکته نیز قابل انکار نیست که کاربرد عمومی ماشین های القایی در زندگی روزمره فراوان تر از ماشین های سنکرون است.

در ژنراتورهای سنکرون، ایجاد سرعت سنکرون برای تولید فرکانس ثابت نکته ظرفی است که طراحی دقیق این ماشین را طلب می کند و بالتبع افزایش چشمگیر قیمت ژنراتورها ناشی از این موضوع است. قیمت ژنراتورها معمولاً چند برابر موتورهای القایی هم توان ایجاد می کند و این بدان معناست که جلوگیری از بروز خطا در ژنراتورهای سنکرون صرفه جویی بیشتری را در پی دارد. هر چند که در مقایسه قیمت ژنراتورهای عظیم الجثة با موتورهای بزرگ این قیاس معالفارق خواهد بود زیرا کاربرد موتورهای پرتوان چندان رایج نیست. بهره برداری از ژنراتورها باعث افزایش دمای داخلی آن شده و به مرور عالی قیمت ماشین پیر خواهد شد. این تضعیف عالی قیمت (insulation failure) می تواند منشا بسیاری از خطاها در ماشین شود. با فرض خوش بینانه، تداوم این تضعیف عالی قیمت باعث ایجاد خطای دور زمان گسترش این خطا در ژنراتور باعث ایجاد نامتقارنی ساختار استاتور و نامتعادلی داخلی در ولتاژ القایی، ولتاژها، حریانها، اختلال در گشتاور داخلی و کاهش نمایی عمر ژنراتور خواهد شد. گسترش این خطای ساده می تواند باعث دو فاز شدن شده و یا با وقوع خطای فاز به فاز و خطای فاز به زمین، هسته استاتور را کاملاً تخریب کند و هزینه عمدی سرمایه گذاری را از بین ببرد.

در مقایسه با موتورهای القایی، پایی ش وضعیت ژنراتورهای سنکرون و رفع خطای آن از حساسیت خاصی برخوردار است. موتورهای القایی نوعی مصرف کننده هستند و در صورت بروز هر مشکلی می توان منبع تغذیه آن را قطع کرد.

ولی در ژنراتورها بعنوان مولد، در مواردی حتی با قطع مدارشکن‌ها نیز خطا تداوم داشته و هسته را کاملاً تخریب می‌کند و این موضوع حساسیت پایی‌ش وضعیت در ژنراتورها را دو چندان می‌کند.

بعد از آسیب ژنراتور، معمولاً شرکتها برای تعمیر آن نیروی متخصص در اختیار ندارند و برای تعمیر و تعویض سیم پیچی باشیستی آن را به کارخانه سازنده انتقال دهنند که این امر، خود هزینه جدگانه‌ای در بر دارد. همچنان با توجه به ساختار خاص سیم‌پیچی ژنراتور سنکرون، تجدید سیم پیچی دشواری اولیه و هزینه عمدی مربوطه را در پی خواهد داشت.

علاوه بر موارد فوق، وجود خطاهای در ژنراتور باعث ایجاد برخی از هارمونیک‌ها در ماشین می‌شود. این هارمونیک‌ها ناشی از عیوبی همان نویزها می‌توانند در سیستم جاری شده و در صورت تشابه با برخی دیگر از هارمونیک‌ها، باعث عملکرد ناصحیح رله‌های حفاظتی ویا حداقل کاهش کیفیت توان شبکه شوند.

یک دلیل ثانویه که باعث توجه کم به پایش وضعیت ژنراتورها بوده است، اتکا مصرف‌کنندگان صنعتی و عمومی به سیستم برق‌رسانی متمرکز دولتی است. در حالی که با افزایش جهانی قیمت برق، کاستن طول خطوط انتقال و نزدیکی نقطه تولید و مصرف برای کاهش تلفات امر معقولی به نظر می‌رسد. توجه به تولیدات پراکنده و خصوصی‌سازی تولید انرژی و فروش آن بالتابع مقوله عیوبی‌ای ژنراتورها را مهم‌تر و استفاده از آن را عمومی‌تر خواهد کرد.

با توجه به دلایل فوق، ضرورت پایش وضعیت ماشین‌های سنکرون و شناسایی خطاهای آن اهمیت فوق العاده‌ای می‌یابد و از طرفی درک بهتر و شیوه‌سازی دقیق‌تر خطاهای در ماشین سنکرون برای پایش وضعیت و حفاظت آنها امری ضروری است [۲].

در این فصل، انواع خطاهای مربوط به ژنراتور سنکرون بخصوص خطاهای مربوط به استاتور و عوامل ایجاد‌کننده آنها بررسی می‌شود و سپس شاخص‌های ارائه شده برای عیوبی‌ای سیم‌پیچ استاتور مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

۱-۲ - عوامل اصلی تخریب ماشین‌های الکتریکی

سلامتی ماشین الکتریکی و انواع خطاهای آن و ریشه‌های این خطاهای در نهایت همگی به جنس مواد بکار رفته در ساخت آنها، تنش‌های مکانیکی و الکتریکی وارد به مواد و دمای حین کار ماشین مرتبط است. خطاهای مکانیکی و

الکتری کی همی شه مولفه های الکتری کی، مکانی کی، مغناطی سی و خنک کاری را به همراه دارد. اگر آسی ب در یک مدت معنی ن اتفاق می افتاد، قابل اندازه گیری بود و ریشه آن مشخص بودی که الگو برای پایش وضعیت قبل از وقوع خطا در دسترس بود.

پایش وضعیت به قسمت های مختلف زیر تقسیم می شود:

- روش های اندازه گیری مستقیم.
 - شاخص های مشخص کننده ریشه خرابی.
 - تهیه وضعیت هشدار برای تعمیم ری اقطعی ماشین قبل از شیوع خطا ویا خطای جدی در ماشین.
- پلاک ماشین الکتری کی شرایط کاری آن را بیان می کند و مکانیزمی را که ممکن است ماشین طی آن آسی ب ببیند، شرح می دهد. نیاز به پایش و پارامترهای مورد پایش را می توان توسط شرایط کاری ماشین تعیین کرد.
- جدول ۱-۱ مولفه های مختلفی که ماشین و مشخصه های مرتبط با هر یک را بیان می دارد و شرایط نامناسب و آسی ب های ناشی از آنها را شرح می دهد [۴].

۱-۳-۱- عوامل اصلی تخریب سیم پیچ استاتور

خطای عایق الکتری کی اصلی ترین نقش را در شکست عایقی ماشین های الکتری کی گردان ایفا می کند. مطالعات نشان می دهد که بیش از $\frac{1}{3}$ خطاهای ماشین های الکتری کی گردان منتب به خطای استاتور هستند [۵]. تنش های مختلفی که به استاتور ژنراتور وارد می شود باعث ایجاد انواع خطاهای در آن می شود. تغییرات نامطلوبی که در ساختار فیزیکی و شیمیایی عایق در اثر تنش های ایجاد شده در طی سرویس دهی ایجاد می شود را پدیده پیری در سیستم گویند. انواع تنش هایی که عوامل اصلی تخریب عایق استاتور ماشین ها هستند، را می توان در موارد زیر خلاصه کرد [۶] و [۷].

الف- تنش های حرارتی (Temperature Stress)

ب- تنش های الکتری کی (Electrical Stress)

ج- تنش های مکانی کی (Mechanical Stress)

د- عوامل محیطی (Ambient Stress)

سیمپیج استاتور متاثر از تمام تنش‌های فوق متاثر است. اما بطور طبیعی این تنش‌ها باعث مشکلات بلندمدت و کوتاه مدت می‌شود که عواملی مانند وضعیت کاری و شرایط خنک‌کاری وابسته است. به عنوان مثال ماشین‌هایی که با هوا خنک می‌شوند بیش از ژنراتورهایی که بطور مستقیم با مایع خنک می‌شوند، خطر اکسید شدن کاهش می‌ابد. در ادامه هر یک از تنش‌ها و اثرات مخرب آن‌ها به صورت جداگانه بررسی خواهد شد. اما مکانیزم ترکیبی این تنش‌ها بسیار پیچیده است و تعامل بین تنش‌های مختلف سخت می‌باشد و نتیجه قابل انتظاری در این میان ارائه نشده است.

جدول ۱-۱- مشخصات عمومی یک ماشین و مشخصه‌های مرتبط با آن و آسیب‌های ناشی از شرایط نامناسب.

شرایط کاری	شرایط طبیعی	شرایط جزئی	ریشه و انواع خطاهای
مکانیکی	خصوصیات بار و راهانداز اولیه	نوسانات بار و راهانداز اولیه	دورة کاری خصوصیات بار راهانداز اولیه
الکتریکی	خصوصیات ماشین الکتریکی و سیستم متصل به آن	نوسانات ولتاژی کم نوسانات ولتاژی زیاد نامتعادلی ولتاژی	مکرر گشتوار راهاندازی‌های مکرر به گرمای فوق العاده و آسیب به کلاف انتهایی استاتور و روتور می‌انجامد. ممکن است در بلند مدت به فرسودگی منجر شود.
محیطی	مکانی که ماشین در آن	دما محیط	منجر به کاهش توان می‌شود و در موتور باعث قفل شدن روتور و در ژنراتور باعث لغزش قطب می‌شود. ممکن است باعث آشفتگی و قطع سیستم تحریک گردد و منجر به شکست عالی قی شود. به تولید گرما در سیم پیج استاتور می‌انجامد.

<p>در رطوبت زیاد چگالش در سطح عایق اتفاق می‌افتد که باعث شکستهای خطی روی عایق و زنگزدگی در قسمتهای فلزی می‌شود.</p> <p>آلودگی محیط می‌تواند به داخل ماشین نفوذ کرده و باعث آلودگی عایق شده و در روی آن انباست گردد. همچنین باعث رسوب در مبدل حرارتی و آلودگی در جاروبکها شود.</p>	<p>رطوبت محیط</p> <p>پاکیزگی محیط</p>	<p>استفاده می‌شود.</p>	
---	---------------------------------------	------------------------	--

۱-۳-۱- تنش های حرارتی (Temperature Stress)

سیستم عایق کاری سیم پیچهای جریان متناوب به گونه‌ای طراحی می‌شود که حداقل برای طول عمر تعریف شده تجهیز

در

یک ولتاژ و دمای مشخص ، استقامت و پایداری الکتریکی و مکانیکی و ابعادی خود را حفظ نماید. در استانداردهای

بین‌المللی کلاس‌های مختلف سیستم‌های عایقی الکتریکی توصیف گردیده است. این توصیف بر پایه مراکزیم دمایی که این سیستم می‌تواند تحت ولتاژ اسمی بصورت مداوم کار کند و تحمل ولتاژ نامی سیستم را داشته باشد، بیان می‌گردد.

جدول ۱-۲ رایج‌ترین کلاس‌های عایقی مورد استفاده در ماشین‌های الکتریکی را بیان می‌دارد. مطابق این جدول مقدار دمای قابل تحمل عایق‌ها بسیار کم می‌باشد. ستون دوم جدول ۱-۲ بیانگر دمای مجاز است که مجموع دمای محیط

- ۴۰ درجه سانتی‌گراد - و دمای سیم پیچ‌ها است و ستون سوم جدول مزبور حداقل افزایش دمای سیم پیچ یا دمای

داخلی ماشین را نشان می‌دهد. طبق استاندارد IEC باستثنی بیشترین دمای داخلی ماشین به همراه دمای محیط از مقداری ر مجاز دمای کلاس عایقی کمتر باشد [۵] ولی در عمل، معمولاً شرایط کار سیستم‌های عایق کاری، یک کلاس حرارتی پایین‌تر از کلاس حرارتی اسمی آن می‌باشد.

جدول ۱-۲- کلاس عایقی ماشین‌های الکتریکی، دمای مجاز قابل تحمل عایق و مقدار دمای قابل افزایش سیم پیچ

کلاس عایقی	دمای قابل افزایش سیم پیچ استاتور °C	دمای مجاز قابل تحمل عایق °C
Y10	۵۰	۹۰
A	۶۵	۱۰۵
E	۸۰	۱۲۰

۹۰	۱۳۰	B
۱۱۵	۱۵۵	F
۱۴۰	۱۸۰	H
۱۸۰	۲۲۰	C

بهره‌برداری از ماشین باعث تولید حرارت و افزایش دمای داخلی ماشین می‌شود و استحکام عایقی ماشین به مرور تضعیف می‌گردد و فرآیند پیری در عایق اثرات خود را بروز می‌دهد. با توجه به فرآیند پیری، عایق حالت شکننده‌ای پیدا می‌کند و در اثر شوک جزئی می‌شکند. از طرفی تداوم این تضعیف عایقی باعث ایجاد خطای دور، خطای کلاف و پیچک‌ها می‌شود. آزمایش‌های استاندارد نشان می‌دهد که به ازای هر ۱۰ درجه سانتی‌گراد افزایش دمای سیمپیج از حداقل مقدار مجاز، طول عمر عایق آن به نصف تقلیل می‌ابد [۷]. دوره‌های دمایی مختلف موجود در زمان کاری ماشین می‌تواند خود تنش‌های مکانیکی را تشیدی د می‌نماید. نقطه پیوند سیمپیج مسی به عایق‌های کی از این نقاط می‌باشد که در اثر تغییرات دمایی می‌تواند منقبضی ا منبسط شده و همین جایجالی کوچک می‌تواند باعث تنش‌های مکانیکی شود [۵].

تنش حرارتی در ماشین می‌تواند در اثری کی از عوامل زیر باشد.

۱- اضافه ولتاژ :

ممکن است اثر اضافه ولتاژ در قسمت‌های مختلف ماشین بروز کند. افزایش دامنه ولتاژ دامنه شار ماشین را زیادتر کرده و این افزایش شار به نوبه خود تلفات فوکو و هیسترزی‌س را در پی خواهد داشت و همچنین اضافه شار تلفات

در عایق‌ها را به همراه دارد. در نتیجه این تلفات دمای قسمت‌های مختلف ماشین بالاتر زیادتر می‌شود و تنفس حرارتی را به ماشین تحمیل می‌نماید.

۲- نامتعادلی ولتاژ :

در صد اندکی عدم تعادلی در ولتاژ‌های سه‌فاز، موجب افزایش قابل توجه دامنه جریان سیم‌پیچ فازها شده و افزایش تلفات مسی ناشی از آن، افزایش دمای شدیدی را در سیم‌پیچ‌ها پدید می‌آورد. برای مثال فقط ۳/۵٪ عدم تعادلی ولتاژها سبب ۲۵٪ افزایش دما در سیم‌پیچ‌ها خواهد شد[۷].

۳- راه اندازی‌ها و توقف‌های متناوب :

در حین راهاندازی جریان ماشین بین ۵ تا ۸ برابر جریان بار کامل است. بنابراین در زمان راه اندازی تلفات اهمی قابل توجهی در سیم‌پیچ‌ها ایجاد می‌شود. حال اگر ماشین در فواصل زمانی کوتاه بطور متناوب در معرض راهاندازی‌های مکرر قرار گیرد، فرصت کافی برای خنک‌کاری ماشین فراهم نشده و تجمیع حرارت ناشی از تلفات اهمی زیاد موجب افزایش دمای سیم‌پیچ و بروز تنفس حرارتی خواهد شد.

۴- اضافه بار :

دمای سیم‌پیچ بطور تقریبی متناسب با توان دوم بار موتور است. به عبارت دیگر دمای سیم‌پیچ با مریع افزایش گشتاور صعود می‌کند. به عنوان مثال اگر در دمای محیط ۴۰ درجه سانتی‌گرادیک موتور ۱۰۰ اسب بخار در دمای ۶۴ درجه سانتی‌گراد کار کند با ۱۵ درصد افزایش بار دمای آن به ۸۵ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید. بنابراین عمر موتور به $\frac{1}{4}$ عمر مفید خود تقلیل خواهد یافته[۷].

۵- نقص سیستم خنک کاری :

هواکش‌های تعییه شده در ماشین، گرمای ایجاد شده داخل ماشین را با هوای خنک جایگزین می‌نماید و خاصیت همرفتی

گرمای سیم‌پیچ‌ها را به هوای خنک انتقال می‌دهد و این فرآیند گرمای تولیدی را به محیط اطراف پخش می‌نماید. در واقع این عمل دمای نامی کاری ماشین را در محدوده استاندارد طراحی ماشین نگه می‌دارد. در صورت

آسیب به سیستم خنک کاری ویا شکست پرهای هواکش‌ها این عمل به درستی اتفاق نیافتد و گرمای سیمپیچها به محیط انتقال نمی‌ابد و دمای کاری عالی قبیل از استاندارد شده و عمر آن را به شدت کاهش می‌دهد. به عنوان مثال در یک ژنراتور حرارتی MVA ۱۱۱۱ که تلفاتی در حدود MW ۱۲ دارد، در صورتی که سیستم خنک کاری معیوب شود در ۱۲ ثانیه دمای بدنه ماشین به دمای مجاز عالی قابل داخل ماشین می‌رسد و این به معنای آسیب جدی به عالی قبندی ژنراتور می‌باشد [۵]. این در حالی است که مشکل به اینجا ختم نمی‌گردد زیرا به علت عدم پخشی کنواخت گرما در ماشین نقاط داغ - Hot spot - بسیار گرمتر خواهد بود. بنابراین خنک کاری یک امر حیاتی در ماشین‌ها می‌باشد که باستی در طراحی و پایش وضعیت ماشین مد نظر باشد.

۶- تغییرات دمای محیط :

اصلی‌ترین عامل خنک کاری در ماشین‌ها هوای محیط می‌باشد. در صورتی که دمای محیط از مقدار دمای طراحی شده کمتر باشد خنک کاری بصورت مطلوب انجام می‌شود و در صورت دمای بیش از استاندارد عملکرد هواکش‌ها بی‌اثر خواهد بود زیرا دمای هوای گرم داخل ماشین و هوای جایگزین شده برای خنک کاری تفاوت کمی خواهد داشت و گرمای تولید شده در سیمپیچها در عالی‌قها باقی می‌ماند و به ماشین آسیب می‌زند. در برخی موارد گرمای محیط می‌تواند گاز خنک کاری در برخی ماشین‌ها را بصورت نم در قسمت‌های داخلی آن تهشیل کند که این رطوبت می‌تواند استقامت عالی‌قی و عمر آن را کاهش دهد.


پیری حرارتی ماشین می‌تواند علایم مختلفی داشته باشد مانند: چروکی عالی‌ق، سفتی عالی‌ق، ترد شدن و شکنندگی عالی‌ق،

شکست عالی‌ق، کاهش استقامت، تغییر رنگ و در بیشتر حالتها سیاه شدن عالی‌ق. شکل ۱-۱ یک نمونه از تخریب دیواره

اصلی استاتور در اثر تنفس حرارتی را نمایش می‌دهد. تنفس حرارتی ممکن است نشانه‌های زیر را نیز به همراه داشته باشد.

- کاهش وزن در اثر تبخیر قسمت‌های فرار

- دی اکسی د شدن و یا تغییر شیمیایی در اثر بخار شدن مواد و تولید گازهای مانند CO_2 ، CO ، آب و هی دروکربورهای با وزن مولکولی کم

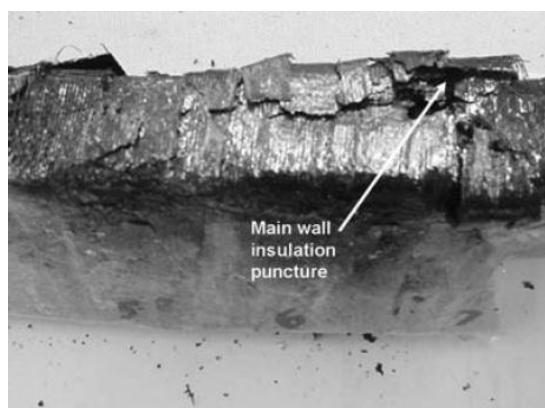

شکل ۱-۱- تخریب دیواره اصلی استاتور در اثر تنش حرارتی در ژنراتور ۱۵ KV

۱-۳-۲- تنش های الکتریکی (Electrical Stress) ولتاژهای گذرا و DC می‌توانند باعث پری در عایق شوند ولی در حالت معمولی ولتاژهای AC تنش‌های شدیدی را به ماشین تحمل نمایند. مواد عایقی که در تجهیزات به کار می‌روند در محدوده کاری خود بخوبی عمل می‌کنند. پس می‌توان گفت پری الکتریکی در اثر بروز خطاهای عایق تحمل می‌شود. به عنوان مثال گاز تولیدی در اثر اشباع باعث تخلیه جزئی (PD) در سیستم عایقی می‌شود. برخلاف تنش‌های حرارتی که از عوامل داخلی نشات می‌گیرند، تنش‌های الکتریکی دارای منشا خارجی هستند و در واقع از سیستم به ماشین اعمال می‌گردد. تنش الکتریکی ممکن است در اثر ولتاژ فرکانس اصلی و یا در اثر ضربه‌های ولتاژهای گذرا سیستم به ماشین تحمل گردد.

تنش‌های الکتریکی را می‌توان در سه قسمت زیر بررسی کرد:

- تخلیه جزئی (PD)