

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

١٠٨٧٧٦

۸۷/۱/۱۰۹۴۶۷  
۸۷/۱۲/۲۴



دانشگاه فنی  
گروه مهندسی مکانیک

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد  
مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

تحلیل تاثیر تنشهای پسماند ناشی از جوشکاری در خوردگی قطعات  
فولادی ST-52 در محیط خورنده آب شور با استفاده از روش تاگوچی

۱۳۸۷ / ۱۲ / ۲۱

محمد باقر خشکه باری خدایاری

استاد راهنمای:

دکتر علی دنیوی

بهار ۱۳۸۷

پایان نامه آقای محمدباقر خشکه‌باری خدایاری به تاریخ ۸۷/۳/۲۵ شماره ۱۵-۲۷۷۲ موردنظر


هیات محترم داوران با رتبه عالی و نمره ۱۸۷ حجیره سیده فاطمه قرار گرفت.

۱- استاد راهنما و رئیس هیئت داوران: دکتر علی دنبوی

\_\_\_\_\_ - استاد مشاور:

### ۳- داور خارجی: دکتر مهدی پسته‌ای

۴- داور داخلی: دکتر قادر رضازاده

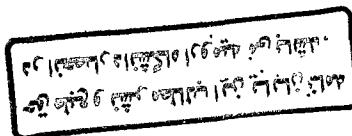

ITAV /AT/ T ,

حق طبع و نشر مطالعاتی اینجا مذکور است

تقدیم

به

مادر مهربان

و

پدر عزیزم

بیاد استاد

گرانقدر

مرحوم

دکتر مهدی ثابت

## تقدیر و تشکر

در پایان این دوره تحصیلی از تمامی اساتید محترم گروه مکانیک جناب آفایان دکتر دنیوی، دکتر رضازاده، دکتر سلیمانپور و همچنین دکتر پسته ای و مرحوم دکتر ثابت که اینجانب را در رسیدن به این مرحله از دوره تحصیلی یاری نموده اند کمال تقدیر و تشکر را دارم. و از تمامی دوستان عزیزم که مرا در تهیه و در طول انجام این طرح یاری نموده اند کمال قدردانی را دارم.

# فهرست مطالب

I	فهرست مطالب
VI	فهرست اشکال
IX	فهرست جداول
XI	چکیده
۱	<b>فصل اول : مبانی نظری جوشکاری</b>
۱	۱-۱- مقدمه
۲	۲-۱- محاسن و معایب اتصالات جوشی
۳	۳-۱- وضعیت‌های جوشکاری
۵	۴-۱- جوشکاری با گاز (شعله)
۵	۴-۵- جوشکاری قوس الکتریکی دستی
۷	۵-۱- طبقه بندی الکترود ها
۸	۵-۱-۱- الکترودهای قلیابی
۸	۵-۱-۲- الکترودهای رتیلی
۸	۵-۱-۳- الکترودهای اسیدی
۸	۵-۱-۴- الکترودهای پر نفوذ
۹	۵-۱-۵- الکترودهای با جایگزین زیاد
۹	۵-۲- قطبی الکترود
۱۰	۶-۱- جوشکاری زیر پودری
۱۲	۷-۱- جوشکاری با محافظت گاز
۱۵	۸-۱- جوشکاری الکترود تنگستن با گاز محافظت خنثی
۱۷	۹-۱- جوشکاری پلاسما
۱۸	۱۰-۱- جوشکاری سرباره الکتریکی
۲۰	۱۱-۱- فرآیند جوشکاری زائده ای
۲۰	۱۲-۱- فرآیند جوشکاری مقاومتی
۲۱	۱۲-۱-۱- فرآیند جوشکاری مقاومتی نقطه ای
۲۱	۱۲-۲- جوشکاری مقاومتی "غلتكی" یا نواری
۲۲	۱۳-۱- طبقه بندی فولادهای جوشی
۲۲	۱۳-۱-۱- فولادهای کربنی

۲۲	-۱۳-۲- فولادهای کربن - منگنزی
۲۲	-۱۳-۳- فولادهای ریز دانه
۲۳	-۱۳-۴- فولادهای کم آلیاژی
۲۳	-۱۳-۵- فولادهای آلیاژی
۲۴	-۱۴-۱- مشخصات روش جوشکاری
۲۴	-۱۴-۱- مشخصات سربرگ فرم WPS
۲۵	-۱۴-۲- طرح اتصال
۲۵	-۱۴-۱-۱- طرح شیاریا پخ
۲۵	-۱۴-۲-۲- پشت بند
۲۶	-۱۴-۳-۲-۲- جنس مواد پشت بند
۲۷	-۱۴-۳-۳- فلزات پایه
۲۷	-۱۴-۳-۳-۱- عدد مشخصه P
۲۸	-۱۴-۴- فلزات پر کننده
۲۸	-۱۴-۴-۱- عدد مشخصه F
۲۸	-۱۴-۴-۲- اندازه فلز پر کننده
۲۹	-۱۴-۵- وضعیت جوشکاری
۲۹	-۱۴-۵-۱- وضعیت شیاری یا گلویی
۳۰	-۱۴-۵-۲- جهت پیشروی
۳۰	-۱۴-۶- پیشگرم
۳۱	-۱۴-۷-۱- مشخصات الکتریکی
۳۱	-۱۴-۷-۱-۱- نوع جریان
۳۱	-۱۴-۷-۲- قطبیت
۳۱	-۱۴-۷-۳- شدت جریان
۳۱	-۱۴-۷-۴- ولتاژ
۳۲	-۱۴-۸- تکنیک و روش کار
۳۲	-۱۴-۸-۱- جوش تک پاسه یا چند پاسه در هر طرف
۳۲	-۱۴-۸-۲- سرعت حرکت
۳۲	-۱۴-۸-۳- چکش کاری

## فصل دوم : مبانی نظری تنש های پسماند

۳۳	-۱-۱- مقدمه
۳۳	-۱-۲- علل تنش های پسماند
۳۵	-۱-۲-۱- تنشهای پسماند میکروسکوپیک و ماکروسکوپیک

۳۶	-۲-۲-۲- تنش های حرارتی و تنش های پسماند ناشی از آنها
۳۸	-۳-۲- تاثیر تنش های پسماند
۳۸	-۱-۳-۲- استحکام خستگی
۳۸	-۲-۳-۲- اثرات محیط
۳۹	-۴-۲- اندازه گیری تنش های پسماند در اتصالات جوشکاری
۳۹	-۴-۱- طبقه بندی تکنیک ها برای اندازه گیری تنش های پسماند
۴۰	-۱-۴-۱- اندازه گیری با استفاده از تکنیک های کاهش تنش
۴۴	-۵-۲- تاثیر اندازه های نمونه بر روی تنش های پسماند
۴۵	-۶-۲- تنش های پسماند در اتصالات جوش سنگین
۴۶	<b>فصل سوم : مبانی نظری خوردگی و روش های جلوگیری از خوردگی</b>
۴۶	-۱-۳- مقدمه
۴۷	-۲-۳- تعریف خوردگی
۴۸	-۳- خوردگی به صورت واکنش های الکتروشیمیایی
۴۹	-۴-۳- خوردگی آهن
۵۰	-۵-۳- انواع خوردگی
۵۰	-۱-۵-۳- خوردگی یکنواخت
۵۱	-۲-۵-۳- خوردگی گالوانیکی یا دو فلزی
۵۴	-۱-۲-۵-۳- فاکتورهای موثر در خوردگی گالوانیکی
۵۴	-۳-۵-۳- خوردگی شیاری
۵۵	-۴-۵-۳- خوردگی حفره ای
۵۶	-۵-۵-۳- خوردگی بین دانه ای
۵۷	-۶-۵-۳- خوردگی سایشی
۵۸	-۷-۵-۳- خوردگی گزینشی
۵۸	-۸-۵-۳- خوردگی تقام با تنش
۵۹	-۹-۵-۳- خوردگی در اثر هیدروژن
۶۰	-۱۰-۵-۳- خوردگی حبابی
۶۱	-۱۱-۵-۳- خوردگی موضعی توسط اختلاف دمش هوا
۶۲	-۶-۳- خوردگی در آب دریا
۶۲	-۱-۶-۳- تاثیر شوری در خوردگی
۶۳	-۲-۶-۳- تاثیر دما بر خوردگی
۶۳	-۳-۶-۳- تاثیر اکسیژن محلول بر خوردگی
۶۴	-۴-۶-۳- تاثیر PH
۶۵	-۵-۶-۳- ترکیب فلز

۶۶	۶-۶-۳- باکتریها و موجود زنده
۶۶	۷-۳- روش‌های جلوگیری از خوردگی
۶۶	۱-۷-۳- جلوگیری از خوردگی با انتخاب مناسب فلز و آلیاژها
۶۷	۲-۷-۳- جلوگیری از خوردگی با پیش‌بینی طراحی‌های مناسب برای قطعات
۶۷	۱-۲-۷-۳- نقطه نظرهای اساسی، از لحاظ پیشگیری خوردگی، در طراحی‌ها
۷۰	۳-۷-۳- حفاظت فلزات، با اصلاح محیط خورنده
۷۰	۱-۳-۷-۳- برداشت عوامل خورنده از محیط
۷۰	۲-۳-۷-۳- فزایش مواد بازدارنده
۷۰	۴-۷-۳- جلوگیری از خوردگی به روش پوشش دهنده سطح
۷۰	۱-۴-۷-۳- آماده سازی سطح قبل از اجرای پوشش دهنده
۷۲	۲-۴-۷-۳- پوشش‌های فلزی و انواع آن
۷۳	۳-۴-۷-۳- انواع پوشش‌های غیر فلزی
۷۶	۵-۷-۳- حفاظت فلزات با تغییر مقدار پتانسیل "فلز - محیط خورنده"
۷۶	۱-۵-۷-۳- حفاظت کاتدی
۷۶	۲-۵-۷-۳- حفاظت آندی
۷۶	۳-۵-۷-۳- مقایسه سیستم‌های حفاظت کاتدی و آندی
۷۸	<b>فصل چهارم : مبانی طراحی آزمایش و روش تاکوچی</b>
۷۸	۴-۱- اصول طراحی آزمایش
۷۸	۴-۱-۱- مقدمه
۷۹	۴-۲- تجزیه و تحلیل واریانس
۸۴	۴-۳- تجزیه و تحلیل باقیمانده
۸۵	۴-۴- آزمون فرض P-Value
۸۵	۴-۵- آزمایش‌های عاملی
۸۵	۴-۵-۱- تجزیه و تحلیل آماری
۸۹	۴-۵-۲- تجزیه و تحلیل باقیمانده‌ها
۸۹	۴-۶- آنالیز واریانس (ANOVA)
۹۰	۴-۷-۱- مبانی نظری تاکوچی
۹۱	۴-۷-۲- تابع زیان
۹۵	۴-۷-۳- کنترل کیفیت خارج از خط
۹۸	۴-۳-۷-۴- آرایه‌های متعامد
۹۸	۴-۲-۳-۷-۴- تعریف آرایه‌های متعامد
۱۰۰	۴-۲-۳-۷-۴- خواص مهم آرایه‌های متعامد
۱۰۰	۴-۴-۷-۴- گراف‌های خطی

۱۰۱	- نسبت های سیگنال به اغتشاش
۱۰۲	- روش طراحی مقاوم
۱۰۳	- رویکرد طراحی پارامتری تاکوچی
۱۰۶	<b>فصل پنجم : مدلسازی و تجزیه و تحلیل آن</b>
۱۰۶	- مقدمه
۱۰۷	- مشخصات نمونه های مورد آزمایش
۱۰۷	- روش کاهش وزن
۱۰۷	- آماده سازی نمونه ها
۱۰۷	- تمیز کاری سطوح نمونه ها
۱۰۸	- زمان آزمایش
۱۰۸	- توزین نمونه ها
۱۰۸	- نصب نمونه ها بصورت آویز
۱۰۸	- استقرار نمونه ها در محیط طبیعی آب دریاچه
۱۰۹	- تمیز کردن نمونه ها از محصولات خورده
۱۰۹	- اندازه گیری و ثبت اطلاعات
۱۰۹	- جوشکاری قطعات نمونه
۱۲۳	- متداولوژی طراحی آزمایشها
۱۲۳	- آزمایشات تجربی
۱۲۳	- فرآیند مدل با استفاده از روش تاکوچی
۱۲۴	- پارامترهای انتخابی و سطوح استفاده شده برای آرایه اورتوگونال
۱۲۷	- تجزیه و تحلیل ANOVA
۱۲۹	- تجربه و تحلیل باقیمانده ها
۱۳۱	<b>فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهادات..</b>
۱۳۱	- مقدمه
۱۳۱	- بحث و نتیجه گیری
۱۳۲	- پیشنهادات برای پروژه های آتی
۱۳۴	منابع

# فهرست اشکال

## فصل اول : جوشکاری

۳	۱-وضعیتهای جوشکاری
۳	۲-حالتهای جوشکاری
۵	۳-تجهیزات جوشکاری اکسی استیلین
۶	۴-مدار جوشکاری در روش جوشکاری با الکترود دستی
۶	۵-انتقال الکترود مذاب به حوظچه جوش در روش جوشکاری با الکترود دستی
۱۰	۶-پارامترهای جوشکاری بر ظاهر و عمق جوش در روش قوس الکترود دستی
۱۱	۷-نمای شماتیک از فرآیند جوشکاری زیر پودری
۱۳	۸-نمای شماتیک از فرآیند جوشکاری MIG/MAG
۱۴	۹-نمای شماتیک از تجهیزات فرآیند جوشکاری MIG/MAG
۱۶	۱۰-نمای شماتیک از فرآیند جوشکاری TIG
۱۶	۱۱-نمای شماتیک از تجهیزات فرآیند جوشکاری TIG
۱۸	۱۲-نمای شماتیک از فرآیند جوشکاری پلاسما
۱۹	۱۳-نمای شماتیک از فرآیند جوشکاری سرباره الکتریکی
۲۰	۱۴-نمای شماتیک از فرآیند جوشکاری زائد ای
۲۱	۱۵-نمای شماتیک از فرآیند جوشکاری مقاومتی

## فصل دوم : تنش های پسماند

۳۳	۱-تش های انقباضی در اتصال جوش لب به لب
۳۴	۲-تش های انقباضی طولی و متقطع در اتصال T شکل
۳۴	۳-اعوجاج در جوش لب به لب
۳۵	۴-اعوجاج در جوش T شکل
۳۶	۵-تش های پسماند ماکروسکوپیک در مقیاس های مختلف
۳۷	۶-توزيع دما و تنش
۳۹	۷-الگوی ترک در اتصال لب به لب ساده
۴۱	۸-تکنیک کاهش کامل تنش اعمال شده به یک صفحه
۴۳	۹-ترتیب ستاره ای کرنش سنجها با زاویه ۱۲۰ درجه
۴۴	۱۰-روش سوراخکاری Gunnert
۴۵	۱۱-توزیع تنشهای پسماند طولی و عرضی

## فصل سوم : خوردگی و روشهای جلوگیری از خوردگی

- ۴۸- نمونه‌ای از واکنش الکتروشیمیایی  
۵۰- خوردگی شدن فلز روی در اسید کلریدریک هوادار  
۵۱- خوردگی یکنواخت بر روی ستونهای مستقر در دریا  
۵۱- خوردگی گالوانیکی  
۵۵- خوردگی شیاری  
۵۵- خوردگی حفره‌ای  
۵۶- خوردگی بین دانه‌ای  
۵۷- خوردگی سایشی را در پروانه یک پمپ  
۵۸- خوردگی توام با تنش  
۶۰- خوردگی هیدروژنی  
۶۱- خوردگی حبابی در یک پمپ  
۶۲- نمودار سرعت نسبی خوردگی بر حسب مقدار غلظت  $\text{NaCl}$   
۶۳- تاثیر دما بر میزان خوردگی در محیط‌های بسته (A) و باز (B)  
۶۴- تاثیر میزان غلظت اکسیژن بر میزان خوردگی  
۶۵- تاثیر  $\text{PH}$  بر میزان خوردگی  
۶۶- تاثیر ناخالصی‌ها بر میزان خوردگی  
۶۸- نحوه جدا نمودن اتصال فلزات از یکدیگر  
۶۹- نحویه صحیح اتصال مواد  
۷۹- جوشاهای پیوسته و ممتد  
۷۳- ایجاد جریان بین نقاط معیوب در سطح فولاد

## فصل چهارم : مبانی طراحی آزمایش

- ۷۹- شکل عمومی یک فرآیند  
۸۵- فاصله اطمینان یکطرفه مقدار P-Value  
۹۱- یک تابع زیان درجه دو  
۹۲- یک نگاه ساده (—) و یک نگاه واقع بینانه (—) بر روی کیفیت  
۹۳- انواع توابع زبان  
۹۴- تابع زیان مربوط به بیشترین مقدار مورد نظر  
۱۰۱- مجموعه‌ای از گراف‌های خطی متعلق به آرایه متعمد L8

## فصل پنجم : روش تحقیق و آزمایش‌ها

- ۱۱۰- نقشه ماشینکاری قطعات  
۱۱۱- نقشه نهویه اتصال قطعات بهم و جوشکاری آنها

۱۲۳	۳-۵- فرآیند روش تاکوچی
۱۲۷	۴-۵- گراف سیگنال به نویز برای میزان خوردگی
۱۲۸	۵-۵- نمودار Box-Cox مربوط به تجزیه و تحلیل ANOVA
۱۳۰	۶-۵- نمودار مربوط به پراکندگی باقیمانده ها

# فهرست جداول

## فصل اول : جوشکاری

۱	-۱- زمان جوشکاری در وضعیتهای مختلف
۲۶	-۲- مشخصات طرح های اتصال
۲۷	-۳- کدهای ASME مربوط به P- آلیاژهای مختلف
۳۰	-۴- علائم اختصاری وضعیت های جوشکاری

## فصل سوم : خوردگی و روش های جلوگیری از خوردگی

۵۲	-۱- جدول نیروی محركه الکتریکی
۵۳	-۲- جدول گالوانیکی بعضی فلزات و آلیاژها در آب دریا
۷۷	-۳- مقایسه سیستم های حفاظت کاتدی و آندی

## فصل چهارم : مبانی طراحی آزمایش

۸۰	-۱- داده های مربوط به یک آزمایش یک عاملی
۸۳	-۲- تجزیه و تحلیل واریانس برای یک آزمایش یک عاملی
۸۶	-۳- داده های یک طرح عاملی با دو عامل
۸۸	-۴- جدول تجزیه و تحلیل واریانس برای یک طرح عاملی با دو عامل، مدل اثرات ثابت
۹۶	-۵- سه مرحله توسعه محصول و احتمالات اقدامات متقابل در برابر انواع اغتشاشات
۹۹	-۶- یک آرایه متعامد (۲۷, ۱۰, ۳, ۲)
۱۰۴	-۷- مثال هایی از اغتشاش و فاکتورهای کنترل

## فصل پنجم : روش تحقیق و آزمایش ها

۱۱۲	-۱- WPS -۱- مربوط به آمپراژ(۸۰A) و دمای پیشگرم(۴۰°C) و سرعت پیشروی (۹Cm/min)
۱۱۳	-۲- WPS -۲- مربوط به آمپراژ(۸۰A) و دمای پیشگرم(۶۰°C) و سرعت پیشروی (۱۰Cm/min)
۱۱۴	-۳- WPS -۳- مربوط به آمپراژ(۸۰A) و دمای پیشگرم(۸۰°C) و سرعت پیشروی (۱۱Cm/min)
۱۱۵	-۴- WPS -۴- مربوط به آمپراژ(۱۰۰A) و دمای پیشگرم(۸۰°C) و سرعت پیشروی (۹Cm/min)
۱۱۶	-۵- WPS -۵- مربوط به آمپراژ(۱۰۰A) و دمای پیشگرم(۴۰°C) و سرعت پیشروی (۱۰Cm/min)
۱۱۷	-۶- WPS -۶- مربوط به آمپراژ(۱۰۰A) و دمای پیشگرم(۶۰°C) و سرعت پیشروی (۱۱Cm/min)
۱۱۸	-۷- WPS -۷- مربوط به آمپراژ(۱۲۰A) و دمای پیشگرم(۶۰°C) و سرعت پیشروی (۹Cm/min)
۱۱۹	-۸- WPS -۸- مربوط به آمپراژ(۱۲۰A) و دمای پیشگرم(۸۰°C) و سرعت پیشروی (۱۰Cm/min)
۱۲۰	-۹- WPS -۹- مربوط به آمپراژ(۱۲۰A) و دمای پیشگرم(۴۰°C) و سرعت پیشروی (۱۱Cm/min)
۱۲۱	-۱۰- وزن قطعات بعد از گذشت زمان T

- ۱۲۲ - ۱۱-۵ نرخ خوردگی بعد از گذشت زمان ۶۰۰۰ ساعت
- ۱۲۴ - ۱۲-۵ سطوح انتخابی و کدهای مربوط به طراحی تاکوچی
- ۱۲۵ - ۱۳-۵ مربوط به آرایه اورتوگونال  $L_9$
- ۱۲۶ - ۱۴-۵ داده های تجربی مربوط به میزان خوردگی و ضریب S/N مربوطه
- ۱۲۷ - ۱۵-۵ جدول پاسخ برای ضریب سیگنال به نویز
- ۱۲۹ - ۱۶-۵ جدول آنالیز ANOVA

## چکیده

با احداث پل میانگذر بزرگراه شهید کلاتری ارتباط مرکز دو استان آذربایجانشرقی و آذربایجانغربی از طریق آبراه دریاچه ارومیه بهمدیگر نزدیکتر خواهد شد. دریاچه ارومیه به عنوان نشور ترین دریاچه جهان بستر سازه های فولادی پل میانگذر دریاچه ارومیه می باشد. در این طرح قطعات اصلی و همچنین نگهداری پل توسط قطعات فولادی از جنس St-52 خواهد بود. مشاهده پدیده خوردگی در شناورهای موجود در دریاچه ارومیه و ستونهای پل تخریب شده قبلی از یک طرف و همچنین مشاهده خوردگی بیشتر در نواحی جوشکاری شده بعلت تمکر تنفس حرارتی در این سازه ها از طرف دیگر باعث طرح موضوع این پایان نامه شد. این تحقیق بر آن است تا تأثیر تنفس های پسماند حرارتی ناشی از جوشکاری را بر میزان خوردگی پایه های فولادی پل میانگذر دریاچه ارومیه بررسی نماید.

عوامل زیادی در ایجاد تنفس های پسماند موثر هستند در این تحقیق سه عامل عمدۀ آپر، سرعت جوشکاری و دمای پیش گرم مورد مطالعه قرار گرفته است. دلیل انتخاب این سه عامل بعلت عدم توجه جوشکاران به WPS های ارائه شده و همچنین بعلت اینکه در ساخت این تجهیزات اکثر قطعات بصورت پیمان به پیمانکار داده می شوند جهت تسريع در تحويل قطعات معمولاً از آپر و سرعت جوشکاری و دمای پیش گرم های متفاوتی استفاده می شود که هر کدام می تواند باعث ایجاد تنفس های پسماند حرارتی ناشی از جوشکاری در قطعه شود.

در این تحقیق با جوشکاری قطعات نمونه تحت شرایط مشخص و قرار دادن این نمونه ها در محیط خورنده آب دریاچه ارومیه و انجام آزمایشات اندازه گیری کاهش وزن طبق استاندارد ASTM، میزان نرخ خوردگی هریک از قطعات مشخص گردید. سپس با استفاده از روش TDOE تأثیر هر یک از پارامتر های موجود مورد بررسی قرار گرفت. طبق آزمایشات و محاسبات بعمل آمده مشخص گردید که در محیط خورنده آب دریاچه ارومیه انواع خوردگی از قبیل خوردگی یکنواخت، حفره ای، بین دانه ای، توام با تنفس، هیدروژنی و حبابی وجود دارد. همچنین مشخص گردید که تأثیر پارامتر آپر از سایر موارد بوده و بعد از آن سرعت جوشکاری مورد اهمیت می باشد از نتایج حاصله مشخص می شود که دمای پیش گرم تأثیر چندانی در نرخ خوردگی ندارد.

## فصل اول

### مبانی نظری جوشکاری

#### ۱-۱- مقدمه

در جوشکاری قطعات فلزی عمدتاً از طریق ذوب موضعی بین آنها به کمک مواد مصرفی یا بدون آنها به یکدیگر متصل شده و قطعه واحدی را به وجود می‌آورند. جوشکاری همچنین بعنوان روشی جهت اضافه کردن، پوشش دادن مواد جدید به قطعات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به طور کلی اتصالات جوشی را میتوان در هر وضعیتی انجام داد ولی جوشکاری در برخی از وضعیتها تولم با مشکلاتی بوده و در وضعیت مسطح از انواع دیگر آسانتر بوده و ترجیح داده می‌شود. سایر وضعیتها مستلزم وقت و هزینه بیشتری برای جوشکاری مشابه می‌باشد جهت مقایسه، زمان جوشکاری برای یک اتصال بر روی ورق ۲۰ میلیمتری در وضعیتهای مختلف در جدول ۱-۱ آورده شده است [۱].

جدول ۱-۱: زمان جوشکاری در وضعیتهای مختلف

فاکتور زمانی	وضعیت جوشکاری
۱	مسطح
۱/۵	افقی
۲	عمودی
۳	زیر سقفی

در مرحله طراحی بایستی سعی شود که اتصالات جوشی حتی المقدور در وضعیت‌های مسطح یا افقی قرار گیرند. قطعات کار میتوانند بصورتهای مختلفی آماده سازی شده و در کنار هم قرار گرفته و جوشکاری شوند. هدف مهم در جوشکاری، دبیتیابی به اتصال دو یا چند قطعه بهم و بدون عیب است. اولین ضرورت برای رسیدن به این هدف آماده سازی اجزایی است که باید متصل شوند. آماده سازی را می‌توان در سه مرحله توضیح داد:

الف) بر طرف کردن کلیه ناخالصی‌ها و آلودگی‌ها شامل چربی، کثافات، رنگها، اکسیدها و پوسته‌های موجود در روی لبه‌های مورد جوش، که این عمل را به دو روش شیمیایی و مکانیکی انجام می‌دهند.

ب) "پخ" کردن لبه‌های جوش، متناسب با ضخامت ورق و شرایط کار. در ورق‌های نازک در تمام وضعیت‌ها احتیاج به پخ کردن لبه‌ها نیست ولی در ورق‌های متوسط پخ کردن یکطرفه ضروری می‌باشد در ورق‌های کلفت و خیلی ضخیم پخ کردن دوطرفه ضروری است.

ج) استقرار اجزا یک سازه یا اسکلت فلزی کنار یکدیگر برای عملیات جوشکاری.

## ۱-۲- محسن و معایب اتصالات جوشی

اتصالات جوشی نظیر سایر انواع اتصالات دارای محسن و معایبی بوده که در موقع طراحی باید مورد توجه قرار گیرند. در مجموع میتوان اذعان داشت که اتصالات جوشی برتری ویژه‌ای نسبت به سایر انواع اتصال دارند. ذیلأً به اهم این نکات اشاره می‌شود [۱].

- در بارگذاری استاتیکی اتصالات جوشی میتوانند از استحکامی در سطح و یا حتی بالاتر از استحکام فلز پایه برخوردار باشند. استحکام اتصالات پرچی و پیچی پایین‌تر از استحکام فلز پایه می‌باشد.
- اتصالات جوشی کاملاً بسته یا به اصطلاح آب بندی شده بوده و در نتیجه برای سازه هایی از قبل مخازن، کشتیها، زیردریایی‌ها و خطوط لوله بسیار مناسب می‌باشند. ایجاد اتصالات آب بندی شده بوسیله پرج یا پیچ مشکل می‌باشد.
- اتصالات جوشی باعث کاهش وزن سازه در مقایسه با انواع دیگر اتصالات می‌شود. بعنوان مثال، وزن یک کشتی با اتصالات جوشی بین ۱۰-۲۰ درصد از وزن مشابه با اتصالات پرچی کمتر می‌شود.
- برای اتصال جوشی هیچ محدودیتی از نظر ضخامت قطعه وجود ندارد. اتصالات پرچی را عملاً نمیتوان برای ضخامت‌های بالاتر از ۵ سانتی‌متر بکار برد.
- در طراحی اتصالات جوشی طراح از قدرت انعطاف پذیری بیشتری در رابطه با طراحی قطعه و اتصالات اجزاء در مقایسه با انواع دیگر اتصال (پرج و پیچ) برخوردار است.
- استفاده از اتصالات جوشی منجر به کوتاه شدن زمان تولید در مقایسه با دیگر انواع اتصالات می‌شود. سازه‌های بزرگ از قبیل کشتی‌ها یا اسکله‌های دریایی را میتوان در واحد‌های کوچکتری تولید نموده و بوسیله جوشکاری نهایی نمود. بعنوان نمونه ساخت یک کشتی مدرن ۲۰۰,۰۰۰ تنی از طریق جوشکاری حدود ۳ ماه و از طریق پرچکاری بیش از یکسال طول می‌کشد.
- یکی دیگر از مزایای این روش نیاز کمتر به سرمایه ثابت برای وسایل و تجهیزات و همچنین امکان حمل و نقل آنها می‌باشد. در عین حال ارزش فلز جوش رسوب داده شده در مورد فولادهای معمولی کم کربن تقریباً ۳ برابر ارزش فلز اصلی قطعه کار است. بعضی اتصالات در یک اسکلت پیچیده با روش اتوماتیک یا خود کار بسیار مشکل و یا غیر ممکن است و فرآیند جوشکاری قوس دستی ایده آل برای این منظور است.

از طرف دیگر اتصالات جوشی ممکن است دارای عیوبی از قبیل حباب‌ها، ذرات سرباره ناخالصیها و ترک بوده که می‌توانند خطر ساز باشند. چنانچه شکست تردی (رشد کترول نشده ترک) در یک سازه جوشی شروع شود میتواند بدون ممانعت از اتصال جوشی گذشته و به دیگر قسمت‌ها نیز سراحت کند در حالیکه در اتصالات پرچی و پیچی، بواسطه عدم پیوستگی کامل بین اجزای سازه رشد ترک در محل اتصال متوقف خواهد شد.


عیوب موجود در اتصالات جوشی را عمدتاً نمیتوان براحتی یافته و نیاز به روش‌های ویژه نظری تست‌های غیر مخرب می‌باشد. اکثر فولادهای جوشی را میتوان بدون اتخاذ عملیات ویژه در شرایط کارگاهی جوشکاری نمود. لیکن برای برخی از فولادها مثلاً فولادهای استحکام بالا اتخاذ برخی عملیات ویژه نظیر عملیات حرارتی از نوع پیشگرم یا پسگرم ضروری می‌باشد. در اتصالات جوشی تنش‌های پسماند جوشی و تغییر شکل‌های پلاستیکی بوجود می‌آید که

میتوانند منجر به خمش عمودی و ترک خوردنگی در قطعه کار شده و یا مشکلاتی در رابطه با مونتاژ نهایی قطعات باعث شوند [۱].

### ۱-۳- وضعیتهای جوشکاری


وضعیتهایی که گاهی اوقات برای اتصال دو یا چند قطعه بوجود می‌آید در شکل ۱-۱ نشان داده شده است که شامل موارد ذیل است:

(F)	Flat	۱) حالت تخت
(H)	Horizontal	۲) حالت افقی
(V)	Vertical	۳) حالت عمودی
(OH)	Over head	۴) حالت بالا سری

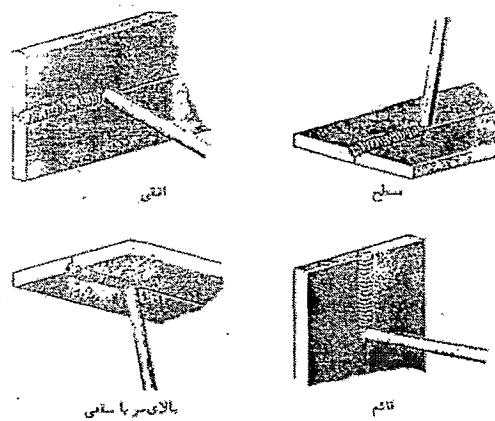

شکل ۱-۱: وضعیتهای جوشکاری

حالتهایی که دو یا چند جزء برای اتصال در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند در شکل ۲-۱ نشان داده شده و عبارتند از:

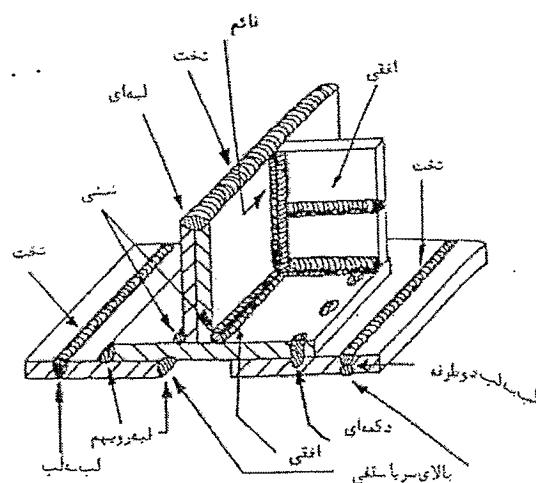

شکل ۲-۱: حالتهای جوشکاری