



دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده مکانیک

## تأثیر پارامترهای مختلف ماشینکاری بر روی ذبری سطح در ماشینکاری به وسیله ابزار چرخان جدید فرز

پایان نامه کارشناسی ارشد مکانیک گرایش ساخت و تولید

داود ایمانیان

استاد راهنما:

دکتر علیرضا فدایی تهرانی

حمد و سپاس خدای را عنز و جل که هر زمان او را خواندم اجابت کرد و هر زمان مرا خواند کوتاهی کرد اما باز مرا مورد لطف خود قرار داد تا از جویندگان علم بینهایتش باشم.

بر خود لازم می‌دانم از حمایت‌ها، زحمات و راهنمایی‌های آقای دکتر علیرضا فدایی تهرانی ، استاد راهنمای بزرگوار و آقای امین الله محمدی و برادر عزیزم احسان ایمانیان که زحمت استاد مشاوره پایان نامه مرا بر عهده داشتند صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. همچنین شایسته است مراتب قدردانی خود را نسبت به پرسنل و مدیریت شرکت فرآکوش سپاهان به خاطر مساعدت و حمایت‌های بی دریغشان ابراز کنم.

از پدر و مادر عزیزم که تمام موفقیت‌های زندگی‌ام را مديون و مرهون آنها می‌دانم و بدون حمایت‌های دلسوزانه آنها سط्रی از این پایان نامه نگاشته نمی‌شد صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم.

## تقدیم به

مادر مهربانم و پدر عزیزم که وجودشان برایم سراسر مهر است.

آنکه توانشان رفت تا به توانایی برسم و مویشان سپیدی گرفت تا رویم سپید بماند.

آنکه فروغ نگاهشان، گرمی دستانشان و روشنی رویشان سرمایه‌های جاودانی زندگی ام هستند.

## فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	<u>عنوان</u>
	فهرست مطالب.....
۱	هشت چکیده .....
۲	فصل اول مقدمه‌ای بر ماشینکاری .....
۲	۱-۱ مقدمه .....
۳	۲-۱ نگاهی اجمالی بر ماشین های فرز .....
۵	۳-۱ زوایای ابزار در فرایند فرز کاری .....
۷	۴-۱ لبه انباشه در برش فلزات .....
۷	۵-۱ انواع براده .....
۹	۶-۱ مشخصات براده .....
۱۰	۷-۱ عمر ابزار .....
۱۰	۱-۷-۱ شکل ظاهری سایش در فلز تراشی .....
۱۱	۲-۷-۱ اثر لبه انباشه بر عمر ابزار .....
۱۲	۳-۷-۱ گودال فرسایش .....
۱۲	۸-۱ زبری سطح .....
۱۴	۱-۸-۱ کیفیت سطح و پارامترهای موثر بر آن .....
۱۴	۱-۹ آنچه در فصول بعدی می خوانیم .....
	فصل دوم
۱۵	سیر رشد ابزارهای برشی .....
۱۵	۱-۲ مقدمه .....
۱۶	۲-۲ مطالعه بر روی جنس و پوشش ابزارها .....
۱۶	۱-۲-۲ ابزارهای اولیه .....
۱۷	۲-۲-۲ ابزارهای تندببر متالوژی پودر .....
۱۷	۳-۲-۲ پوشش دادن ابزار های برشی .....
۱۷	۴-۲-۲ پوشش های چند لایه .....
۱۷	۵-۲-۲ مواد روانکار .....
۱۸	۶-۲-۲ هندسه ابزارهای برشی .....
۱۸	۷-۲-۲ استفاده از ابزارهای چند لبه برشی .....
۱۹	۸-۲-۲ استفاده از ابزارهای چرخشی .....
۲۰	۹-۲-۲ برش قائم و مایل .....
۲۱	۳-۲ هندسه برداشت ماده .....
۲۲	۴-۲ ابزارهای چرخان و خود چرخان .....

۱-۴-۲ کاربرد ابزارهای چرخشی ..... ۲۲	
۲-۵ تحقیقات منتخب انجام شده در ارتباط با موضوع پروژه ..... ۲۳	
فصل سوم	
۲۵ طرح های ابزارهای چرخشی ..... ۲۵	
۳-۱ مقدمه ..... ۲۵	
۳-۲-۱ از ایده تا محصول ..... ۳۳	
۳-۲-۲ دوران اینسربت ..... ۳۳	
۳-۲-۳ کنترل زوایای هندسی ابزار ..... ۳۶	
۳-۲-۴ کنترل نیروهای محوری و شعاعی ..... ۳۸	
۳-۲-۵ نحوه جلوگیری از ورود براده به سیستم ..... ۳۹	
۳-۲-۶ نحوه انتقال جریان الکتریسیته به موتور در حین دوران ابزار ..... ۴۰	
۳-۳-۱ قسمت های مختلف ابزار چرخان فرز ..... ۴۱	
۳-۳-۲ مزایای طرح پیشنهادی ..... ۴۵	
فصل چهار	
۴-۱ مروی بر طراحی و آزمایش ..... ۴۷	
۴-۲ اهمیت طراحی آزمایش ..... ۴۷	
۴-۳ تاریخچه استفاده از طراحی آزمایش ..... ۴۹	
۴-۴ تعریف و اصطلاحات ..... ۴۹	
۴-۵-۱ انواع طرح های آزمایش ..... ۵۰	
۴-۵-۲ طراحی آزمایش کامل ..... ۵۰	
۴-۵-۳ شبکه های عصبی بیولوژیکی ..... ۵۱	
۴-۵-۴ مدل ریاضی نرون و توابع انتقال ..... ۵۳	
۴-۵-۵ معناری شبکه های عصبی ..... ۵۴	
۴-۵-۶ توپولوژی شبکه های عصبی مصنوعی ..... ۵۶	
۴-۵-۷ مراحل ساخت، آموزش و تست شبکه عصبی ..... ۵۶	
فصل پنجم	
۵-۱ مقدمه ..... ۶۴	
۵-۲-۱ طراحی آزمایش، تجهیزات و آزمایشها انجام شده ..... ۶۴	
۵-۲-۲ هدف از انجام آزمایش ..... ۶۴	
۵-۳ روش انجام کار ..... ۶۵	
۵-۴-۱ نحوه انجام آزمایش ..... ۶۶	
۵-۴-۲ نتایج حاصل از آزمایشات ..... ۶۷	
۵-۴-۳ بررسی و تحلیل نتایج آزمایش بر روی زبری سطح ..... ۶۸	
۵-۴-۴ تاثیر زاویه تنظیم بر زبری سطح ..... ۶۸	
۵-۴-۵ تاثیر سرعت برش بر زبری سطح ..... ۶۹	

۶۹.....	۳-۶-۵ تاثیر سرعت پیشروی بر زبری سطح
۷۲.....	۴-۶-۵ نوع براده
۷۳.....	۵-۶-۵ مطالعه بر روی لبه انباشته و عمر ابزار در ابزار چرخان فرز، ابزار خود گردان و ابزار ثابت
۷۴.....	۷-۵ مدل سازی به وسیله شبکه عصبی
	<b>فصل ششم</b>
۷۶ .....	نتیجه گیری و پیشنهادات
۷۶.....	۱-۶ نتیجه گیری
۷۷.....	۲-۶ پیشنهادات
۷۹ .....	منابع و مراجع
۸۱.....	پیوست ها

## فهرست شکل‌ها، جداول و نمودارها

صفحه	عنوان
۳.....	شکل ۱-۱ فرایند برش فلزات .....
۴.....	شکل ۲-۱ ماشین فرز افقی .....
۵.....	شکل ۳-۱ ماشین فرز عمودی .....
۵.....	شکل ۴-۱ زاویه براده محوری در ابزارهای کف تراش فرز .....
۶.....	شکل ۵-۱ زاویه براده شعاعی در ابزارهای کف تراش فرز .....
۶.....	شکل ۶-۱ ابزارهای دو مثبت، دو منفی و منفی- مثبت در ابزارهای کف تراش فرز .....
۸.....	شکل ۷-۱ براده ممتدا .....
۸.....	شکل ۸-۱ براده ممتدا با لبه انباشتہ .....
۹.....	شکل ۹-۱ براده منفصل .....
۱۰.....	شکل ۱۰-۱ سایش در سطح براده و آزاد ابزار .....
۱۱.....	شکل ۱۱-۱ حفاظت لبه ابزار بوسیله لبه انباشتہ .....
۱۱.....	شکل ۱۲-۱ ایجاد ترک در سطح ابزار در اثر تفاوت در ضریب انبساط حرارتی ابزار الماسه و لبه انباشتہ .....
۱۲.....	شکل ۱۳-۱ دستگاه زبری سنج <b>Mahr M2</b> .....
۱۳.....	شکل ۱۴-۱ منحنی زبری سطح .....
۱۶.....	شکل ۱-۲ شمایی از یک دستگاه تراش قدیمی .....
۱۹.....	شکل ۲-۲ ابزارهای چند لبه برشی .....
۱۹.....	شکل ۲-۳ انواع مختلف اینسربت های برشی .....
۲۰.....	شکل ۲-۴ دوران اینسربت ماشینکاری در ابزارهای چرخشی .....
۲۰.....	شکل ۲-۵ دوران ابزار و اینسربت بسته شده بر روی آن در ابزار خود چرخان تراشکاری .....
۲۱.....	شکل ۲-۶ شکل الف برش قائم و شکل ب برش مایل .....
۲۱.....	شکل ۲-۷ الف برش قائم، ب برش مایل و ج نیروی مماسی در برش مایل .....
۲۲.....	شکل ۲-۸ ابزار خود چرخان تراش .....
۲۶.....	شکل ۳-۱ نمونه ای از ابزار خود چرخان تراش .....
۲۶.....	شکل ۳-۲ نمونه ای از ابزار چرخان تراش .....
۲۷.....	شکل ۳-۳ نمونه ای از ابزار خود چرخان .....
۲۸.....	شکل ۳-۴ نمونه ای از ابزار خود چرخان فرز .....
۲۸.....	شکل ۳-۵ ابزار خود چرخان تراش در حین عملیات ماشینکاری .....
۲۹.....	شکل ۳-۶ ابزار چرخان فرز کاری که در آن از پشت ابزار به عنوان لبه برنده استفاده می شد .....
۳۰.....	شکل ۳-۷ ابزار چرخان که بر روی ماشین تراش نصب شده است .....
۳۰.....	شکل ۳-۸ ابزار ثابت و خود چرخان تراش .....
۳۱.....	شکل ۳-۹ سه نمونه از ابزارهای خود چرخان ساخته شده توسط شرکت روتاری تک .....
۳۱.....	شکل ۳-۱۰ نمونه هایی از ابزارهای خود چرخان تراشکاری طراحی و ساخته شده در شرکت فرآکوش سپاهان .....
۳۲.....	شکل ۳-۱۱ ابزار خود چرخان تراش و فرز طراحی و ساخته شده در دانشگاه صنعتی اصفهان .....
۳۲.....	شکل ۳-۱۲ ابزار چرخان فرز طراحی و ساخته شده در دانشگاه صنعتی اصفهان .....
۳۴.....	شکل ۳-۱۳ استفاده از چرخندنده مارپیچ جهت انتقال قدرت به اینسربت .....
۳۴.....	شکل ۳-۱۴ استفاده از چرخ حلقه ای و پیچ حلقه ای جهت انتقال قدرت به اینسربت .....

شکل ۳-۱۵ استفاده از چرخدنده مخروطی جهت انتقال قدرت به اینسرت	۳۵
شکل ۳-۱۶ انتخاب چرخدنده مارپیچ جهت انتقال قدرت به اینسرت	۳۵
شکل ۳-۱۷ طرح اولیه جهت تغیر و مطالعه بر روی زاویه تنظیم ابزار	۳۶
شکل ۳-۱۸	۳۷
شکل ۳-۱۹	۳۷
شکل ۳-۲۰ شیار چاکدار جهت تغیر در زاویه تنظیم ابزار	۳۷
شکل ۳-۲۱ استفاده از شیار چاکدار جهت تغیر زوایای براوه و آزاد ابزار	۳۸
شکل ۳-۲۲ یاتاقان شعاعی	۳۸
شکل ۳-۲۳ یاتاقان محوری	۳۹
شکل ۳-۲۴ یاتاقان تماس زاویه ای	۳۹
شکل ۳-۲۵ استفاده از کاسه نمد جهت جلوگیری از ورود براوه و خروج روغن	۴۰
شکل ۳-۲۶ استفاده از رینگ مسی و الکترودهای زغالی برای انتقال جریان الکتریسیته به موتور	۴۰
شکل ۳-۲۷	۴۱
شکل ۳-۲۸ شافت اصلی	۴۲
شکل ۳-۲۹ شافت فرعی	۴۲
شکل ۳-۳۰	۴۳
شکل ۳-۳۱	۴۴
شکل ۳-۳۲ نحوه تغیر در زاویه تنظیم ابزار	۴۴
شکل ۳-۳۳ نحوه تغیر در زاویه براوه و آزاد ابزار	۴۵
شکل ۳-۳۴	۴۶
شکل ۴-۱ شبکه عصبی واقعی	۵۲
شکل ۴-۲ شبکه عصبی بیولوژیکی	۵۲
شکل ۴-۳ مدل ریاضی نرون تک ورودی	۵۳
شکل ۴-۴ نرون با چند ورودی	۵۴
شکل ۴-۵ شبکه تک لایه	۵۴
شکل ۴-۶ شبکه تک لایه	۵۵
شکل ۴-۷ شبکه چند لایه	۵۶
شکل ۴-۸ نمودار خروجی در برابر هدف	۶۱
شکل ۵-۱ فرز تبریز مدل <b>FP4MK</b>	۶۵
شکل ۵-۲ تاثیر افزایش زاویه تنظیم بر عرض براوه و لبه موثر ابزار	۶۸
شکل ۵-۳ تاثیر پیشروی و سرعت برشی بر زیری سطح	۷۱
شکل ۵-۴ تاثیر پیشروی و زاویه تنظیم بر زیری سطح	۷۱
شکل ۵-۵ تاثیر زاویه تنظیم و سرعت برش بر زیری سطح	۷۱
شکل ۵-۶ تبدیل براوه از حالت حلزونی شبک تخت به حلزونی شبک مخروطی و مخروطی مارپیچ با افزایش زاویه تنظیم	۷۳
شکل ۵-۷ افزایش پیشروی (چپ به راست) باعث افزایش ضخامت براوه، شکستن سریعتر براوه و کوتاه شدن طول براوه می شود	۷۳
شکل ۵-۸ از راست به چپ لبه ابناشته را در ابزار چرخان، ابزار خود چرخان و ابزار ثابت نشان می دهد	۷۴
شکل ۵-۹ ترک و شکستگی در لبه ابزار	۷۴
شکل ۵-۱۰ نمودار خروجی شبکه بر حسب خروجی مطلوب	۷۵
جدول ۱-۱ زیری سطح و نماد آن	۱۳
جدول ۵-۱ متغیرهای آزمایش و سطوح آنها	۶۵
جدول ۵-۲ پارامترهای آزمایش و سطوح مربوط به هر کدام	۶۶

۶۷.....	جدول ۵-۳ ترتیب انجام آزمایش و نتایج حاصل از آنها
۸۶.....	جدول ۴-۵ مقادیر بهینه
۶۸.....	نمودار ۱-۵ تاثیر زاویه تنظیم ابزار بر زبری سطح
۶۹.....	نمودار ۲-۵ تاثیر سرعت برش بر زبری سطح
۷۰.....	نمودار ۳-۵ تاثیر سرعت پیشروی بر زبری سطح
۷۲.....	نمودار ۴-۵ تاثیر متقابل هر کدام از پارامترهای ماشینکاری بر زبری سطح

## چکیده:

جهت انجام این تحقیق ابتدا عملکرد ابزارهای برشی مورد بررسی قرار گرفته و ابزارهای چرخشی مطالعه شدند؛ تحقیقاتی که در این زمینه در ایران و جهان انجام شده، مورد بررسی قرار گرفته‌اند. سپس بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات و همچنین اهداف مورد نظر در این پژوهه، ابزار چرخان جدیدی با قابلیت‌های منحصر به فرد، طراحی و ساخته شده است. تست‌های اولیه ای بر روی ابزار انجام گرفته و بر آن اساس سطوح پارامترهای ماشینکاری انتخاب شدند. متغیرهای مستقل مطالعه در این رساله سرعت برشی، پیشروی و زاویه تنظیم ابزار می‌باشد و زبری سطح به عنوان متغیر وابسته مورد مطالعه قرار گرفته است. برای هر کدام از متغیرهای مستقل سه سطح انتخاب شده است. طراحی آزمایش به روش فاکتوریل کامل و مدل سازی فرایند به وسیله شبکه عصبی و نرم افزار **Matlab**، انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیقات نشان می‌دهد که با افزایش سرعت برشی زبری سطح کاهش یافته است. با افزایش زاویه تنظیم ابزار زبری سطح کاهش می‌یابد. با افزایش پیشروی زبری سطح افزایش می‌یابد. همچنین نوع براده تشکیل شده و روند سایش در ابزار چرخان، خود چرخان و ثابت بررسی شده است. در نهایت فرایند به وسیله شبکه عصبی مدل سازی شده است.


## فصل اول

### مقدمه‌ای بر ماشینکاری

عمل برشیا تشکیل براده یکی از مراحل پیچیده فیزیکی در عملیات ماشینکاری است که شامل دو تغییر شکل الاستیک و پلاستیک می‌باشد. این عمل با مقدار زیادی اصطکاک ، تولید حرارت و تشکیل لبه انباشه، پیچیدن و انقباض براده ، سخت شدن سطح ماشینکاری شده و سایش ابزار همراه می‌باشد. تغییر شکل پلاستیکی شامل، تغییر مکان لایه‌های معینی از فلز نسبت به امتداد لایه‌های دیگر است که ضخامت لغزش نامیده می‌شود؛ و در جهت ماکزیمم تنش صورت می‌گیرد. مکانیزم تغییر شکل پلاستیکی را با مطالعه تک بلور فلزی بهتر می‌توان درک کرد. وقتی بلورهای فلزی در معرض نیروهای خارجی که به اندازه کافی بزرگ هستند قرار می‌گیرند، تغییر شکل پلاستیکی رخ می‌دهد. یعنی اتمها بطور نامنظم و اتفاقی حرکت نمی‌کنند؛ بلکه حرکتشان در جهت‌های معینی در درون شبکه فضایی انجام می‌شود. لغزش در امتداد صفحات معینی ، موسوم به صفحه‌های لغزشی و در جهت کریستالوگرافی مشخصی انجام می‌شود. این مجموعه به نام سیستم لغزشی معروف است. هر گاه بسیاری سیستم‌های لغزشی آماده باشند، تغییر شکل پلاستیکی نسبتاً آسان صورت می‌گیرد؛ در حالی که با کم شدن سیستم‌های لغزشی، لغزش مشکل‌تر می‌گردد و در این حالت است که می‌گویند فلز محکم‌تر و کم انعطاف‌تر است. مقداری از فلز که بوسیله ابزار برش از قطعه کار بریده می‌شود، براده نامیده می‌شود.

عمل برش فلزات حاصل حرکت نسبی بین ابزار برش و قطعه کار می‌باشد؛ که در نتیجه آن مقداری از فلز ، به عمق برش و به شکل براده، از قطعه کار جدا می‌شود. حرکت‌های مورد نیاز در ماشین‌های ابزار با توجه به نوع عمل ماشینکاری مشخص می‌شوند و حرکت برش و حرکت تغذیه ممکن است به ابزار یا قطعه کار اختصاص پیدا کند. در هنگام ماشینکاری مقاومتی که قطعه کار در برابر تغییر شکل از خود نشان می‌دهد، بصورت یک نیروی برشی روی ابزار اثر می‌کند و عکس العمل این نیرو به قطعه کار وارد می‌شود. قسمت‌های مختلف ماشین‌های ابزار ( از قبیل اسکلت آن، میز کار، ابزار گیر و غیره ) بایستی قادر باشند این نیروها را تحمل کرده و اجزاء محرک و متحرک آن بتوانند گشتاور لازم در

سرعت‌های مختلف را تامین نمایند[۱]. عملیات برش را می‌توان به فرایند نشان داده شده در شکل ۱-۱ تشییه نمود . در این فرایند ابزار به فرم گوه دارای لبه برنده بوده و حرکت آن نسبت به قطعه کار به طریقی کنترل و محدود می‌شود تا بتواند لایه‌ای از فلز را از آن جدا نماید.

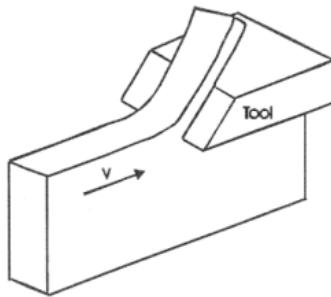


شکل ۱-۱ فرایند برش فلزات [۲]

## ۱-۲ انگاهی اجمالی بر ماشین‌های فرز

ماشینهای فرز در دو نوع کلی افقی و عمودی ساخته می‌شوند. مشخصه افقی و عمودی، امتداد محور اصلی ماشین را مشخص می‌کنند. در ماشین فرز افقی، تیغه فرز به محوری افقی، که خود به کمک محور اصلی به چرخش در می‌آید، بسته می‌شود. بنابراین ابزار می‌چرخد و قطعه کار به صورت پیوسته پیشروی می‌کند (در جهت X یا Y و یا Z). ساده‌ترین عمل ماشینکاری در این ماشینها، فرز کاری با تیغه غلتکی است، که برای تولید سطحی افقی روی قطعه کار انجام می‌شود (شکل ۲-۱).

پیشروید ماشینکار یقه‌دو صورت همراه معکوس انجام می‌شود.

در ماشینکار یه‌مرا، جهت پیشروید رشید ریکجهت است؛ ولید رحال تمعکوس، جهت پیشروید رشید رخلاق فهمی باشد. شواهد حاکی از آن است که در فرز کار یم عکوس باتیغه فرز غلتکی، بهتر و توانکمترینیاز است. اما فرز کار یه‌مرا اهم‌تر مصلابت ماشین و سایلنگ‌که‌دار ند هقلموققطعه کار است.

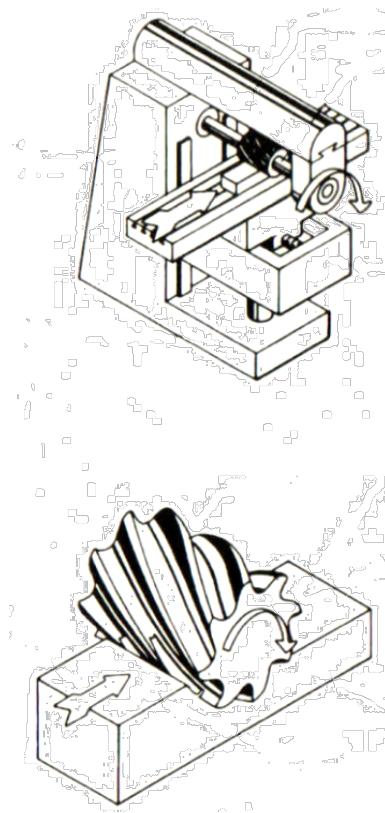


شکل ۱-۲ ماشین فرز افقی [۱].

در ماشین فرز عمودی تیغه فرز به محوری عمودی، که خود به کمک محور اصلی به چرخش در می‌آید، بسته می‌شود. بنابراین قلم می‌چرخد و قطعه کار یا کلگی فرز به صورت پیوسته پیشروی می‌کند (در جهت  $X$  یا  $Y$  و یا  $Z$ ). با استفاده از ماشین فرز عمودی، انواع مختلف عملیات ماشینکاری سطوح افقی، عمودی یا مورب انجام می‌شود(شکل ۱-۳). همانطور که از نام این ماشین بر می‌آید محور اصلی آن عمودی است. در ماشین فرز عمودی قطعه کار را می‌توان در یکی از سه امتداد زیر پیشروی داد:

- ۱- در امتداد محور عمودی (حرکت  $Z$ ).
- ۲- در امتداد محور افقی (حرکت  $Y$ ).
- ۳- در امتداد محور افقی (حرکت  $X$ ).


تیغه فرزهایی که در ماشینهای عمودی به کار می‌روند، معمولاً یا سوراخی در میان دارند و یا دارای تنه استوانه‌ای هستند. آن دسته از تیغه‌ها که سوراخ دارند، به میله ای متصل می‌شوند، که خود به وسیله میله کششی به درون مادگی، واقع در محور اصلی، کشیده و به آن محکم می‌شود. آن دسته از تیغه‌هایی که تنه استوانه‌ای دارند به کمک سه نظام یا از طریق فشنگی، بر قسمت کلگی وارد شده به محور اصلی بسته می‌شوند. درین نوع ماشین قطعه کار را با استفاده از گیره یا روبنده به میز کار می‌بندند[۲].

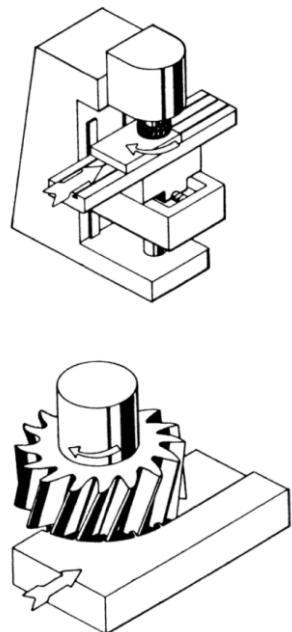


شکل ۱-۳-۳ ماشین فرز عمودی [۱]

### ۱-۳-۴ زوایای ابزار در فرایند فرزکاری

در شکل ۱-۴ تا ۱-۶ زوایای ابزار فرزکاری در حالت کف تراشی مشاهده می شود

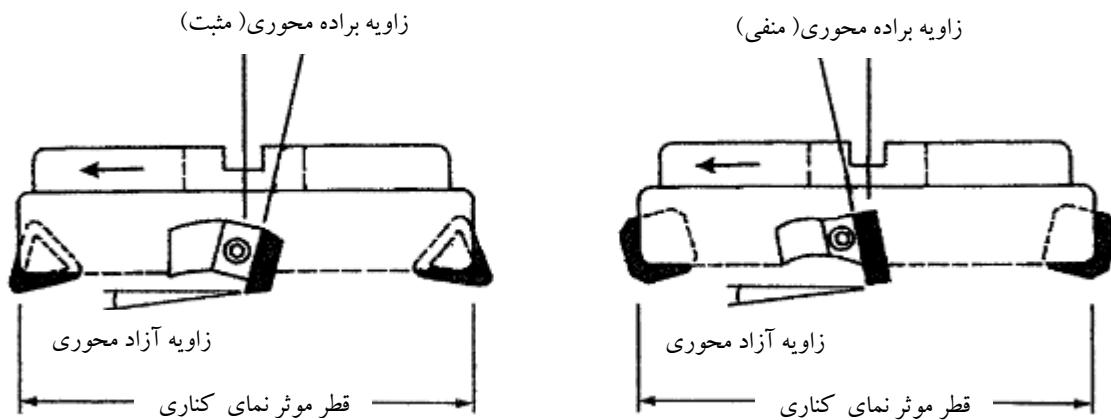


شکل ۱-۴ زاویه براده محوری در ابزارهای کف تراش فرز [۳]

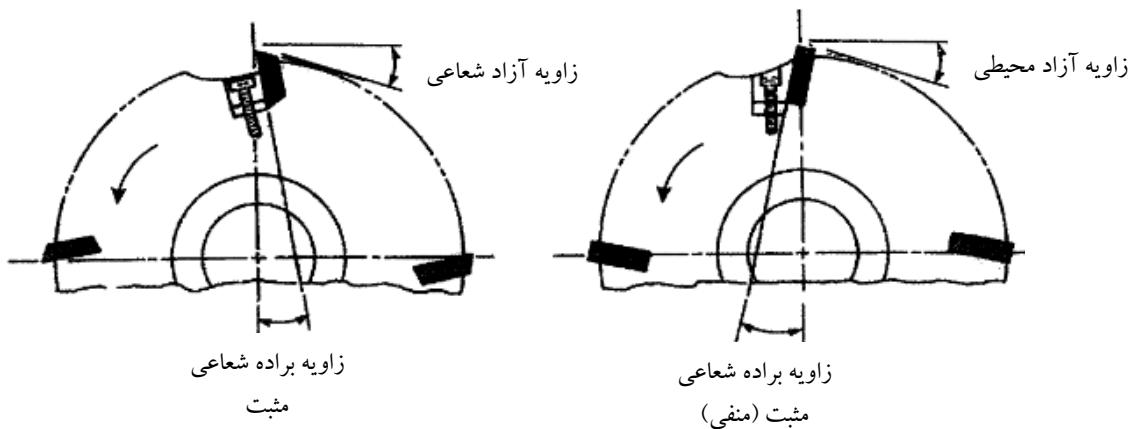

شکل ۱-۵ زاویه براده شعاعی در ابزارهای کف تراش فرز [۳].

وقتی زاویه براده شعاعی و زاویه براده محوری هر دو مثبت باشند دو مثبت<sup>۱</sup> و وقتی هر دو منفی باشند دو منفی<sup>۲</sup> و در صورتی که زاویه براده محوری منفی و زاویه براده شعاعی مثبت باشد منفی-مثبت<sup>۳</sup> گویند (شکل ۱-۶).

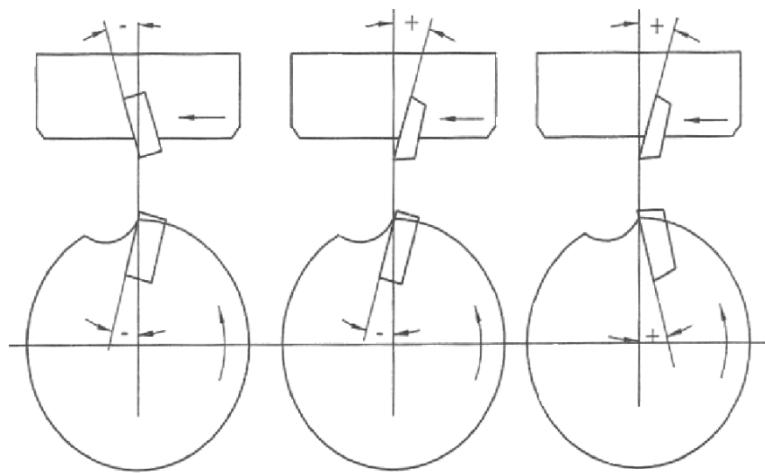

شکل ۱-۶ ابزارهای دو مثبت، دو منفی و منفی-مثبت در ابزارهای کف تراش فرز [۴].

ابزارهای دو منفی در مقابل ضربه مقاوم اند و برای عملیات کف تراشی های با حجم بالا مناسب اند. برای این عملیات ها دستگاه های قدرتمند و استوار مورد نیاز است. برای ماشینکاری های ظریف و پرداخت، ابزارهای دو مثبت پیشنهاد می شود. برای ماشینکاری هایی که نیاز به کیفیت سطح بالا دارد و بخواهیم جهت جریان براده به سمت خارج ابزار باشد از ابزارهای منفی-مثبت استفاده می کنیم.

<sup>1</sup> Dubble positive

<sup>2</sup> Dubble negative

<sup>3</sup>Negative-positive

لازم به ذکر است در ابزارهای چرخشی زاویه براده شعاعی مثبت (**positive radial rake angle**) با (**negative inclination angle**) معرفی شده است و در این تحقیق با زاویه تنظیم نام گذاری شده است.

#### ۱-۴ لبه انباشته در برش فلزات

در پاره‌ای از شرایط تراش لبه انباشته<sup>۴</sup> روی سطح ابزار، در نزدیکی لبه برش شکل می‌گیرد. لبه انباشته که به شکل گوه است، شامل یک قسمت از فلز ماشینکاری شده است که روی ابزار شکل گرفته است و سرانجام به سطح ابزار چسبیده یا جوش می‌خورد. سختی لبه انباشته ممکن است دو تا سه برابر سختی فلزی باشد که ماشینکاری می‌شود و به همین دلیل می‌تواند مثل خود ابزار، از فلز براده برداری کند. لبه انباشته باعث تغییر شکل هندسه ابزار (افزایش زاویه براده)، تاثیر در شکل گرفتن لایه برش و سایش ابزار می‌شود. همچنین می‌تواند مقدار نیروهای برشی را تغییر دهد. لبه انباشته پایدار و یکنواخت نمی‌باشد و اندازه آن در امتداد لبه برش با توجه به شرایط نامطلوب تراش تغییر می‌کند. بواسطه اصطکاک زیاد بین لبه انباشته و براده و اصطکاک در نقطه تماس لبه انباشته با سطح ماشینکاری شده و سطح برش، حجم لبه انباشته تغییر کرده، تکه‌هایی از لبه انباشته به سطح ماشینکاری شده و تکه‌هایی دیگر به براده می‌چسبد. تکه‌هایی که به سطح ماشینکاری شده می‌چسبند، باعث پایین آمدن کیفیت سطح ماشینکاری شده می‌شود. چون لبه انباشته بطور متناوب شکسته و سپس ترمیم می‌شود، لذا ضخامت براده تغییر شکل نیافته تغییر خواهد کرد. تغییرات متناوب ضخامت و عمق برش ممکن است باعث ارتعاش و همچنین پایین آمدن کیفیت سطح پرداخت شود. در ضمن ترانس ابعادی قطعه کار نیز تغییر خواهد کرد[۱].

#### ۱-۵ انواع براده


به طور کلی تشکیل براده به سه صورت تشخیص داده شده است:

- براده ممتد<sup>۵</sup>: شکل ۱-۷ چگونگی تشکیل براده ممتد را نشان می‌دهد. این نوع براده برداری که یک فرایند پایدار محسوب می‌شود از دو قسمت اصلی تشکیل شده است. قسمت اول، برش ماده برای تشکیل براده و قسمت دوم، لغزش براده در روی سطح ابزار می‌باشد. تشکیل براده در ناحیه ای بین لبه برنده ابزار و تقاطع سطح بیرونی براده با سطح ماشینکاری نشده قطعه کار صورت می‌پذیرد که به نام ناحیه اول تغییر شکل<sup>۶</sup> موسوم است. ناحیه ثانویه تغییر شکل ناحیه تماس بین قلم و براده است و نیرویی که توسط ابزار از این طریق به براده وارد می‌شود، باعث تغییر شکل لایه‌های پایین براده و لغزش آنها در طول سطح براده می‌شود. اینگونه براده‌ها در تراش مواد شکل پذیر و نرم مانند فولاد کربنی، مس و آلومینیوم به وفور دیده می‌شود.

<sup>4</sup>Built-up-edge(BUE)


<sup>5</sup>Continuous chip

<sup>6</sup>Primary deformation zone

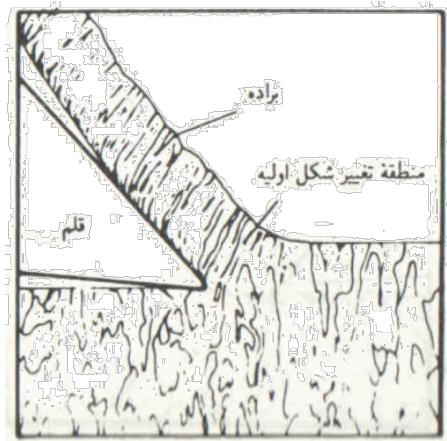

شکل ۱-۷ براده ممتد [۱]


براده ممتد با لبه انباشتہ<sup>۷</sup>: هر گاه نیروی اصطکاک موجود بین ابزار و براده به میزانی برسد که براده خود را به سطح جلوی ابزار جوش دهد، شرط لازم برای آغاز تشکیل لبه انباشتہ فراهم شده است و بدین ترتیب مرتبًا میزان اصطکاک بالا رفته و به تعداد لایه‌ها افزوده می‌شود و این انباشتگی تا زمانی که پایدار باشد، ادامه می‌یابد و سپس می‌شکند. قطعات شکسته شده توسط قسمت تحتانی براده و همچنین توسط سطح تراشیده شده کار حمل می‌شود. شکل ۱-۸ ناهمواری در سطح قطعه کار تراشیده شده را نشان می‌دهد. مطالعه در چگونگی تشکیل لبه انباشتہ در تراش فلزات از اهمیت بسیاری برخوردار است. زیرا که لبه انباشتہ یکی از فاکتورهای اصلی در تعیین کیفیت سطح تراشیده شده محسوب می‌شود و همچنین اثر قابل ملاحظه‌ای روی نرخ فرسودگی ابزار دارد.

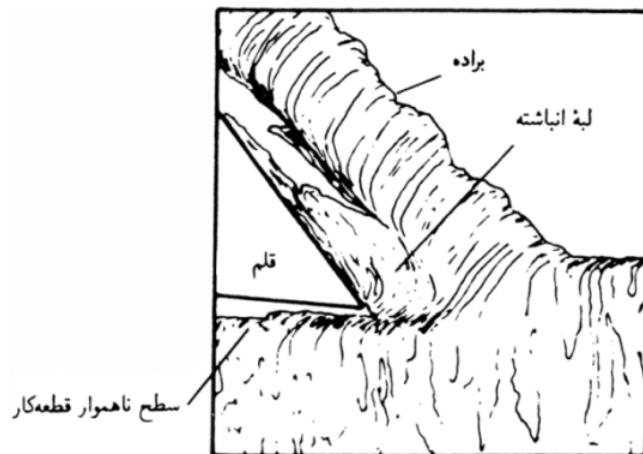

شکل ۱-۸ براده ممتد با لبه انباشتہ [۱]

<sup>7</sup>Continuous chip with built up edge

- براده منفصل<sup>۸</sup>: در تراش مواد شکننده به علت کرنش بسیار کم در ناحیه اول تغییر شکل، شکستگی ظاهر شده و براده تکه تکه می‌شود. ایجاد براده منفصل در تراش چدن و برنج حتمی است ولی این پدیده در تراش فلزات نرم تحت سرعت برشی کم و نرخ پیشروی زیاد رخ می‌دهد (شکل ۱-۹).

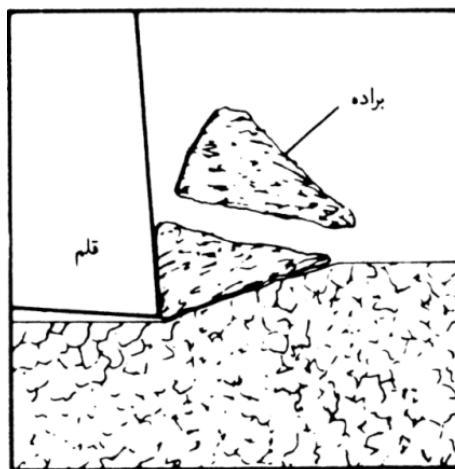

شکل ۱-۹ براده منفصل [۱]

#### ۱-۶ مشخصات براده

براده شکل گرفته طی فرایند برشی مشخصاتی دارد که به جنس قطعه کار، جنس ابزار، شرایط لبه برشی، وضعیت لبه برش و پارامترهای ماشینکاری مربوط می‌شود. برای هر دسته از شرایط ارائه شده، تشکیل براده بدون تغییر باقی می‌ماند مگر اینکه یکی از فاکتورهای ذکر شده تغییر کند. بنابراین توانایی در گزارش دادن مشخصات براده و شکل آنها در وضعیتی پایدار ضروری می‌باشد. در پیوست ۱ انواع براده و نحوه کد گذاری آن آمده است. سیستم کد گذاری اصلی شامل دو رقم است که به مشخصات اصلی براده مربوط می‌شوند. یعنی ۱,۱ کدی است که بیان کننده براده نواری شکل طولانی است.

<sup>8</sup>Discontinuous chip

## ۱-۷ عمر ابزار


عمر ابزار نشان دهنده عمر موثر و مفید ابزار است که بر حسب مدت زمان، از لحظه شروع برش تا یک نقطه پایانی که از روی معیار از کار افتادگی مشخص می‌شود، بیان می‌شود. به عبارت دیگر ابزاری که نتواند وظیفه‌اش را به درستی انجام دهد، عمرش تمام شده است. عامل اصلی اتمام عمر ابزار، سایش در سطح آزاد و براده ابزار است که با افزایش حرارت تولید شده در نواحی برش شدت پیدا می‌کند؛ لذا هر عاملی که بتواند حرارت تولید شده را کاهش دهد، باعث افزایش عمر ابزار می‌شود.

ابزاری که نتواند دیگر وظیفه و کار مورد نظر خود را انجام دهد، از کار افتاده<sup>۹</sup> نامیده می‌شود و بنابراین چنین ابزاری در پایان عمر مفید خود قرار گرفته است. در چنین شرایطی ابزار لزوماً عاجز از برش قطعه کار نیست، بلکه منظور این است که، جهت مقصود مورد نیاز و به صورت مطلوب، عمل نمی‌کند. در این صورت ابزار ممکن است دوباره تیز شده و مورد استفاده قرار گیرد؛ یا ممکن است در عملیات ماشینکاری دیگری که محدودیت و دقت برایش مطرح نیست، بکار گرفته شود؛ و یا ممکن است دور انداخته شود.

## ۱-۸-۱ شکل ظاهری سایش در فلز تراشی

سایش تدریجی در ابزار به دو صورت مشخص که در شکل ۱۰-۱ نشان داده شده است رخ می‌دهد:

- ۱- سایش در سطح جلوابزار (سطح براده) که در نتیجه حرکت براده صورت می‌گیرد و به شکل گودال دیده می‌شود.
- ۲- سایش در سطح آزاد و نزدیک لبه ابزار که در نتیجه مالش سطح تازه تراشیده شده قطعه کار صورت می‌گیرد.

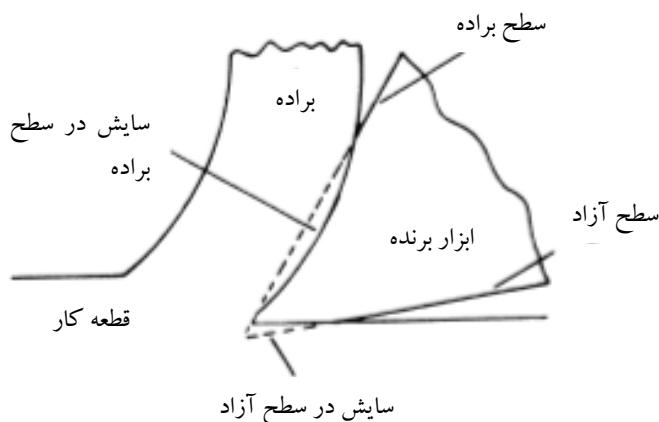


شکل ۱۰-۱ سایش در سطح براده و آزاد ابزار [۱]

<sup>9</sup>fail

## ۱۲-۲-اثر لبه انباشته بر عمر ابزار

وجود لبه انباشته در سطح جلو ابزار به طرق مختلف سبب تغییر آهنگ سایش ابزار می‌شود. این تغییر گاه در جهت کاهش و گاه در جهت افزایش عمر ابزار است. در حالت لبه انباشته ناپایدار تکه‌های سخت شده آن که به سطح زیرین براده و سطح تراشیده قطعه کار می‌چسبند، باعث سایش بیشتر سطوح ابزار می‌شوند. در هنگام تراش مواد بسیار سخت (از قبیل چدن) وجود لبه انباشته پایدار می‌تواند امتیازی محاسب شود [۵]. لبه انباشته پایدار در حالی که خود عمل تراش را انجام می‌دهد، سبب حفاظت سطح جلو ابزار نیز می‌شود (شکل ۱-۱۱).

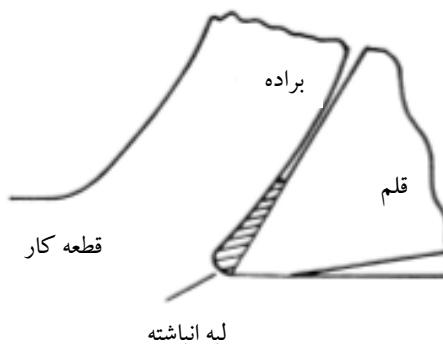

شکل ۱-۱۱-حفظ لبه ابزار بوسیله لبه انباشته [۱]

لبه انباشته می‌تواند در خراب شدن نابهنهگام ابزارهای الماسه قابل تعویض نیز دخیل باشد. بدین ترتیب که اگر ابزاری به ناگاه از درگیری با قطعه کار خارج شود، ممکن است قسمتی از لبه انباشته (که در حین ماشینکاری به سطح جلو ابزار جوش خورده است) از آن جدا شود و تکه ای از ابزار را به همراه خود ببرد. اثر لبه انباشته بر عمر ابزار، در هنگام سرد شدن ابزار در انتهای عمل برشکاری نیز ممکن است ظاهر شود. چون ضریب انبساط خطی فولاد تقریباً ۲ برابر ضریب انبساط خطی ابزار الماسه است، به سبب انقباض بیشتر فولاد ترک‌هایی هم در لبه ابزار ایجاد می‌شود (شکل ۱-۱۲) [۵].

تکه جدا شده از لبه انباشته



شکل ۱-۱۲-ایجاد ترک در سطح ابزار در اثر تفاوت در ضریب انبساط حرارتی ابزار الماسه و لبه انباشته [۵].