




۶۷۷۱۹

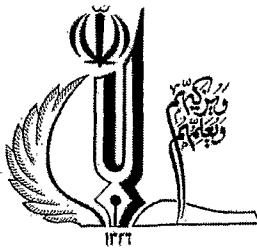

دانشگاه تبریز

دانشکده فنی مهندسی مکانیک
گروه مهندسی ساخت و تولید

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی ساخت و تولید

عنوان

مدل‌سازی ریاضی و آنالیز مقایسه‌ای ویژگی‌های ماشینکاری
تنگستن کارباید در فرایندهای EDM و US/EDM

استاد راهنما

دکتر محمد رضا شبگرد

استاد مشاور

دکتر حسین جباری خامنه

- ۸ / ۲ / ۱۴۸۷

پژوهشگر

مهدی رضائی فرهمند

بهمن ماه ۱۳۸۶

۴ ۲ ۲ ۱۹

تعدیم به

برترین و بہترین فرشتگان خاد در روی زمین

مادر فدا کار و مدر مهربان نم.

تقدیر و سپاس

حال که به فضل الهی مقطوعی دیگر از تحصیلات تم ب پایان رسیده است بر خود وطنیفه می دانم تا از
پیکرها و راهنمائی های بی دینه استاد بزرگوارم آقای دکتر شنگرد در هدایت پایان نامه مشکر نایم. از
استاد خوبم آقای دکتر جباری بخاطر حسن توجه و گلگه های ارزشمند شان پا پاگردارم هچنین از همه
استادید و اسکنده فنی هندسی مکانیک بالاخص استادید محترم کروه هندسی ساخت و تولید، آنانکه
آموخته هایم را در طول سالهای شیرین و پر بار تحصیل در دانشگاه مدیونشان هستم، قدر دانی می نایم.

نام خانوادگی دانشجو: رضائی فرهمند	نام: مهدی
عنوان پایان نامه: مدلسازی ریاضی و آنالیز مقایسه‌ای ویژگیهای ماشینکاری تنگستن کارباید (WC-10%Co) در فرآیندهای US/EDM و EDM	
استاد راهنما: دکتر محمد رضا شبکرد	
استاد مشاور: دکتر حسین جباری خامنه	
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: مهندسی مکانیک گوایش: مهندسی ساخت و تولید دانشگاه: تبریز	
دانشکده: فنی مهندسی مکانیک تاریخ فارغ التحصیلی: بهمن ماه ۱۳۸۶ تعداد صفحه: ۱۲۶	
کلید واژه‌ها: ماشینکاری به روش تخلیه الکتریکی، ارتعاشات آلتراسونیک ابزار، تنگستن کارباید، مدلسازی ریاضی، آنالیز رگرسیونی، آنالیز مقایسه‌ای.	
چکیده:	
<p>ماشینکاری به روش تخلیه الکتریکی (EDM) یکی از مهمترین فرآیندهای ساخت و تولید است که برآده برداری در آن براساس تخلیه‌های الکتریکی مکرر بین دو الکترود به نامهای ابزار و قطعه کار که هر دو در سیال دی الکتریک غوطه‌ورند؛ انجام می‌پذیرد. در طول چندین دهه این فرآیند مهمترین پروسه ساخت انواع گوناگون قالبهای صنعتی بوده است و در حال حاضر بطور بسیار گسترده برای ماشینکاری دقیق همه مواد هادی بالاخص سرامیکها و کامپوزیتهای بسیار سخت نظیر تنگستن کارباید و سیلیکون کارباید مورد استفاده قرار می‌گیرد. ماشینکاری قطعات با سختی بالا و عدم نیاز به نیروی نگهدارنده از مزیتهای اساسی فرآیند EDM و نرخ پایین باربرداری در قیاس با فرآیندهای ماشینکاری سنتی از معایب آن بشمار می‌رود.</p> <p>جهت رفع این عیب و افزایش پایداری فرآیند تلاشهای زیادی صورت گرفته است از جمله آنها اعمال ارتعاشات آلتراسونیک به ابزار است. در این پایان نامه با استفاده از نتایج آزمایش‌های بعمل آمده در فرانس [۱] و با بهره‌گیری از تکنیک رگرسیون خطی چندگانه ارتباط بین ورودی‌های فرآیند (شدت جریان و زمان روشنی پالس) و خروجی‌های آن (نرخ برآده برداری، فرسایش نسبی ابزار و زبری سطح) مدلسازی شده است و اعتبار مدل‌ها توسط آزمونهای لازم مورد تأیید قرار گرفته‌اند. به کمک مدل‌های بدست آمده اثر متغیرهای ورودی روی ویژگیهای ماشینکاری (خروجی‌های فرآیند) بررسی و تحلیل شده است. همچنین یک آنالیز مقایسه‌ای کامل از تأثیر ارتعاشات ابزار روی ویژگیهای ماشینکاری انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که نرخ برآده برداری با اعمال ارتعاشات به ابزار تا حدود ۳۰۰ درصد در پرداخت کاری افزایش یافته است و این نتیجه با آزمایش‌های تجربی کاملاً مطابقت می‌کند. همچنین نتایج نشان دادند که حدود ۸۵ درصد از کل تغییرپذیری موجود در فرسایش نسبی ابزار به‌تهاهی توسط اثر اصلی و اثر درجه دوم زمان روشنی پالس بیان می‌شود. با توجه به اثرات متفاوت ارتعاش ابزار و سایر پارامترهای ورودی روی خروجی‌های فرآیند، مدل‌ها و نمودارهای حاصل از این مطالعه، انتخاب بهینه شرایط ماشینکاری را میسر می‌سازند و مزیت اصلی آنها کنترل و تنظیم فرآیند با دقت بیشتر می‌باشد.</p>	

فهرست مطالب

عنوان		صفحه
	۱	مقدمه
		قسمت اول
		پایه‌های نظری و پیشینهٔ پژوهش
		فصل اول: اصول فرآیند EDM و بررسی منابع
۴	۱	۱- فرایند ماشینکاری به روش تخلیه الکتریکی
۶	۲	۲- تشکیل حرقه و براده‌برداری در فرایند
۹	۳	۳- مولدات قدرت آیزوفر کانس
۱۲	۴	۴- متغیرهای ورودی و نتایج خروجی فرایند EDM
۱۵	۵	۵- پیشینهٔ پژوهش
		قسمت دوم
		مبانی و روشهای کار
۲۴		فصل دوم: مبانی و مقدمات آماری
۲۴	۱	۱- استنباط آماری
۲۶	۲	۲- توزیعهای پیوسته احتمال
۲۸	۱-۲	۱-۲- توزیع نرمال
۲۹	۲-۲	۲-۲- توزیع نرمال استاندارد
۳۰	۳-۲	۳-۲- قضیه حد مرکزی
۳۲	۴-۲	۴-۲- توزیع t
۳۳	۵-۲	۵-۲- توزیع توان دوم خی (χ^2)
۳۴	۶-۲	۶-۲- توزیع F
۳۶	۳-۲	۳-۲- فواصل اطمینان
۳۷	۴-۲	۴-۲- آزمون فرضها
۴۱	۱-۴-۲	۱-۴-۲- مقادیر P (P-values)

۴۳.....	فصل سوم: آنالیز رگرسیونی
۴۳.....	۱-۳ توصیف مدل
۴۶.....	۲-۳ مدل‌های بکار رفته و اجزای آن
۴۹.....	۳-۳ برآوردهای نقطه‌ای حداقل مربعات
۵۳.....	۴-۳ فرضیات مدل
۵۴.....	۱-۴-۳ فرضیات استنباط
۵۵.....	۲-۴-۳ ملاحظات مربوط به فرضیات مدل
۵۷.....	۳-۵ برسی کفایت مدل
۵۷.....	۱-۵-۳ آزمون معنادار بودن مدل رگرسیونی
۶۱.....	۲-۵-۳ آزمون معنادار بودن ضرایب انفرادی مدل
۶۲.....	۳-۵-۳ ضریب تعیین و ضریب تعیین اصلاح شده
۶۳.....	۴-۵-۳ برسی مانده‌ها

قسمت سوم نتایج و بحث

۶۶.....	فصل چهارم: مدلسازی و تحلیل ویژگیهای ماشینکاری در فرآیند EDM
۶۶.....	۱-۴ داده‌های آزمایشی
۶۹.....	۲-۴ مدلسازی نرخ براده‌برداری (MRR)
۷۸.....	۳-۴ مدلسازی فرسایش نسبی ابزار (TWR)
۸۱.....	۴-۴ مدلسازی پارامتر زبری سطح (R_a)
۸۳.....	۴-۵-۴ بحث و تحلیل نتایج بدست آمده
۸۴.....	۴-۵-۴ اثر پارامترهای ورودی روی نرخ براده برداری
۸۵.....	۴-۵-۴ اثر پارامترهای ورودی روی فرسایش نسبی ابزار
۸۷.....	۴-۵-۴ اثر پارامترهای ورودی روی زبری سطح

۸۹.....	فصل پنجم: مدلسازی، تحلیل و آنالیز مقایسه‌ای فرآیند US/EDM
۸۹.....	۱-۵ ارتعاشات و داده‌های فرایند US/EDM
۹۰.....	۲-۵ مدلسازی ویژگی‌های ماشینکاری در فرایند US/EDM
۹۳.....	۳-۵ مدل‌های فرایند با در نظر گیری ارتعاشات
۹۶.....	۴-۳-۵ مدلسازی نرخ براده‌برداری با متغیرهای ارتعاشات
۹۹.....	۴-۳-۵ مدلسازی فرسایش نسبی ابزار با متغیرهای ارتعاشات
۱۰۱.....	۴-۳-۵ مدلسازی زبری سطح با در نظر گیری ارتعاشات
۱۰۳.....	۴-۴ اثرات و پدیده‌های مرتبط با ارتعاشات آلتراسونیک ابزار
۱۰۶.....	۴-۵ آنالیز مقایسه‌ای اثر ارتعاشات بر روی ویژگی‌های ماشینکاری
۱۰۶.....	۵-۱ اثر ارتعاشات و پارامترهای ورودی روی نرخ براده‌برداری
۱۱۱.....	۵-۲ اثر ارتعاشات و پارامترهای ورودی بر روی فرسایش نسبی ابزار
۱۱۳.....	۵-۳ اثر ارتعاشات و پارامترهای ورودی بر روی زبری سطح
۱۱۶.....	فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱۱۶.....	۶-۱ مقدمه
۱۱۷.....	۶-۲ نتایج حاصل در ارتباط با نرخ براده‌برداری در فرآیند EDM
۱۱۷.....	۶-۳ نتایج حاصل در ارتباط با فرسایش نسبی ابزار در فرآیند EDM
۱۱۸.....	۶-۴ نتایج حاصل در ارتباط با زبری سطح در فرآیند EDM
۱۱۹.....	۶-۵ نتایج حاصل در ارتباط با فرآیند US/EDM
۱۱۹.....	۶-۱-۵ نتایج حاصل در ارتباط با نرخ براده‌برداری در فرآیند US/EDM
۱۲۰.....	۶-۲-۵ نتایج حاصل در ارتباط با فرسایش نسبی ابزار در فرآیند US/EDM
۱۲۱.....	۶-۳-۵ نتایج حاصل در ارتباط با زبری سطح در فرآیند US/EDM
۱۲۲.....	۶-۶ پیشنهادات برای مطالعات آتی
۱۲۴.....	منابع و مراجع

پیوستها

فهرست جداول

جدول ۱-۲ : حالتهای ممکن در آزمون فرض‌ها	۴۰
جدول ۱-۳ : متغیرهای ورودی و پاسخهای متناظر برای n آزمایش	۴۴
جدول ۲-۳ : آنالیز واریانس	۶۰
جدول ۱-۴ : مشخصات تنگستن کاریابید	۶۷
جدول ۲-۴ : پارامترهای ماشینکاری ثابت	۶۷
جدول ۳-۴ : ANOVA برای نرخ برادهبرداری	۷۲
جدول ۴-۴ : آزمون معنی‌دار بودن ضرائب مدل نرخ برادهبرداری	۷۴
جدول ۵-۴ : ANOVA برای مدل سایش نسبی ابزار	۷۸
جدول ۶-۴ : آزمون معنی‌دار بودن ضرائب مدل سایش نسبی ابزار	۷۹
جدول ۷-۴ : ANOVA برای زیری سطح	۸۱
جدول ۸-۴ : آزمون معنی‌دار بودن ضرائب مدل زیری سطح	۸۲
جدول ۱-۵ : پارامترهای ارتعاشات	۸۹
جدول ۲-۵ : ترکیب متغیرهای ورودی و پاسخهای اندازه‌گیری شده در فرایند US/EDM	۹۰
جدول ۳-۵ : ANOVA برای سه مدل	۹۱
جدول ۴-۵ : آزمون بررسی معنی‌دار بودن ضرائب برای هرسه پاسخ	۹۲
جدول ۵-۵ : ترتیب ورود جملات، ضرائب تعیین و انحراف معیار متناظر برای In MRR	۹۶
جدول ۶-۵ : ANOVA برای نرخ برادهبرداری	۹۷
جدول ۷-۵ : آزمون معنی‌دار بودن ضرائب مدل نرخ برادهبرداری	۹۸
جدول ۸-۵ : ترتیب ورود جملات، ضرائب تعیین و انحراف معیار متناظر برای log TWR	۹۹
جدول ۹-۵ : ANOVA برای سایش نسبی ابزار	۱۰۰
جدول ۱۰-۵ : آزمون معنی‌دار بودن ضرائب مدل سایش نسبی ابزار	۱۰۰
جدول ۱۱-۵ : ترتیب ورود جملات، ضرائب تعیین و انحراف معیار متناظر برای R_a	۱۰۱
جدول ۱۲-۵ : ANOVA برای R_a	۱۰۲
جدول ۱۳-۵ : آزمون معنی‌دار بودن ضرائب مدل R_a	۱۰۲

فهرست شکلها

..... ۵	شکل ۱-۱: مدار RC در اولین ماشین EDM
..... ۷	شکل ۲-۱: مراحل یک سیکل تخلیه الکتریکی
..... ۸	شکل ۳-۱: حفره حاصل از یک تخلیه الکتریکی و اثر حباب اطراف آن
..... ۱۰	شکل ۴-۱: شماتیکی از یک مدار آیزوفرکانس
..... ۱۱	شکل ۵-۱: شکل پالسهای تولیدی در فرآیند
..... ۱۵	شکل ۶-۱: تقسیم‌بندی کلی زمینه‌های تحقیقی مورد توجه در فرآیند EDM
..... ۲۷	شکل ۱-۲: یک نمودار احتمال فرضی با مساحت زیر منحنی مشخص
..... ۲۷	شکل ۲-۲: اشکال رایج از منحنی احتمال پیوسته (a) مقارن، (b) چاوله به راست
..... ۲۸	شکل ۲-۳: دو منحنی نرمال با میانگین برابر و انحراف معیار نامساوی
..... ۳۱	شکل ۴-۲: توزیع میانگین برای نمونه‌هایی به اندازه ۳ و ۱۰ از یک جامعه ناممقارن
..... ۳۵	شکل ۵-۲: مختصات نقطه $F_{[\gamma]}^{(r_1, r_2)}$
..... ۳۶	شکل ۶-۲: مساحت $(\alpha - 1)$ روی یک توزیع t
..... ۴۰	شکل ۷-۲: نقاط بحرانی برای رد آزمون فرض و میزان خطای نوع اول
..... ۴۱	شکل ۸-۲: معادل بودن شرایط نقطه رد با مقدار P در یک آزمون فرض
..... ۴۵	شکل ۱-۳: یک مدل خطی رگرسیونی با شیب مثبت
..... ۴۷	شکل ۲-۳: تغییرات درجه دوم در میانگین یک متغیر وابسته با افزایش متغیر ورودی
..... ۴۸	شکل ۳-۳: اثر متقابل A و B
..... ۵۵	شکل ۴-۳: نمایی از ارضا شدن شروط واریانس ثابت و نرمال بودن
..... ۶۴	شکل ۵-۳: نمونه‌ای از نقض شدن فرض واریانس ثابت با افزایش یک معیار ($\hat{\tau}_i, x_i$)
..... ۶۸	شکل ۱-۴: متغیرهای ورودی و ویژگیهای ماشینکاری (پاسخ) در پنجره داده‌های نرم افزار SPSS
..... ۷۰	شکل ۲-۴: نمودار مانده‌ها نسبت به مقادیر پیش‌بینی شده برای MRR
..... ۷۰	شکل ۳-۴: نمودار مانده‌ها نسبت به زمان روشنی پالس (T_i) برای MRR
..... ۷۱	شکل ۴-۴: نمودار نقطه‌ای نرخ برآده برداری نسبت به زمان روشنی پالس
..... ۷۱	شکل ۵-۴: نمودار نقطه‌ای In MRR نسبت به زمان روشنی پالس
..... ۷۵	شکل ۶-۴: نمودار مانده‌ها نسبت به مقادیر پیش‌بینی شده In MRR
..... ۷۶	شکل ۷-۴: نمودار مانده‌ها نسبت به مقادیر ورودی از شدت جریان
..... ۷۶	شکل ۸-۴: نمودار مانده‌ها نسبت به مقادیر ورودی از زمان روشنی پالس
..... ۷۷	شکل ۹-۴: نمودار احتمال نرمال مانده‌ها برای In MRR
..... ۸۰	شکل ۱۰-۴: مانده‌ها نسبت به $\hat{\tau}_i$ برای logTWR

شکل ۱۱-۴ : مانده‌ها نسبت به شدت جریان برای logTWR	۸۴
شکل ۱۲-۴ : مانده‌ها نسبت به زمان روشنی پالس برای logTWR	۸۰
شکل ۱۳-۴ : نمودار احتمال نرمال مانده‌ها برای logTWR	۸۰
شکل ۱۴-۴ : مانده‌ها نسبت به $\hat{\sigma}$ برای زیری سطح	۸۲
شکل ۱۵-۴ : مانده‌ها نسبت به شدت جریان برای زیری سطح	۸۲
شکل ۱۶-۴ : مانده‌ها نسبت به زمان روشنی پالس برای زیری سطح	۸۲
شکل ۱۷-۴ : نمودار احتمال نرمال مانده‌ها برای زیری سطح	۸۲
شکل ۱۸-۴ : (الف) رویه پاسخ و (ب) منحنی‌های تراز برای MRR	۸۴
شکل ۱۹-۴ : (الف) رویه پاسخ و (ب) منحنی‌های تراز برای TWR	۸۶
شکل ۲۰-۴ : (الف) رویه پاسخ و (ب) منحنی‌های تراز برای R_a	۸۸
شکل ۱-۵ : مانده‌ها نسبت به $\hat{\sigma}$ برای $\ln MRR$	۹۸
شکل ۲-۵ : مانده‌ها نسبت به شدت جریان برای $\ln MRR$	۹۸
شکل ۳-۵ : مانده‌ها نسبت به زمان روشنی پالس برای $\ln MRR$	۹۸
شکل ۴-۵ : مانده‌ها نسبت به ارتعاشات برای $\ln MRR$	۹۸
شکل ۵-۵ : نمودار احتمال نرمال مانده‌ها برای $\ln MRR$	۹۸
شکل ۶-۵ : مانده‌ها نسبت به $\hat{\sigma}$ برای $\log TWR$	۱۰۰
شکل ۷-۵ : مانده‌ها نسبت به شدت جریان برای $\log TWR$	۱۰۰
شکل ۸-۵ : مانده‌ها نسبت به زمان روشنی پالس برای $\log TWR$	۱۰۰
شکل ۹-۵ : مانده‌ها نسبت به ارتعاشات برای $\log TWR$	۱۰۰
شکل ۱۰-۵ : نمودار احتمال نرمال مانده‌ها برای $\log TWR$	۱۰۱
شکل ۱۱-۵ : مانده‌ها نسبت به $\hat{\sigma}$ برای زیری سطح	۱۰۲
شکل ۱۲-۵ : مانده‌ها نسبت به شدت جریان برای زیری سطح	۱۰۲
شکل ۱۳-۵ : مانده‌ها نسبت به زمان روشنی پالس برای زیری سطح	۱۰۲
شکل ۱۴-۵ : مانده‌ها نسبت به ارتعاشات برای زیری سطح	۱۰۲
شکل ۱۵-۵ : نمودار احتمال نرمال مانده‌ها برای زیری سطح	۱۰۳
شکل ۱۶-۵ : رویه‌های پاسخ نرخ براده‌برداری برای رژیم پرداخت کاری در فرآیند (الف) EDM و (ب) US/EDM	۱۰۷
شکل ۱۷-۵ : منحنی‌های تراز برای نرخ براده‌برداری در فرآیند EDM	۱۰۸
شکل ۱۸-۵ : نمودار رویه پاسخ و منحنی‌های تراز سایش نسیی ابزار در فرآیند EDM	۱۱۱
شکل ۱۹-۵ : رویه پاسخ و منحنی‌های تراز زیری سطح در فرآیند EDM	۱۱۳
شکل ۲۰-۵ : نمونه‌ای از نمودارهای هم پوشاننده برای پیشینه MRR و $R_a < 1.8 \mu\text{m}$	۱۱۵

فهرست علائم و اختصارات

A: متغیر کیفی برای بیان وجود یا عدم وجود ارتعاشات ابزار در فرایند.

ANOVA: آنالیز واریانس.

b_j: برآوردهای نقطه‌ای ضرائب β که از روی آزمایشها تعیین می‌شوند.

d.f.: درجات آزادی.

EDM: ماشینکاری به روش تخلیه الکتریکی.

e_i: مانده نام، اختلاف بین مقدار تجربی مشاهده شده برای متغیر پاسخ و مقدار پیش‌بینی مدل.

f: تابع یا روابط پاسخ که شکل رابطه ریاضی ورودیها و خروجیهای فرایند را نشان می‌دهد.

F_[r]^{(r₁, r₂): نقطه‌ای در مقیاس توزیع F با r₁ درجه آزادی در صورت و r₂ درجه آزادی در مخرج که مساحت سمت راست آن $\alpha/2$ است.}

H₀: فرض صفر یا خنثی در یک آزمون فرض.

H₁: فرض مقابل در یک آزمون فرض.

HMP: فرایندهای تلفیقی ماشینکاری.

I: شدت جریان جرقه.

k: تعداد جملات موجود در مدل با احتساب عرض از مبدأ.

N(μ, σ): توزیع نرمال با میانگین μ و انحراف معیار σ .

n: تعداد آزمایشها انجام یافته، حجم نمونه‌های برداشته شده.

MRR: نرخ براده‌برداری (حجمی).

MSE: میانگین مربعات خطأ.

MS_{model}: میانگین مربعات مدل رگرسیونی.

مقدار P: کمترین مقدار ممکن برای سطح معنادار بودن α که در آن فرض خنثی رد می‌شود.

Quad. I (I×I): اثر درجه دوم شدت جریان.

Quad. Ti (Ti×Ti): اثر درجه دوم زمان روشنی پالس.

R_a: زیری سطح میانگین.

R²: ضریب تعیین.

\bar{R}^2 : ضریب تعیین اصلاح شده.

S: انحراف معیار نمونه.

S²: واریانس نمونه.

SS: مجموع مربعات.

SSE : مجموع مربعات ماندها.

SS_{model} : مجموع مربعات مدل.

SS_{Total} : مجموع مربعات کلی.

$t^{(df)}$: نقطه‌ای در مقیاس توزیع t با df درجه آزادی که مساحت سمت راست آن α است.

T_i : زمان روشنی پالس.

T_d : زمان تأخیر جرقه.

T_0 : زمان خاموشی پالس.

TWR : فرسایش نسبی ابزار (حجمی).

US : ارتعاشات آلتراسونیک.

$USVT$: ارتعاشات آلتراسونیک ابزار.

US/EDM : ماشینکاری به روش تخلیه الکتریکی و به کمک ارتعاشات آلتراسونیک ابزار.

$V_{0,p,c}$: ولتاژ مدار باز.

V_{sp} : ولتاژ جرقه.

$WC-10\%Co$: کامپوزیت تنگستن کاریابد با ده درصد کبالت.

X_{ij} : مقدار متغیر ورودی j ام در آزمایش i ام.

U : متغیر وابسته یا متغیر تصادفی پاسخ فرایند.

U_i : پاسخ اندازه گرفته شده (تجربی) در آزمایش i ام.

\hat{U}_i : مقدار پیش‌بینی مدل برای متغیر پاسخ در آزمایش i ام.

\bar{U} : میانگین نمونه

Z : متغیر توزیع نرمال استاندارد.

$Z_{[\alpha]}$: نقطه‌ای در مقیاس منجذی نرمال استاندارد که مساحت سمت راست آن α است.

α : خطای نوع اول در رد فرض صفر یا سطح معنی‌دار بودن آزمون.

β : ضریب جمله β ام برای تابع پاسخ در مدل‌های درجه دوم.

ϵ_i : خطای برآش تابع در مشاهده i ام.

M : میانگین جامعه.

μ_i : میانگین پاسخ در i امین آزمایش که مقدار آن با تابع پاسخ مشخص می‌شود.

σ : انحراف معیار جامعه.

σ^2 : واریانس جامعه.

η : سیکل وظیفه.

مقدمه:

افزایش مصرف مواد سخت، پراستحکام و مقاوم به گرما در مهندسی از یک طرف و نیاز به تولید قطعات با اشکال پیچیده و خصوصیات هندسی منحصر بفرد از طرف دیگر استفاده از روش‌های مدرن ماشینکاری و برآده برداری را ضروری ساخته است. از این‌رو در این پایان نامه یکی از مهمترین فرآیندهای نوین ماشینکاری یعنی برآده برداری به روش تخلیه الکتریکی (EDM) مورد توجه قرار گرفته است. در ماشینکاری با تخلیه الکتریکی جرقه‌های مکرر حاصل از یک منبع تغذیه DC و پالسی، بین ابزار و قطعه کار که هر دو در سیال دی الکتریک غوطه ورند، باعث برآده برداری می‌گردد. توانایی ماشینکاری مواد هادی و نیمه هادی با هر میزان سختی از قبیل فلزات، سوپرآلیاژها و سرامیکها (تنگستن کارباید، سیلیکون کارباید و ...) از ویژگی‌های منحصر به فرد این فرآیند به شمار می‌رود.

با توجه به دخیل بودن قوانین و قواعد چندین شاخه از علوم و مهندسی و پیچیدگی‌های این فرآیند ارائه مدل‌های دقیق تئوری یا تحلیلی که ارتباط دقیق مابین پارامترهای ورودی فرآیند با پارامترهای خروجی آنرا بیان نماید بسیار دشوار است. بنابراین استفاده از مدل‌های ریاضی-آماری به عنوان ابزاری برای بیان همبستگی ویژگی‌ها و نتایج خروجی ماشینکاری به شرایط و پارامترهای ورودی یا تنظیمی همواره مورد توجه و استفاده محققین بوده است. در این راستا این تحقیق با استفاده از آنالیز رگرسیونی به عنوان یک متداول‌وزیر آماری، به بیان ارتباط ریاضی پاسخهای فرآیند و متغیرهای ورودی می‌پردازد. به کمک مدل‌های بدست آمده مطالعه اثرات اصلی و متقابل پارامترهای ورودی و به ویژه اثرات ارتعاشات آلتراسونیک ابزار روی پارامترهای خروجی فرآیند میسر می‌گردد و از چگونگی و مقدار تاثیر پارامترهای تنظیمی بر روی پاسخهای فرآیند، اطلاعات مهمی بدست می‌آید که در کسب ادراک از فرآیند و تحلیل آن بسیار مؤثر واقع می‌شود.

در دنیای صنعتی و پیشرفته امروزی، اهمیت بکارگیری روش‌های بهینه‌سازی در صنعت ماشینکاری بر هیچ کس پوشیده نیست. نیاز به تولید قطعات با کیفیت بهتر، هزینه‌های کمتر و با سرعت تولید بیشتر به منظور حفظ قدرت رقابت در بازار، ضرورت انتخاب بهینه‌پارامترهای ورودی را آشکار می‌سازد. در فرآیند EDM نیز کیفیت سطح، دقت ابعادی و ویژگیهای اقتصادی فرآیند نظری نرخ برآده برداری و فرسایش نسبی ابزار توسط پارامترهای ورودی یا تنظیمی فرآیند تعیین می‌شوند. واضح است که استفاده از مدل‌های کمی، انتخاب پارامترهای ورودی جهت حصول نتایج خروجی بهینه را ممکن می‌سازد بطوریکه مقدار پارامترهای خروجی در تنظیماتی که آزمایشی در آنها انجام نشده، قابل پیش‌بینی می‌گردد و به تبع آن متغیرهای خروجی فرآیند ماشینکاری تا حد زیادی تحت کنترل قرار می‌گیرد. برای انجام این تحقیق از داده‌های تجربی ارائه شده در رفرنس [1] استفاده خواهد شد.

محتوای این پایان نامه در سه قسمت کلی که رویه‌مرفته شش فصل را تشکیل می‌دهند؛ تنظیم شده است. در قسمت اول که از یک فصل تشکیل یافته، قسمتی از اصول و تئوری فرآیند EDM که در تحلیل نتایج تحقیق مورد نیاز است، ارائه می‌گردد سپس اطلاعات و سوابق پژوهش‌های انجام یافته در زمینه موضوع پایان نامه با ذکر منابع مربوط مورد بررسی قرار می‌گیرد. قسمت دوم مربوط به مبانی و روش‌های انجام یک آنالیز رگرسیونی ارائه می‌گردد و پس از آن روش انجام کار و نحوه تجزیه و تحلیل داده‌ها بحث خواهد شد. در نهایت قسمت سوم و آخر به بیان نتایج و بحث پیرامون آن اختصاص یافته است. در این بخش ابتدا مدل‌ها و آزمونهای مربوط به آنها ارائه خواهد شد و سپس بحث و تحلیل نتایج برای فرآیندهای EDM و US/EDM در دو فصل جداگانه ارائه شده است. در آخرین فصل این قسمت مهمترین نتایج پژوهش و پیشنهادات مورد نظر بیان خواهد شد.

قسمت اول

پایه‌های نظری

و

پیشینهٔ پژوهش

شامل:

فصل اول

اصول فرآیند EDM و بررسی منابع

فصل اول

اصول فرآیند EDM و بررسی منابع

۱-۱ فرآیند ماشینکاری به روش تخلیه الکتریکی^۱

ماشینکاری به روش تخلیه الکتریکی (EDM) یکی از روش‌های مدرن براده‌برداری است که در آن ولتاژ پالسی و منقطع برقرار شده بین دو الکترود، به نامهای ابزار و قطعه کار که هر دو در سیالی به نام دی الکتریک غوطه‌ورند؛ باعث ایجاد جرقه در نزدیک‌ترین نقطه در حد فاصل بین آنها (gap) گردیده و هر جرقه جزء کوچکی از ماده را از سطح قطعه کار جدا می‌کند و در نهایت بعد از تعداد زیادی جرقه شکل مکمل پیشانی ابزار در قطعه حک می‌گردد.

این فرآیند یک روش الکترو-ترمال^۲ برای براده‌برداری است، یعنی حرارت و الکتریسیته در آن دخیل می‌باشند و لذا برخلاف پروسه‌های سنتی که در آنها استحکام نهایی، حد (استحکام) تسلیم و خواصی نظیر مدول الاستیسیته و سختی قطعات مطرح بودند، این روش بیشتر با خواص ترمودینامیکی و فیزیکی نظیر نقطه جوش، گرمای نهان ذوب، ضریب انتقال حرارت و غیره در ارتباط است و از این پروسه می‌توان برای ماشینکاری همه مواد رسانای الکتریکی بدون توجه به سختی آنها استفاده نمود [2].

مهمترین ویژگیهای فرآیند EDM شامل موارد زیر است:

- ۱) با توجه به عدم تماس فیزیکی ابزار و قطعه کار نیروهای مکانیکی بین آنها وجود ندارد.
- ۲) برای نگهداری و موقعیت‌دهی قطعات نیاز به نیروی کمتری می‌باشد و در نتیجه امکان ماشینکاری قطعات ظریف که بستن آنها در روش‌های سنتی نیاز به نیروی بیشتری دارد به سهولت میسر می‌گردد.


1 - Electrical Discharge Machining

2 - Electro- Thermal

۳) امکان عملیات حرارتی قطعات قبل از باربرداری وجود دارد.

۴) کنترل و مونیتورینگ فرایند با استفاده از تجزیه و تحلیل صدای جرقه، امواج الکترومغناطیس و جریانهای الکتریکی به سادگی امکان‌پذیر است.

فرایند EDM در ایجاد سوراخها، شیارها و حفره‌هایی با اشکال نامنظم کاربرد دارد. سوراخهایی با اشکال مختلف و با زوایای کوچک در روی سطوح خمیده بدون نگرانی از سرخوردن نوک قلم و شکسته شدن آن قابل ایجاد شدن می‌باشند لذا عده کاربرد EDM در ابزارسازی و ساخت انواع قالبهای صنعتی می‌باشد. اما این بدان معنی نیست که از EDM نتوان در تولید انبوه استفاده کرد [2]. اولین ماشین EDM با تلاشهای برادران لازارانکو¹ در سال 1943 و با استفاده از مدارهای RC تولید شد (شکل ۱-۱). در این مدار زمانی که سوئیچ SW بسته می‌شود خازن شروع به پر شدن می‌کند و ولتاژ دو سر آن (V_c) به سمت V_s می‌کند اما وقتی ولتاژ دو سر خازن به اندازه‌ای رسید که جهت شکست دی الکتریک کافی باشد در محلی با کوچکترین فاصله بین دو الکترود، دی الکتریک شکسته و یونیزه می‌شود و جرقه در امتداد شکاف باریکی تشکیل شده و موجب براده برداری از قطعه می‌شود. پس از هر تخلیه خازن دوباره پر شده و سیکل تکرار می‌گردد. در طول این فرایند همواره ابزار باید در فاصله نزدیک و کنترل شده‌ای از قطعه کار نگهداشته شود و به همین جهت استفاده از یک سیستم کنترل گپ و پیشروی ضروری می‌باشد [2]. با پیشرفت علوم و ساخته شدن ترانزیستورها؛ ماشینهای EDM بهبود و گسترش یافته‌اند و مولدهای قدرت از نوع بالسی² برای این ماشینها استفاده می‌شود.

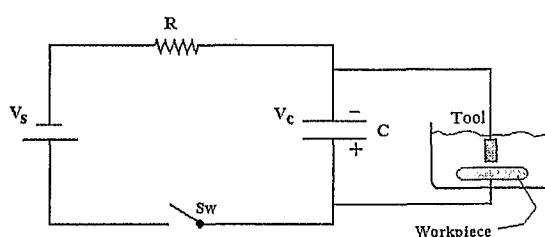

شکل ۱-۱: مدار RC در اولین ماشین EDM.

1 - Lazaranco

2 - Pulse Type Generators

۱-۲ تشكيل جرقه و براده‌برداری در فرایند

در مورد مکانیزم ایجاد یک جرقه الکتریکی در فاصله گپ بین دو الکترود و در حضور سیال دی الکتریک (که در اثر براده‌برداری وجود سایر ناخالصی‌های فلزی، آلی و گازی آلوده و اصطلاحاً کثیف است) به دلیل ماهیت ترمودینامیکی، الکتریکی، الکترومغناطیسی و حتی شیمیایی فرآیند تفسیر یکسانی از جانب محققین وجود ندارد. اکنون بیش از گذشته واضح گشته که در بررسی‌های فیزیکی انجام شده برای جرقه‌های تکی و در یک گپ کاملاً ثابت و در حضور دی‌الکتریک تمیز، نرخ براده برداری بدست آمده بیشتر از مقادیر اندازه گرفته شده در عمل می‌باشد. در عمل سه مرحله اساسی در سیکل تخلیه الکتریکی و ایجاد جرقه مشاهده می‌گردد [3]:

(۱) فاز آمادگی برای جرقه


(۲) فاز تخلیه الکتریکی

(۳) فاز مربوط به فاصله زمانی بین دو جرقه

فاز آمادگی برای جرقه (شکل ۱-۲ (c,b,a)): در این فاز وقتی ولتاژ مدار باز توسط ژنراتور اعمال می‌گردد، یک میدان الکتریکی بسیار قوی در نزدیکترین پیک^۱ مخالف بین دو الکترود و در قسمت‌هایی که وجود ذرات و عوامل خارجی (هادی یا غیرهادی) نیز عامل تقویت شدت میدان می‌باشند؛ ایجاد می‌گردد. سپس پلی از ذرات که می‌توانند حباب‌های بسیار ریز گاز، آلودگی‌ها، ناخالصی و ... باشند، هسته اولیه کanal تخلیه را بین دو الکترود تشکیل می‌دهند و این ذرات بخار شده و کanal بخار و به تبع آن کanal پلاسما در اثر شکست و یونش دی‌الکتریک تشکیل می‌شود. عبدالله و شبگرد [4] دمای این کanal را بین ۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ درجه سانتیگراد و فشار پلاسما را تا چند صد بار بیان نموده‌اند. لازم به ذکر است که: ۱- وجود زمان تأخیر جرقه (زمان لازم برای تبخیر ذرات و بزرگ شدن حباب‌ها تا رسیدن آنها به دو سر الکترود تشکیل کanal پلاسما) و ۲- وابستگی فاصله گپ به نرخ براده‌برداری یا به عبارت دیگر میزان

1 - Peak

آلودگی‌ها، از جمله مشاهداتی هستند که وجود فاز اول یعنی فاز آماده شدن برای جرقه را تأیید می‌کنند (شکل ۱-۲(c,b,a)).

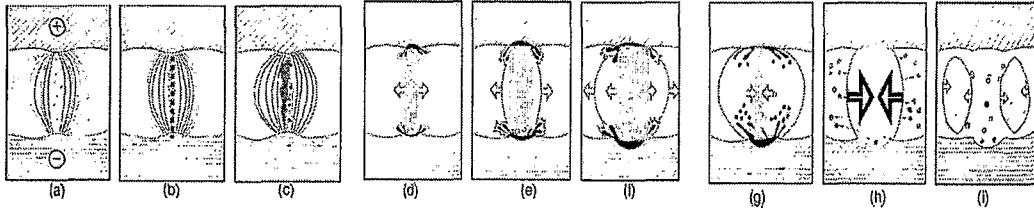

شکل ۱-۲ مراحل یک سیکل تخلیه الکتریکی [3].

فاز تخلیه الکتریکی (۱-۲(f,e,d)): در این مرحله مقطع کانال پلاسمای تشکیل یافته در انتهای مرحله قبل با گذشت زمان گشادتر می‌شود و جریان گذرنده از گپ حرارت بسیار بالایی تولید می‌کند که باعث تبخیر شدن دو سر الکترودها می‌شود. در ابتدای جرقه به علت فشرده^۱ بودن کانال پلاسما و به دلیل اینکه الکترونها از لحاظ جرمی بسیار سبک‌تر از ذرات و یونهای مثبت می‌باشند مجال تحرک بیشتری می‌یابند و به قطب مثبت پرتاپ می‌شوند و جریان غالب حرکت الکترونهاست و آند یا قطب مثبت زودتر خورده می‌شود (۱-۲(d)). با ادامه رشد کانال پلاسما دانسیتی جریان و دما کاهش می‌یابد. جذب مولکولهای بیشتر سیال به داخل بخار دی‌الکتریک و مصرف انرژی کانال پلاسما برای تبخیر و یونش بیشتر دی‌الکتریک از یک سو و انتقال حرارت توسط ابزار و قطعه کار از سوی دیگر موجب افت دما و فشار کانال پلاسما می‌گردد [3]. در این زمان بخار دی‌الکتریک حباب گازی^۲ بزرگی را حول کانال پلاسما تشکیل داده است (۱-۲(f,e)) و کانال پلاسما هنوز هم تحت فشار قرار دارد و بتدریج جریان غالب حرکت الکترونها به جریان غالب حرکت یونهای مثبت تبدیل می‌گردد و کاتد بیشتر خورده می‌شود. فاز فاصله زمانی بین ۵ و جرقه (۱-۲(i,h,g)) تخلیه الکتریکی با قطع جریان در این فاز پایان می‌یابد اما حباب گاز اطراف آن تا زمانهای نسبتاً طولانی تری باقی می‌ماند. با قطع جریان؛ فشار و دمای داخل حباب به شدت و به صورت ناگهانی افت پیدا می‌کند. به دلیل افت آنی و ناگهانی فشار حباب، مذاب

1 - Dense

2 - Gas Bubble