

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

۱۱۱۰۵

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
رشته: مهندسی سیستم های اقتصادی - اجتماعی

عنوان: تحلیل تجربی عوامل موثر بر اندازه تنش های
پسماند جوشی

۱۳۸۸ / ۰۷ - ۰



استاد راهنمای: دکتر اسماعیل ابونوری

استاد مشاور: دکتر ایرج مهدوی

دانشجو: لیلا همراپور

پاییز ۱۳۸۲

۱۱۱۸۵۴

تقدیم به :

پادر و مادر مهربانی

که تمام موفقیتها و پیشرفت‌هایم را مدیون زحمات و فداکاریهای آنها هستم
و امید و مشوق من در زندگی و تحصیل می‌باشند.

تحلیل تجربی عوامل موثر بر اندازه تنش های پسماند جوشی

چکیده

خستگی (Fatigue) یک از مهمترین دلایل شکست اجزاء سازه هاست. خواص خستگی اکثر مواد بیشتر به شرایط سطحی آنها حساس است تا به شرایط داخلی، چون سطح معمولاً تحت تأثیر بارگذاری های ماکزیمم و عوامل محیطی قرار دارد . به همین دلیل، وضعیت سطح در دهه های گذشته یکی از مهمترین موضوعات پژوهشی بوده است. وضعیت سطح یک قطعه ساخته شده، بطور کلی با حالات مکانیکی، متالورژیکی، شیمیایی، توپولوژیکی توصیف می شود. هر فرآیند تولیدی که سطح جدیدی را ایجاد کند، می تواند چنین حالاتی را پدید آورد. یکی از این حالات، تنش های پسماند است که در درون قطعه ایجاد می شود. این تنش ها، تنش هایی هستند که در جسم الاستیک وجود خواهند داشت اگر تمام نیروهای خارجی برداشته شوند. بسیار واضح است که فرآیندهای ماشینکاری در سطوح ماشین کاری شده تنش های پسماند ایجاد می کنند. برحسب طبیعت آنها، این تنش ها می توانند اثرات شدیدی روی عمر قطعات با مکانیزم های خستگی، خرزش و مقاومت در برابر خوردگی ناشی از تنش بگذارند. بعلاوه، تنش های پسماند ناشی از ماشین کاری می توانند اثرات مخبری روی هندسه قطعه گذاشته، موجب شوند که قطعات به ترانس های مورد نظر نرسند. بنابراین به دلایل صنعتی باید طبیعت تنش های پسماند ناشی از ماشین کاری را درک کرد و پیش بینی نمود و رابطه آنها را با شرایط ماشین کاری و رفتار مواد تعیین نمود. بدین منظور از روش کرنش سنجی سوراخ که در استاندارد ASTM E 837-95 شرح داده شده است، استفاده می شود. این روش برای اندازه گیری تنش های پسماند سطحی (تا عمق 2mm زیر سطح) در موادی که رفتار الاستیک خطی دارند، مورد استفاده می باشد. در حالت هایی که تنش پسماند بزرگی وجود دارد، با ایجاد سوراخ در ناحیه مورد نظر به دلیل اثر تمرکز تنش در اطراف سوراخ، تغییر شکل پلاستیک ایجاد شده، میدان تنش تحت تأثیر قرار می گیرد. در این تحقیق، ابتدا ماهیت تنش های پسماند مورد بررسی اجمالی گرفت و سپس با بررسی نمودارهای تغییرات تنش ماکزیمم و مینیمم بر حسب فاصله از سطح ماشین کاری شده (عمق)، راجع به نحوه تأثیر پارامترهای انتخاب شده روی تنش های پسماند حاصله بحث شد. نتایج حاصله حاکی از آن است که روابط حاصل از برآشش مدل میتواند جایگزین مناسبی برای برآورد و پیش بینی رفتار فلز تحت عملیات بارگذاری باشد . جمع آوری اطلاعات بر مبنای نمونه های آزمایشگاهی بوده است . پس از بررسی نتایج بدست آمده در آزمایشگاه به منظور حذف مراحل آزمایشگاهی در جهت حفظ شرایط کاربردی نمونه های تخریب شده ای که تحت آزمایش قرار می گیرند برآورده توسط نرم افزار Eviwes انجام شد که می تواند پاسخگوی این شرایط باشد. در این راستا پرسشن و فرضیه زیر مطرح شده است :

پرسشن : آیا می توان با الگو سازی و برآش نتایج حاصل از آزمایشگاه انجام مراحل آزمایشگاهی را حذف نمود و در نتیجه باعث افزایش سرعت در تصمیم گیری و نیز کاهش هزینه ها شد ؟

فرضیه رابطه بین تنش واقعی و تنش محاسبه شده از روش استاندارد ASTM قابل پیش بینی می باشد، واژه های کلیدی این پژوهه عبارتند از:

Surface Integrity , Topological , Residual Stresses (وضعیت سطح)،
Machining Processes (ماشین کاری), Cracking, Hole Drilling Strain Gage
method (الاستیک خطی)، Linear Elastic (تکنیک کرنش سنجی سوراخ)

فهرست مطالب

a	موضع
b	تقدیم به
c	چکیده
d	فهرست مطالب
f	فهرست عالیم و اختصارات
h	فهرست جداول
i	فهرست شکل ها

فصل اول

کلیات

۲	(۱-۱) تعریف مساله تحقیق
۱۲	(۱-۲) اهمیت و ضرورت موضوع
۱۲	(۱-۳) هدف و حدود تحقیق
۱۳	(۱-۴) پرسشها و فرضیات تحقیق

فصل دوم

مروری بر ادبیات موضوع تحقیق
(۲-۱) مرور ادبیات از دیدگاه نظری
(۲-۲) مرور ادبیات از دیدگاه تجربی
(۲-۳) روش تحقیق

فصل سوم

اندازه گیری ، جمع آوری و سازماندهی اطلاعات
(۳-۱) تهیه و ساخت نمونه های آزمایشی
(۳-۲) انتخاب جنس
(۳-۳) طراحی ابعاد
(۳-۱-۳) آماده سازی نمونه ها
(۳-۱-۴) عملیات تنفس زدایی

- ۲۹) انجام عملیات ماشین کاری طبق جدول آزمایشات
 ۳۰) انجام اندازه‌گیری تنش‌های پسماند

فصل چهارم

برآورد عوامل موثر بر اندازه تنش‌های پسماند جوشی

- ۴۷) تحلیل تجربی عوامل موثر بر اندازه تنش‌های ماکریم پسماند جوشی
 ۴۸) برآورده‌گوی تنش ماکریم جوشی نمونه شماره یک
 ۴۹) برآورده‌گوی تنش ماکریم جوشی نمونه شماره دو
 ۵۱) برآورده‌گوی تنش ماکریم جوشی نمونه شماره سوم
 ۵۲) برآورده‌گوی تنش ماکریم جوشی نمونه شماره چهارم
 ۵۴) برآورده‌گوی تنش ماکریم جوشی نمونه شماره پنجم
 ۵۵) برآورده‌گوی تنش ماکریم جوشی نمونه شماره ششم
 ۵۷) تحلیل تجربی عوامل موثر بر اندازه تنش‌های مینیمم پسماند جوشی
 ۵۷) برآورده‌گوی تنش مینیمم جوشی نمونه شماره یک
 ۵۹) برآورده‌گوی تنش مینیمم جوشی نمونه شماره دو
 ۶۰) برآورده‌گوی تنش مینیمم جوشی نمونه شماره سه
 ۶۱) برآورده‌گوی تنش مینیمم جوشی نمونه شماره چهارم
 ۶۲) برآورده‌گوی تنش مینیمم جوشی نمونه شماره پنجم
 ۶۴) برآورده‌گوی تنش مینیمم جوشی نمونه شماره ششم

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

- ۶۹) نتیجه‌گیری
 ۷۰) خطاهای محتمل در اندازه‌گیری تنش پسماند

پیوست

فهرست علائم و اختصارات

V	سرعت برشی
D	قطر تیغ فرز
n	سرعت دورانی محور
f_r	نرخ پیشروی به ازاء هر دور دوران ابزار
f_t	نرخ پیشروی به ازاء هر دندانه یا لبه برش
Z	تعداد دندانه تیغ فرز
a_p	عمق برش محوری
a_e	عمق برش ساعی
h_m	ضخامت متوسط براده
τ_s	استحکام برشی جنس قطعه کار
φ	زاویه صفحه برش
A_s	سطح مقطع براده برداشته شده
F_s	نیروی لازم برای برش قطعه کار روی صفحه برش
F_c	مؤلفه نیروی برشی ناشی از نیروی ابزار
F_t	مؤلفه نیروی Thrust ناشی از نیروی ابزار
A_c	سطح مقطع براده تغییر شکل نیافته
A_r	سطح تماس واقعی که بار را تحمل می کند
γ_m	قسمتی از سطح تماس واقعی که بار را تحمل می کند
F_f	نیروی لازم برای برش اتصال ایجاد شده بین ناهمواریهای سطوح
τ_1	استحکام برشی فلز نرمتر
τ_2	استحکام برشی لایه روانکار نرمتر
XRD	روش پراش اشعه ایکس
σ_{22} و σ_{11}	تنشهای اصلی در مدل تنش مسطح الاستیک
σ_{33}	مؤلفه عمودی تنش اصلی
Ψ	شیب تغییرات فواصل اتمی ناشی از تنش یکمحوری
σ_φ	تنش یکمحوری
2θ	زاویه تفرق

$d_{\Psi\Phi}$	فواصل بین لایه‌های اتمی اندازه‌گیری شده در جهات Ψ و Φ
d_0	فواصل بین لایه‌های اتمی در جسم عاری از تنش
W_2 و W_1	جنس نمونه‌ها
Ac_1	رنج انتقال در دیاگرام آهن-کربن برای فولادهای فریتی
T	درجه حرارت
t	زمان
ASTM	انجمن تست و مواد آمریکا
E	مدول یانگ
E_p	مدول پلاستیک
m	نسبت مدول پلاستیک به الاستیک
σ_a	تنش اعمال شده
σ_{max} و σ_{min}	تنشهای اصلی (ماکزیمم و مینیمم)
σ_r و σ_t	تنشهای شعاعی و مماسی
ε_r , ε_θ	کرنشهای شعاعی و مماسی
v	ضریب پواسون
σ_x , σ_y	تنش در جهت X و Y
R	فاصله مرکز کرنش سنج از مرکز سوراخ
D	قطر کرنش سنج
$A, B, \bar{A}, \bar{B}, \bar{a}, \bar{b}$	زاویه
ε	کرنش
Z	عمق سوراخ
MPa, GPa	واحدهای تنش
X, Y, Z	محورهای مختصات
rpm	واحد سرعت دوران

فهرست جداول

صفحه

- جدول (۱-۱) : اندازه‌گیری سختی لایه‌های سخت کاری شده.
۱۱
- جدول (۲-۱) : جدول آزمایشات.
۲۳
- جدول (۲-۲) : مقادیر انتخابی برای پارامترهای مندرج در جدول آزمایشات.
۲۲
- جدول (۳-۱) : نتایج اندازه‌گیری تنشهای پسماند حاصل از فرزکاری نمونه (۱).
۳۲
- جدول (۳-۲) : نتایج اندازه‌گیری تنشهای پسماند حاصل از فرزکاری نمونه (۲).
۳۳
- جدول (۳-۳) : نتایج اندازه‌گیری تنشهای پسماند حاصل از فرزکاری نمونه (۳).
۳۴
- جدول (۳-۴) : نتایج اندازه‌گیری تنشهای پسماند حاصل از فرزکاری نمونه (۴).
۳۵
- جدول (۳-۵) : نتایج اندازه‌گیری تنشهای پسماند حاصل از فرزکاری نمونه (۵).
۳۶
- جدول (۳-۶) : نتایج اندازه‌گیری تنشهای پسماند حاصل از فرزکاری نمونه (۶).
۳۷
- جدول (۴-۱) : نتایج حاصل از برآورد الگوی تنش ماکریم مربوط به نمونه (۱).
۴۸
- جدول (۴-۲) : نتایج حاصل از برآورد الگوی تنش ماکریم مربوط به نمونه (۲).
۵۰
- جدول (۴-۳) : نتایج حاصل از برآورد الگوی تنش ماکریم مربوط به نمونه (۳).
۵۱
- جدول (۴-۴) : نتایج حاصل از برآورد الگوی تنش ماکریم مربوط به نمونه (۴).
۵۲
- جدول (۴-۵) : نتایج حاصل از برآورد الگوی تنش ماکریم مربوط به نمونه (۵).
۵۴
- جدول (۴-۶) : نتایج حاصل از برآورد الگوی تنش ماکریم مربوط به نمونه (۶).
۵۵
- جدول (۴-۷) : نتایج حاصل از برآورد الگوی تنش مینیم مربوط به نمونه (۱).
۵۸
- جدول (۴-۸) : نتایج حاصل از برآورد الگوی تنش مینیم مربوط به نمونه (۲).
۵۹
- جدول (۴-۹) : نتایج حاصل از برآورد الگوی تنش مینیم مربوط به نمونه (۳).
۶۰
- جدول (۴-۱۰) : نتایج حاصل از برآورد الگوی تنش مینیم مربوط به نمونه (۴).
۶۱
- جدول (۴-۱۱) : نتایج حاصل از برآورد الگوی تنش مینیم مربوط به نمونه (۵).
۶۳
- جدول (۴-۱۲) : نتایج حاصل از برآورد الگوی تنش مینیم مربوط به نمونه (۶).
۶۴

فهرست شکلها

صفحه

- شکل (۱-۱) : تنشهای پسماند در خمش تیر .
شکل (۱-۲) : نمودارهای ایدهآل تنشهای پسماند در خمش تیر.
شکل (۱-۳) : تنشهای پسماند در پیچش.
شکل (۱-۴) : تأثیر تنشهای پسماند ناشی از کربورايزینگ و سخت کاری.
شکل (۱-۵) : توزیع تنشهای پسماند ناشی از کربورايزینگ و سخت کاری.
شکل (۱-۶) : شکست ناشی از تنشهای کششی بالا در اثر نیتریده کردن
شکل (۱-۷) : تأثیر تنشهای داخلی ناشی از سخت کاری القای.
شکل (۱-۸) : دیاگرام تنشهای سطحی و زیر سطحی در یک میله مدور ناشی از سخت کاری سطحی.
شکل (۱-۹) : تنشهای پسماند ناشی از سنگزنی.
شکل (۲-۱) : پارامترهای اصلی در عملیات فرز کاری کفتراشی.
شکل (۲-۲) : فرآیندهای فرز کاری مختلف.
شکل (۲-۳) : مدل صفحه برش در تشکیل براده پیوسته.
شکل (۲-۴) : لغزش بین سطوح با لایه روانکار جامد.
شکل (۳-۱) : رابطه بین زمان و درجه حرارت در آزادسازی تنشهای پسماند در فولاد.
شکل (۳-۲) : تغییرات استحکام تسلیم با درجه حرارت برای سه کلاس فولاد.
شکل (۳-۳) : ماشین فرز اونیورسال FP4M- ماشین سازی تبریز .
شکل (۳-۴) : محورهای مختصات ماشین فرز M ..
شکل (۳-۵) : مسیر حرکت ابزار فرز کاری روی سطح قطعه کار.
شکل (۳-۶) : محل اندازه گیری تنش پسماند روی نمونه ها.
شکل (۳-۷) : تغییرات تنش ماکریم بر حسب عمق برای نمونه های (۱) و (۲).
شکل (۳-۸) : تغییرات تنش مینیمم بر حسب عمق برای نمونه های (۱) و (۲).
شکل (۳-۹) : تغییرات تنش ماکریم بر حسب عمق برای نمونه های (۲) و (۳).
شکل (۳-۱۰) : تغییرات تنش ماکریم بر حسب عمق برای نمونه های (۳) و (۴).
شکل (۳-۱۱) : تغییرات تنش مینیمم بر حسب عمق برای نمونه های (۳) و (۴).
شکل (۳-۱۲) : تأثیر سختی بر روی انرژی مخصوص تراش.
شکل (۳-۱۳) : مناطق تغییر فرم در فرآیندهای براده برداری (برش فلزات).
شکل (۳-۱۴) : تغییرات تنش ماکریم بر حسب عمق برای نمونه های (۴) و (۵).
شکل (۳-۱۵) : تغییرات تنش مینیمم بر حسب عمق برای نمونه های (۴) و (۵).
شکل (۳-۱۶) : تغییرات تنش ماکریم بر حسب عمق برای نمونه های (۵) و (۶).
شکل (۳-۱۷) : تغییرات تنش مینیمم بر حسب عمق برای نمونه های (۵) و (۶).
شکل (۴-۱) : نمودار مقدار تنش های ماکریم جوشی مربوط به نمونه یک .
شکل (۴-۲) : نمودار مقدار تنش های ماکریم جوشی مربوط به نمونه دو .
شکل (۴-۳) : نمودار مقدار تنش های ماکریم جوشی مربوط به نمونه سه .
شکل (۴-۴) : نمودار مقدار تنش های ماکریم جوشی مربوط به نمونه چهار .
شکل (۴-۵) : نمودار مقدار تنش های ماکریم جوشی مربوط به نمونه پنجم.

- شکل (۴-۶): نمودار مقدار تنش های ماکزیمم جوشی مربوط به نمونه ششم.
شکل (۴-۷): نمودار مقدار تنش های مینیمم جوشی مربوط به نمونه اول .
شکل (۴-۸): نمودار مقدار تنش های مینیمم جوشی مربوط به نمونه دوم .
شکل (۴-۹): نمودار مقدار تنش های مینیمم جوشی مربوط به نمونه سوم .
شکل (۴-۱۰): نمودار مقدار تنش های مینیمم جوشی مربوط به نمونه چهارم .
شکل (۴-۱۱): نمودار مقدار تنش های مینیمم جوشی مربوط به نمونه پنجم .
شکل (۴-۱۲): نمودار مقدار تنش های مینیمم جوشی مربوط به نمونه ششم .
شکل (۴-۱۳) : توزیع درجه حرارت در قطعه کار و براده .
شکل (۴-۱۴) : تأثیرات سرعت برشی بر انرژی مخصوص تراش .
شکل (۴-۱۶) : تأثیرات عمق برش بر انرژی مخصوص تراش .

فصل اول


کلیات

فصل اول : کلیات

(۱-۱) تعریف مساله تحقیق

هنگامی که یک میله فولادی راست خم می‌گردد، بطوری که تنش‌های ایجاد شده در درون جسم در حد تنش الاستیک ماده باشد، بعد از برداشتن تنش خمش (مامان) خارجی، میله شکل اصلی خود را باز خواهد یافت. با این وجود اگر میله خم شود بطوریکه تنش‌ها از حد الاستیک تجاوز کند، جریان پلاستیک وجود خواهد داشت، طوری که بعد از برداشتن ممان خمشی خارجی میله تا حدی شکل اولیه خود را باز خواهد یافت و دلیل این امر وجود ممان داخلی الاستیک بدلیل وجود تنش‌های الاستیک در قسمتی از میله است؛ در این حالت تنش‌ها در قسمتی که از جریان پلاستیک وجود داشته اشت صفر نخواهد شد و خود را به شکل تنش‌های پسماند نشان خواهد داد. فرض کنید میله‌ای از جنسی ساخته شده است که نمودارهای تنش-کرنش آن در حالت فشار و کشش مانند شکل (۱-۱) باشد. اگر میله طوری خم شود که تنش‌ها مانند شکل (ب-۱) از حد الاستیک تجاوز کند، خطوط oa و oa' به ترتیب نشان دهنده نحوه توزیع تنش‌های کششی و فشاری هستند. منحنی‌های oa و oa' در شکل (ب-۱) نمودارهای تنش-کرنش مینیاتوری هستند. با فرض اینکه ماده حین باربرداری از «قانون هوک^۱» تبعیت کند (خطوط نقطه‌چین در شکل (آ-۱))، توزیع تنش باربرداری در شکل (ج-۱) نشان داده شده است.

شکل (۱-۱) : تنشهای پسماند در خمش تیر

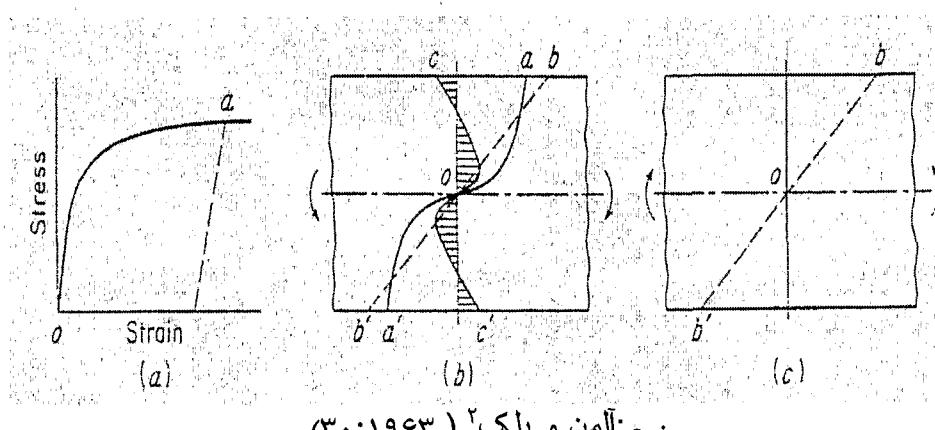


منبع: آلمن و بلک^۲ (۳۰؛ ۱۹۶۳)

¹ Hook's Law
² Almen & Black

لازم به ذکر است که ممان لازم برای خم کردن تیر، همانطور که توسط دیاگرام توزیع تنش' aoa' در شکل (آ-۱) نشان داده شده است، برابر است با ممان نشان داده شده توسط دیاگرام باربرداری $.bob'$ روش تعیین نتیجه یا همان تنش‌های پسماند عبارت است از کم کردن توزیع تنش باربرداری از توزیع تنش غیر الاستیک. این کاردشکل (ب-۱) انجام شده است که تنش‌های پسماند را توسط هاشور نشان می‌دهد؛ قسمت بالای میله که تحت تنش‌های غیر الاستیک بود (نقطه a)، حال دارای تنش‌های پسماند فشاری است (نقطه C) و قسمت پایین که در ابتدا تحت تنش‌های فشاری بود، حال دارای تنش‌های پسماند کششی (نقطه C') است.

شکل (آ-۲آ) یک نمودار تنش-کرنش الاستیک و پلاستیک ایده‌آل را نشان می‌دهد که می‌تواند جایگزین نمودار عملی شکل (آ-۱) با تقریب‌های قابل قبول برای نتایج حاصله با مواد چکش‌خوار^۱ شود. استفاده از این نمودار ایده‌آل به نمودارهای شکل (ب-۲) منجر می‌شود که جایگزین قابل قبولی برای شکل (آ-۱) است.

شکل (۲-۱) : نمودارهای ایده‌آل تنشهای پسماند در خمش تیر

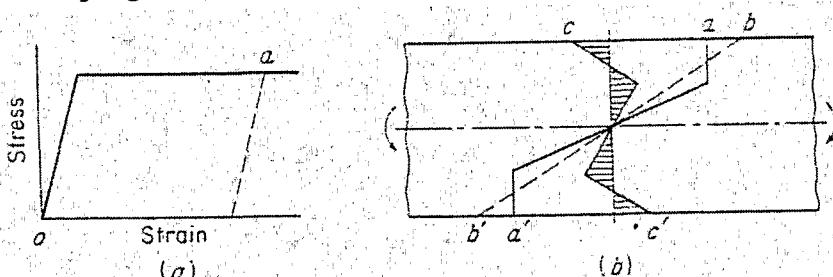


منبع: المن و بلک (۳۳؛ ۱۹۶۳)

روش‌های تخمین و نمایش تنشهای پسماند که در شکل‌های (۱-۱) و (۱-۲) نشان داده شد، می‌توانند مانند شکل (۱-۳) برای پیچش نیز بکار رود. فقط باید ممان پیچشی نشان داده شده توزیع تنش برشی برای حالت باربرداری با ممان پیچشی حالت بارگذاری برابر باشد.

^۱ Ductile

شکل (۱-۳) : تنشهای پسماند در پیچش

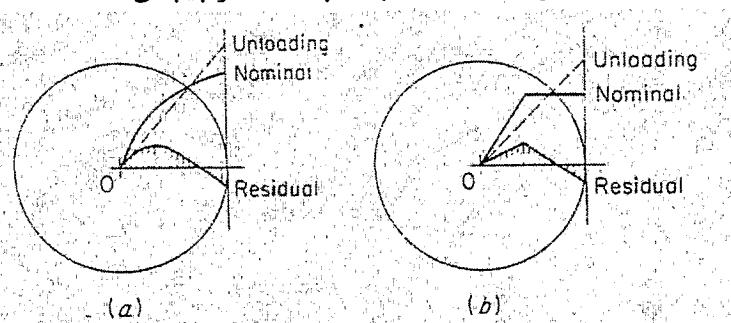

منبع: آلمن و بلک (۱۹۶۳؛ ۳۴)

تنشهای پسماند ناشی از منابع حرارتی و متالورژیکی، بسته به بزرگی و نحوه توزیع آنها (خصوصاً در بارگذاری خستگی) می‌توانند مضر یا مفید باشند. به دلیل وجود متغیرهای بسیار زیاد در طراحی یک قطعه نظری شکل هندسی، نحوه بارگذاری و غیره، تنشهای پسماند ناشی از منابع حرارتی در اینجا اساساً با ذکر مثال مورد بحث قرار می‌گیرند.

الف- سرد کردن ۱

تنشهای پسماند ناشی از سرد کردن از دماهای نسبتاً پایین، ممکن است به مقادیر قابل ملاحظه‌ای بررسنده و بسته به اینکه آیا این تنشهای پسماند تنشهای کششی حاصل از بارگذاری را افزایش یا کاهش می‌دهند، ممکن است مفید یا مضر باشند. یک حالت جالب از این مورد در سه سیلندر آلومینیومی که با آب خنک می‌شود، اتفاق افتاد که در آن بعلت خستگی روی دیواره منطقه سوخت که سمت جریان آب قرار دارد، شکست رخ داد. آزمایش‌ها نشان داد که دیواره سمت جریان آب تحت تنشهای کششی و سمت دیگر دیواره تحت تنش فشاری قرار دارد. نمودار تنش داخلی ناشی از سرد کردن همانند نمودار تنش حاصل از فشار گاز بود، بنابراین برآیند تنش‌ها مجموع این دو تنش بود.

در این حالت تنشهای پسماند در اثر سرد کردن سریع سرسیلندر از دمای 980°F با غوطه‌ورسازی در آب سرد شدند. سطوح خارجی قطعه ریخته‌گری شده خنک شدند در حالیکه سطوح داخلی بویژه در قسمتهای ضخیم هنوز داغ بودند. هنگامی که سطوح خارجی خنک می‌شوند، انقباض حرارتی تنشهای فشاری را با چنان مقادیری ایجاد می‌کند که سبب ایجاد تنش تسليیم در سطوح داغتر و ضعیفتر می‌شود. هنگامی که عمل سرد کردن ادامه می‌یابد، فلزی که تا زیر نقطه تسليیم تحت تنش بوده است، بصورت گرمایی منقبض می‌شود و تنش کششی را سمت واکر جکت^۱ و تنش فشاری را سمت محفظه سوخت وارد می‌کند. دیواره بیرونی واکر جکت که تحت

¹ Quenching

² Water-Jacket

تنش‌های فشاری قرار دارد، به حفظ تنش‌های پسماند در دیواره ضخیم محفظه احتراق کمک می‌کند.

برای اصلاح تنش‌های پسماند نامطلوب، همانگونه که با آزمایشات روی تقاطع سرسیلندر نشان داده شد، با سرد کردن داخلی از طریق وارد کردن آب سرد در واکتر جکت صوت گرفت. هنگامی که سرسیلندر از داخل سرد می‌گردد، الگوی تنش در دیواره محوظه احتراق معکوس می‌گردد و سمت داخلی تحت تنش فشاری و سمت خارجی تحت تنش کششی قرار می‌گیرد. چون علامت این تنش‌های پسماند با علامت تنش‌های کاری متفاوت است، تنش برآیند به جای مجموع در حالتی که قطعه از بیرون سرد می‌شد، اختلاف این تنشهاست.


پس از انجام آزمایش‌های خستگی روی سیلندرهای خنک شده با هر دو روش، مشخص شد که سیکل‌های تنش تا شکست به مقدار ۲ تا ۳ میلیون سیکل برای سرسیلندرهای خنک شده از خارج به ۵ تا ۶ میلیون سیکل برای قطعات خنک شده از داخل افزایش یافته است.

تنش‌های پسماند مشابهی نیز در قطعات گرم و سرد شده آلومینیومی اتفاق می‌افتد و بسیاری از این قطعات هنگامی که در دماهای بالاتری نسبت به دماهایی که بیشترین استحکام کششی را می‌دهند قرار بگیرند، مقاومت خستگی بهتری از خود نشان می‌دهند. دلیل این امر کاهش تنش‌های پسماند نامطلوب ناشی از سرد کردن است. در قطعات فولادی می‌توان با کنترل دمای تمپر کردن و کاربرد صحیح مایع خنک کاری به مزایای فوق الذکر دست یافت. مطلوب یا نامطلوب بودن تنش‌های پسماند به شکل قطعه، گرادیان درجه حرارت و جهت جریان گرما بستگی دارد.

ب-کربوره کردن^۱

نمونه نشان داده شده در شکل (۱-۴)، تنش پسماند فشاری را نشان می‌دهد که در اثر عملیات کربوره کردن گسترش می‌یابد.

شکل (۱-۴) : تأثیر تنشهای پسماند ناشی از کربورایزینگ و سختکاری

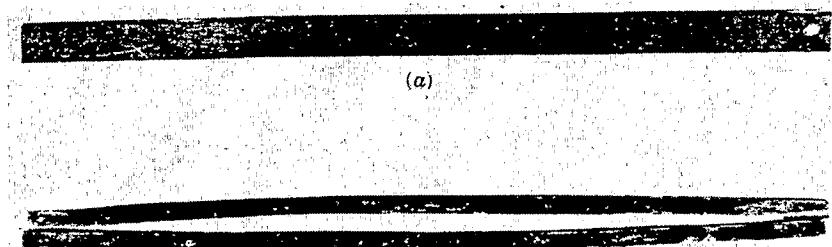


منبع: آلمن و بلک (۳۷؛ ۱۹۶۳)

^۱ Carburizing

وجههای مقابله کم میله فولادی کم کربن به طول ۹ اینچ و سطح مقطع ۱/۲ اینچ مربع کربوره شدند نیز دو وجه دیگر با یک صفحه فلزی در برابر کربوره شدن محافظت شدند. بعد از سرد کردن، همانگونه که در شکل (۱-۴) مشاهده می‌شود، میله خمیده شد. با اره‌کشی طولی وجههای کربوره نشده به دو قسمت تقسیم شدند و همانطور که در شکل (۱-۴) نشان داده شده است، هر دو نیمه خم شدند. دلیل این امر تنفس پسماند فشاری بود که با افزایش حجم فلز سخت شده در لایه‌های کربوره شده توسعه یافت و نیز ناشی از تنفس پسماند کششی بود که در هسته کربوره نشده برای تعادل نیرویی گسترش پیدا کرده بود.

آنچنان مشاهده شده ثابت نمی‌کند که کل ضخامت لایه‌های کربوره شده، تحت تنفس فشاری پسماند قرار داشتند. اگر بخشی از فلز کربوره نشده تحت تنفس کششی پسماند قرار داشته باشد، همین آنچنان نیز ایجاد می‌گردد. لازم به ذکر است که این تنفس کششی زمانی بوجود می‌آید که تنفس‌های ناپایدار دارای مقدار بزرگ به دلیل شیب تند دمایی هنگام سرد کردن سبب قرار گرفتن تنفس تسليم پلاستیک و موضعی روی تنفس‌های فشاری در فلز سخت شده به دلیل افزایش حجم گردد. تخمین الگوی تنفس مربوطه به بار پلاستیکی موضعی، به دلیل متغیرهای بسیار مثل شدت سرد کردن، خصوصیات واسطه سرد کردن، سرعت سطحی مایع خنک‌کاری، سطح مقطع فلز و شکل قطعه سرد شده، مشکل می‌باشد. تجزیه و تحلیل تنفس‌های داخلی در قطعه کربوره شده، توزیع تنفس نشان داده شده در شکل (۵-۱) را نشان می‌دهد یعنی فشار در سطوح خارجی و کششی در هسته.

شکل (۵-۱) : توزیع تنفس‌های پسماند ناشی از کربورایزینگ و سخت کاری

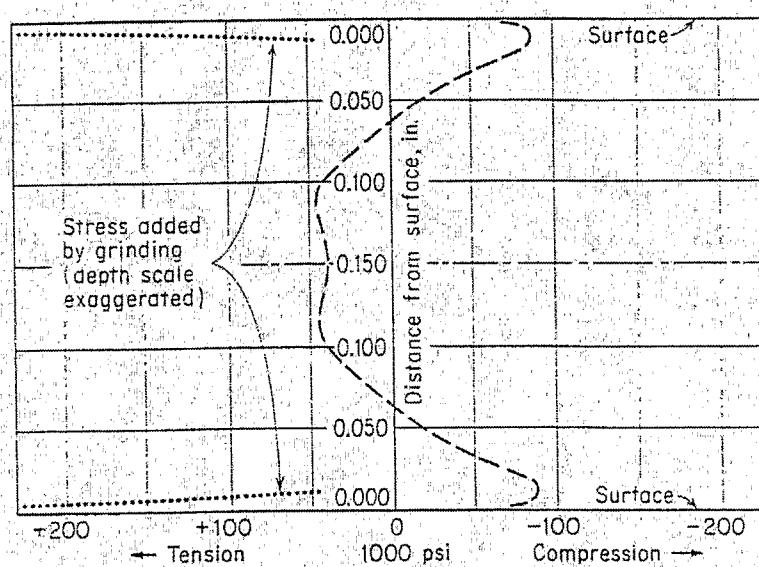

منبع: آلمان و بلک (۴۰؛ ۱۹۶۳)

ج- نیتریده کردن^۱

در اثر افزایش حجم ناشی از نیتریده کردن، تنש‌های سطحی فشاری همانند کربورایزینگ بوجود می‌آیند و مقاومت در برابر خستگی قطعه افزایش می‌یابد. همانگونه که قبلًاً بحث شد، دو دلیل برای این افزایش وجود دارد:


استحکام بخشی و تقویت لایه سطحی.

وارد ساختن تنش فشاری در لایه سطحی که انتشار ترک‌های ناشی از خستگی را که از سطح نشأت می‌گیرند، کاهش می‌دهد.

اگرچه تجربه عادی نیتریده کردن به این است که تا حد زیادی مقاومت در برابر خستگی را افزایش می‌دهد، اما امکان به حد افراط رساندن این مقاومت وجود دارد، درست همانطوریکه امکان به حد افراط رساندن تنش فشاری سطحی با روش مکانیکی وجود دارد. البته تنش فشاری زیادی که از نیتریده کردن ناشی می‌شود، باید از طریق تنش کششی داخلی با مقدار برابر، بالانس شود. هنگامی که مقاطع نازک تحت ارتدهی عمیق قرار می‌گیرند، ممکن است تنش کششی داخلی به مقادیر خطیرناک برسد.

شکل (۱-۶) یک Firing Pin را نشان می‌دهد که در نتیجه نیتریده کردن، استحکام آن تا حد زیادی کاهش یافته است. قطر ناحیه معیوب تقریباً $1/8$ اینچ بود. عمق لایه نیتریده شده در حدود ۰.۰۲۰ اینچ بود.

شکل (۱-۶) : شکست ناشی از تنشهای کششی بالا در اثر نیتریده کردن

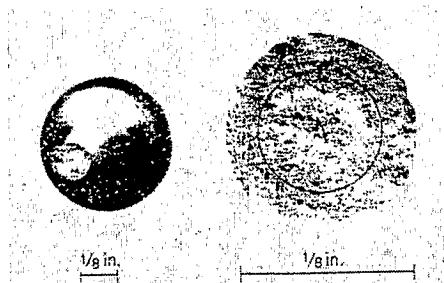


منبع: آلمن و بلک (۴۴؛ ۱۹۶۳)

همانطور که با دایره نشان داده شده است، مساحت این منطقه که ۶۰٪ مساحت منطقه معیوب می‌باشد. از نمودار تنش فشاری (شکل (۱-۷)) مشخص می‌شود که تنش کششی داخلی که برای بالانس کردن تنش زیاد ناشی از نیتریده کردن ایجاد گردید، باید خیلی زیاد باشد.

^۱ Nitriding

شکل (۱-۷) : تأثیر تنشهای داخلی ناشی از سخت کاری القائی.

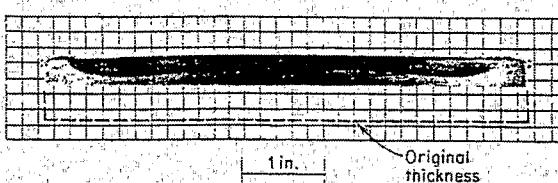

منبع: آلمن و بلک (۴۷؛ ۱۹۶۳)

مشخص است که لوله‌های سیلندر دارای دیواره نازک که از داخل نیتریده می‌شوند، بیشتر از لوله‌های سیلندری نیتریده نشده در اثر ترک خوردگی، بیشتر مستعد خستگی هستند. چنین ترک‌هایی در لایه نیتریده شده روی می‌دهد زیرا مجموع تنش فشاری پسماند (در حدود ۱۴۰۰۰۰ psi) و تنش مربوط به فشار گاز از حد الاستیک فولاد نرم نیتریده شده بیشتر می‌باشد. پس باز پلاستیک فلز نیتریده نشده، تنش پسماند فشاری در لایه نیتریده نشده را پراکنده می‌سازد. این لایه نسبتاً ضعیف و ترد و شکننده می‌گردد بطوریکه شکست روی می‌دهد. بنابراین در نیتریده کردن مقاطع نازک باید دقت نمود تا عمق لایه نیتریده شده متناسب با ضخامت مقطعی که باید نیتریده شود، اندازه‌گیری شود.

د- سخت کاری القائی^۲ و سخت کاری با شعله^۳

تنش پسماند در میل لنگ‌ها و دیگر قطعاتی که با گرمای القائی و با شعله سخت کاری می‌شوند، همانگونه که در شکل (۱-۷) نشان داده می‌شود، مشابه تنش پسماند در قطعات کربوره شده و سخت شده است. سطح بالایی سخت شده این نمونه در ابتدا راست و مستقیم بود، ولی بعد از برداشتن موادی که با خط‌چین مشخص است، سطح بالایی محدب می‌گردد که تنش سطحی فشاری را نشان می‌دهد. در سخت کاری القائی، سخت کاری با شعله و سرد کردن شدید، مانند عملیات کربورایزینگ و نیتریده کردن باید دقت کرد تا به یک الگوی بهینه تنش پسماند برای دستیابی به حداکثر مقاومت در برابر خستگی دست یافت و از توزیع اشتباه تنش پسماند که مقاومت در برابر خستگی را کاهش می‌دهد، اجتناب کرد.

قطعات کربوره شده در برابر خستگی مقاوم هستند زیرا لایه کربوره شده تحت تنش فشاری بالایی می‌باشد و نیز مقاومت لایه خارجی کربوره شده از طریق افزایشی سختی، افزایش می‌یابد.

هنگامی که یک استوانه حرارت داده شده سریعاً سرد می‌شود، انقباض لایه‌های خارجی مواد داخلی پلاستیک را بیش از مقدار استحکام تسلیم در فشار، تحت تنش قرار می‌دهد. هنگامی که خنک

¹ Barrel

² Induction Hardening

³ Flame Hardening

کردن ادامه می‌یابد، مواد داخلی نیز منقبض می‌شوند که این امر باعث می‌شود که لایه‌های خارجی دارای تنفس کششی تحت تنفس فشاری قرار بگیرند. همچنین به دلیل مقدار زیاد کربن در لایه کربوره شده، این لایه حین سرد شدن به مارتنتزیت و حجم بزرگتری تبدیل می‌شود و تنفس سطحی فشاری که در اثر انقباض گرمایی ایجاد شده است، افزایش می‌دهد. در سختکاری با شعله و سختکاری القائی، توالی اتفاقات بر عکس کربورایزینگ است، بنابراین تنفسی که در ماده سطحی در اثر انقباض گرمایی بوجود می‌آید، کششی است. در چنین سختکاری سطحی، ماده خارجی وارد منطقه پلاستیک می‌شود در حالیکه مواد داخلی هنوز سرد و صلب هستند. لایه خارجی داغ منبسط می‌گردد اما با مواد داخلی سرد مقید می‌شود. این تغییر شکل، پلاستیک است. در ادامه سرد کردن، در اثر انقباض گرمایی لایه خارجی تغییر شکل یافته روی هسته داخلی سرد و الاستیک، منجر به کشش این لایه می‌شود و بنابراین قطعه در برابر خستگی ضعیف است.

با این وجود هنگامی که فولاد قابل سختکاری از بالای دمای سختکاری سرد شود، یک تغییر فاز به مارتنتزیت با حجم بیشتر اتفاق می‌افتد. این افزایش حجم به تنها یک باعث ایجاد تنفس فشاری در لایه تغییر شکل یافته می‌شود. تنفس پسماند خالص سطحی در فولاد سختکاری شده، جمع جبری تنفس کششی حاصل از انقباض گرمایی و تنفس فشاری حاصل از تغییر شکل است. در نمونه‌های اندازه‌گیری شده مشخص شد که سطح تحت تنفس فشاری حدود 30000 psi تا 40000 psi بود.

تاکنون وقایع مختلفی که در یک لایه سختکاری شده در نتیجه گرم و سرد کردن (بدون کربورایزینگ) روی می‌دهد توضیح داده شد. حال باید تعیین کرد که برای مواد زیر آن لایه که تا بالای دمای سختکاری گرم شده بودند، چه روی می‌دهد. همانطور که در شکل (۱-۸) نشان داده شده است، سه نقطه را می‌توان تصور کرد:

لایه بیرونی که تا بالای دمای سختکاری گرم می‌شود.

لایه ثانویه که زیر دمای سختکاری گرم می‌شود.

مواد هسته که اصلاً گرم نمی‌شوند.

لایه بیرونی که از یک دمای بالا که برای سختکاری لازم است سریعاً سرد می‌شود، همانگونه که در شکل (۱-۸) نشان داده شده است، به دلیل تغییر فازی که در اثر گرم کردن روی می‌دهد تحت تنفس فشاری قرار دارد. با این وجود لایه ثانویه این تغییر فاز را تجربه نمی‌کند، اگر چه به اندازه کافی گرم است تا آنیل شود و سپس خنک شود. این لایه به دلیل خنک شدن تنها انقباض گرمایی را تجربه می‌کند و مانند شکل (ب-۱-۸) تحت تنفس کششی است.